Manual de Instruções

Balanças NewClassic

Modelos MS-S / MS-L

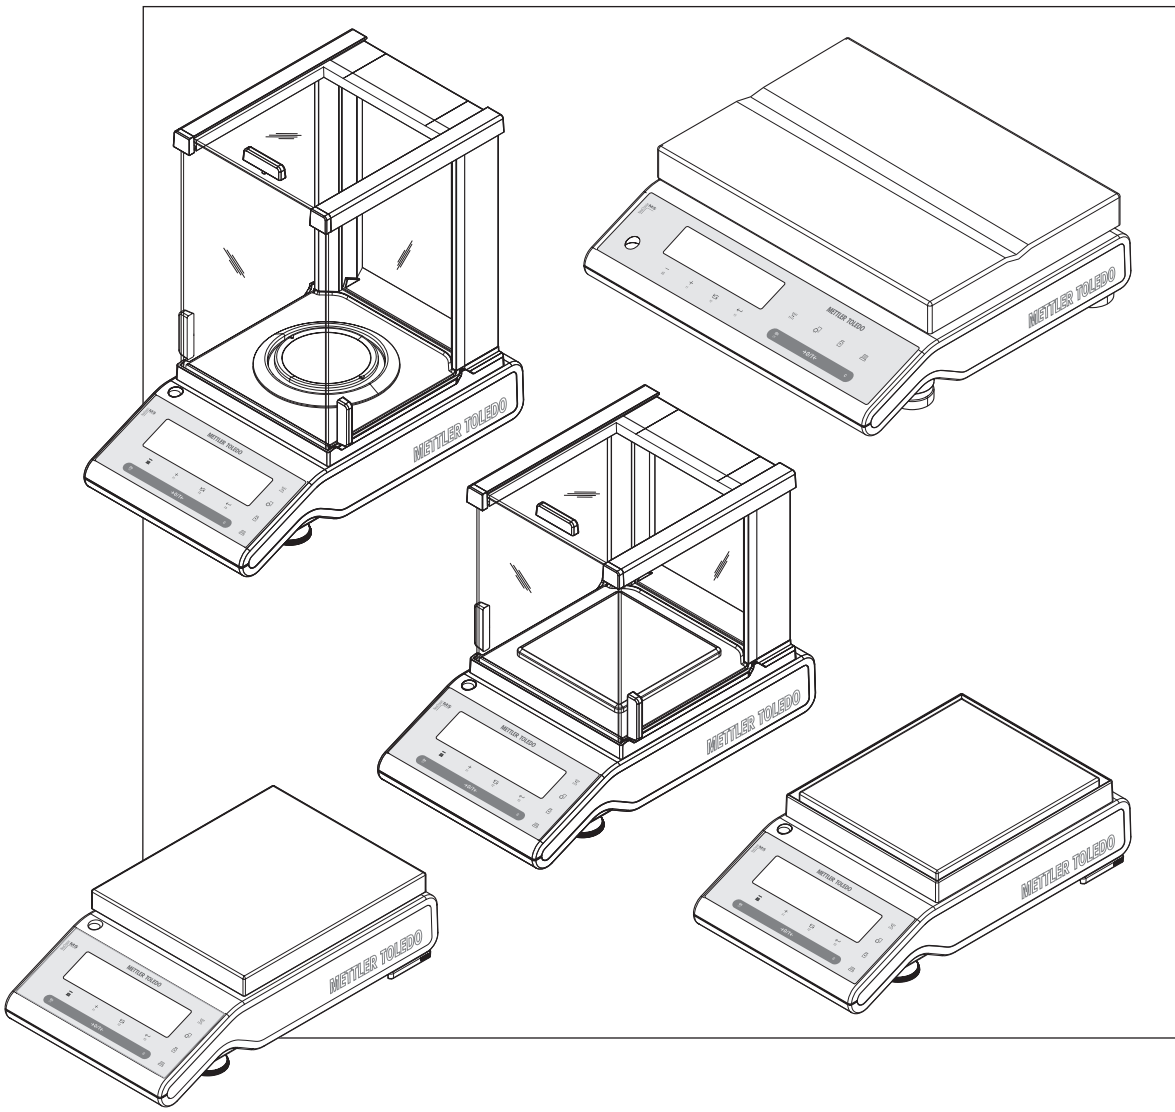

METTLER TOLEDO

Índice remissivo

1	**Introdução**		**7**
	1.1	Convenções e símbolos usados neste Manual de Instruções	7
2	**Precauções de Segurança**		**8**
3	**Visão geral**		**9**
	3.1	Plataforma S	9
	3.2	Plataforma L	10
	3.3	Teclas de Operação	11
	3.4	Painel da Tela	12
4	**Configurando a Balança**		**14**
	4.1	Desembalagem e Inspeção da Entrega	14
	4.2	Instalando os Componentes	15
	4.3	Selecionando o Local e o Nível da Balança	17
	4.3.1	Selecionando o Local	17
	4.3.2	Nivelando a Balança	17
	4.4	Fonte de Alimentação	18
	4.5	Operação por Bateria	19
	4.6	Transportando a balança	19
	4.7	Pesagem por Baixo da Balança	19
	4.8	Ajuste	20
	4.8.1	Ajuste FACT Totalmente Automático	20
	4.8.2	Ajuste Manual com Peso Interno	21
	4.8.3	Ajuste Manual com Peso Externo	21
5	**Pesagem Simples**		**23**
	5.1	Ligando e Desligando a Balança	23
	5.2	Executando uma Pesagem Simples	24
	5.3	Configuração Zero / Tara	24
	5.4	Balanças METTLER TOLEDO DeltaRange	25
	5.5	Mudando Unidades de Peso	25
	5.6	Consultar Peso Armazenado	25
	5.7	Pesagem com o Weighing-in Aid	25
	5.8	Imprimir / Transmitir Dados	26
6	**O Menu**		**27**
	6.1	O que há no Menu?	27
	6.2	Operação do Menu	28
	6.3	Descrição dos Tópicos de Menu	29
	6.3.1	Menu Principal	29
	6.3.2	Menu Básico	30
	6.3.3	Menu Avançado	31
	6.3.4	Menu de interface	36
7	**Aplicação "Contagem de Peças"**		**44**
8	**Aplicação "Pesagem Porcentual"**		**47**

9	**Aplicação "Verificar Pesagem"**		**49**
10	**Aplicação "Estatística"**		**52**
11	**Aplicação "Formulação" (Formulação Total Líquida)**		**54**
12	**Aplicação "Totalização"**		**56**
13	**Aplicação "Pesagem Dinâmica"**		**58**
14	**Aplicação "Pesagem com Fator de Multiplicação"**		**60**
15	**Aplicação "Pesagem com Fator de Divisão"**		**62**
16	**Aplicação "Densidade"**		**64**
	16.1	Determinação da Densidade de Sólidos	64
	16.2	Determinação da Densidade de Líquidos	66
	16.3	Fórmulas Usadas para Calcular a Densidade	67
17	**Aplicação "Verificação"**		**70**
18	**Aplicação "Diagnóstico"**		**73**
	18.1	Teste de Repetitividade	73
	18.2	Teste de Tela	74
	18.3	Teste de Tecla	75
	18.4	Teste do Motor	76
	18.5	Histórico da Balança	76
	18.6	Histórico de Ajustes	77
	18.7	Informações da Balança	78
	18.8	Informações do Prestador de Serviços	79
19	**Comunicação com Dispositivos Periféricos**		**81**
	19.1	Função PC-Direct	81
	19.2	Instalando a Interface do Dispositivo USB	82
20	**Atualizações de Firmware (Software)**		**84**
	20.1	Princípio Operacional	84
	20.2	Procedimento de Atualização	84
21	**Mensagens de Erro e de Status**		**85**
	21.1	Mensagens de Erro	85
	21.2	Mensagens de Status	86
22	**Limpeza e Serviço**		**87**
	22.1	Limpeza do Protetor de Ventos (modelos de 0,1 mg e 1 mg)	87
23	**Especificação da Interface**		**90**
	23.1	Interface RS232C	90
	23.2	Interface para dispositivo USB	90
	23.3	Comandos e Funções da Interface MT-SICS	91
24	**Dados Técnicos**		**94**
	24.1	Dados Gerais	94

		24.2	Dados Específicos do Modelo	95
		24.2.1	Balanças com capacidade leitura de 0,1 mg, Plataforma S com protetor de ventos	95
		24.2.2	Balanças com capacidade leitura de 1 mg, Plataforma S com protetor de ventos	95
		24.2.3	Balanças com capacidade de leitura de 0,01 mg, plataforma S	97
		24.2.4	Balanças com capacidade de leitura de 0,1 g a 1 g, Plataforma S	98
		24.2.5	Balanças com capacidade de leitura de 0,1 g a 1 g, Plataforma L	100
		24.2.6	Balanças com capacidade de leitura de 2 a 5 g, Plataforma L	101
		24.3	Dimensões	103
		24.3.1	Balanças com capacidade leitura de 0,1 mg, Plataforma S com protetor de ventos	103
		24.3.2	Balanças com capacidade leitura de 1 mg, Plataforma S com protetor de ventos	104
		24.3.3	Balanças com capacidade de leitura de 0,01 mg, plataforma S	105
		24.3.4	Balanças com capacidade de leitura de 0,1 g a 1 g, Plataforma S	106
		24.3.5	Balanças com capacidade de leitura de 0,1 a 5 g, Plataforma L	107
25	**Acessórios e Peças de Reposição**			**108**
		25.1	Acessórios	108
		25.2	Peças de Reposição	112
26	**Apêndice**			**114**
		26.1	Tabela de Conversão de Unidades de Peso	114
27	**Índice**			**115**

1 Introdução

Obrigado por escolher uma balança METTLER TOLEDO.

As balanças de precisão da linha NewClassic combinam um grande número de possibilidades de pesagem com fácil operação.

As instruções deste manual aplicam-se a todos os modelos de balanças MS-S e MS-L na linha NewClassic. No entanto, os diferentes modelos possuem características diferentes com relação a equipamento e desempenho. Notas especiais no texto indicam onde isso faz diferença para a operação.

1.1 Convenções e símbolos usados neste Manual de Instruções

As designações principais são indicadas por sinais duplos de maior e menor (p.ex., «»).

Este símbolo indica pressionar a tecla brevemente (menos de 1,5 s).

Este símbolo indica pressionar e manter a tecla pressionada (mais de 1,5 s).

Este símbolo indica tela piscando.

▼ Este símbolo indica uma sequência automática.

Estes símbolos indicam notas de segurança e advertências de perigo que, se ignoradas, podem causar ferimentos pessoais no usuário, danificar a balança ou outro equipamento ou causar defeitos na balança.



Este símbolo indica informações e notas adicionais. Isso torna mais fácil trabalhar com a balança, além de assegurar o uso correto e econômico.

2 Precauções de Segurança

Sempre opere e use a balança somente de acordo com as instruções contidas neste manual. As instruções para configurar a nova balança devem ser observadas de maneira estrita.

Se a balança não for usada de acordo com este Manual de Instruções, a proteção da balança pode ser prejudicada e a METTLER TOLEDO não assume qualquer responsabilidade.

Não é permitido usar a balança em atmosfera explosiva de gases, vapor, névoa, poeira e poeira inflamável (ambientes de risco).

Use o modelo de balança MS-KLIP com Proteção Classe IP65 se: a balança for usada em áreas úmidas, for necessário limpeza úmida ou a balança for usada em ambiente de poeira. Mesmo com proteção Classe IP65. Nunca inunde a balança ou a mergulhe em líquido.

Todos os modelos de balança podem ser usados somente em locais secos.

Use somente o adaptador CA Universal original que acompanha a balança.

A plataforma L contém uma unidade de fonte de alimentação integrada. Risco de choque elétrico se o cabo de energia estiver danificado! Verifique regularmente a existência de danos no cabo de energia. Desligue o cabo de energia da tomada imediatamente se o cabo de energia estiver danificado.

Não use objetos com ponta para operar o teclado da balança! Embora a balança tenha construção reforçada, é um instrumento de precisão. Trate-a com o cuidado correspondente.

Não abra a balança: Ela não contém peças que precisam de manutenção, reparos ou substituição pelo usuário Se você tiver qualquer problema com a sua balança, entre em contato com o seu revendedor METTLER TOLEDO

Use somente acessórios de balança e dispositivos periféricos da METTLER TOLEDO; Eles são adaptados de maneira ideal para a sua balança.

Descarte

De acordo com Diretiva Européia 2002/96/EC sobre Refugo de Equipamento Elétrico e Eletrônico (WEEE), este dispositivo não pode ser descartado no lixo doméstico. Isso também se aplica a países fora da UE segundo seus requisitos específicos.

Descarte este produto de acordo com as regulamentações locais no ponto de coleta especificado para equipamento elétrico e eletrônico. Se tiver qualquer dúvida, entre em contato com a autoridade responsável ou o destruidor do qual comprou este dispositivo. Caso este dispositivo for passado para terceiros (para uso privado ou profissional), o conteúdo deste regulamento também deve ser relacionado.

Obrigado pela sua contribuição para a proteção do meio ambiente.

3 Visão geral

3.1 Plataforma S

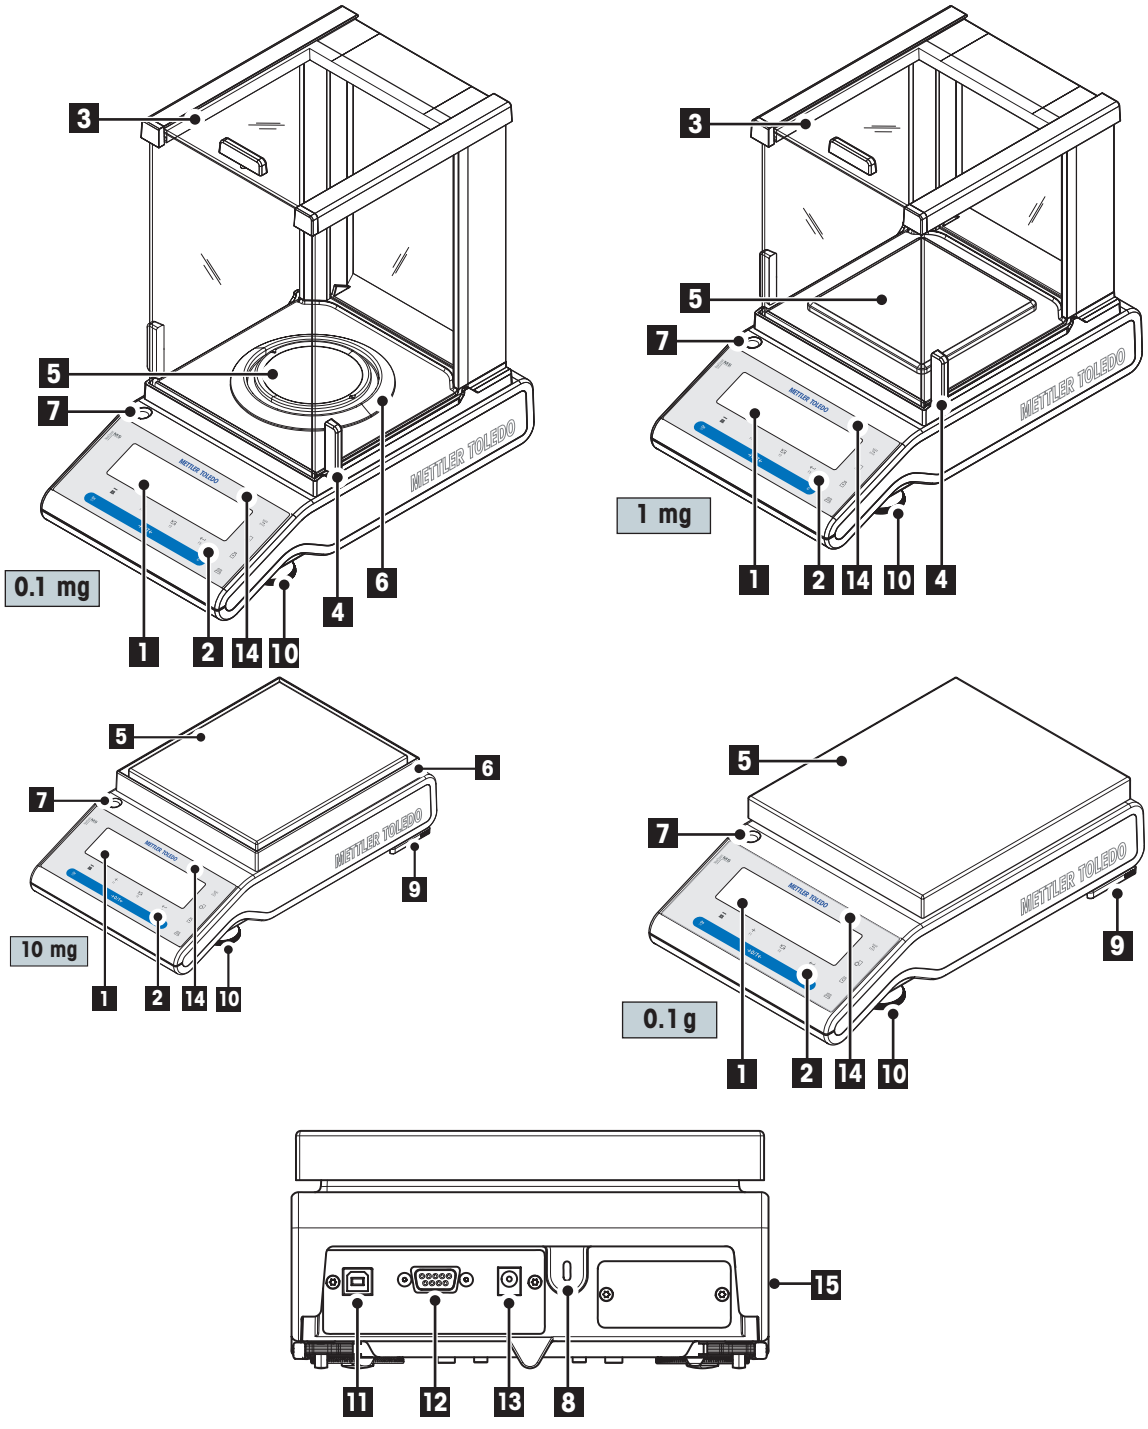

Nome e Função dos Componentes				
1	Tela		**9**	Pés de segurança (com modelos de 10 mg, 0,1 g série S)
2	Teclas de operação		**10**	Pé de nivelamento
3	Protetor de ventos		**11**	Interface USB do dispositivo

Nome e Função dos Componentes				
4	Alça para operação da porta do protetor de ventos		**12**	interface serial RS232CI
5	Prato de pesagem		**13**	Soquete para adaptador CA
6	Elemento do protetor de ventos		**14**	Etiqueta adesiva do modelo (somente com modelos aprovados)
7	Indicador de nível		**15**	Etiqueta do produto
8	Fenda de segurança Kensington para proteger contra furto			

3.2 Plataforma L

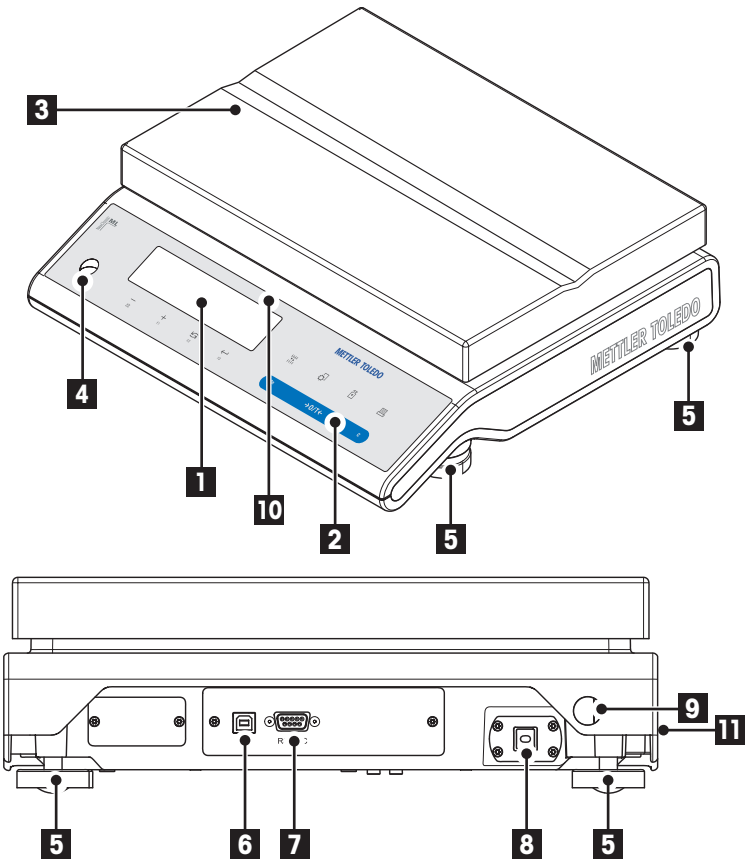

Nome e Função dos Componentes				
1	Tela		**7**	interface serial RS232CI
2	Teclas de operação		**8**	Cabo de energia com plugue específico do país
3	Prato de pesagem		**9**	Fenda de segurança para proteger contra furto
4	Indicador de nível		**10**	Etiqueta adesiva do modelo (somente com modelos aprovados)
5	Pé de nivelamento		**11**	Etiqueta do produto
6	Interface USB do dispositivo			

3.3 Teclas de Operação

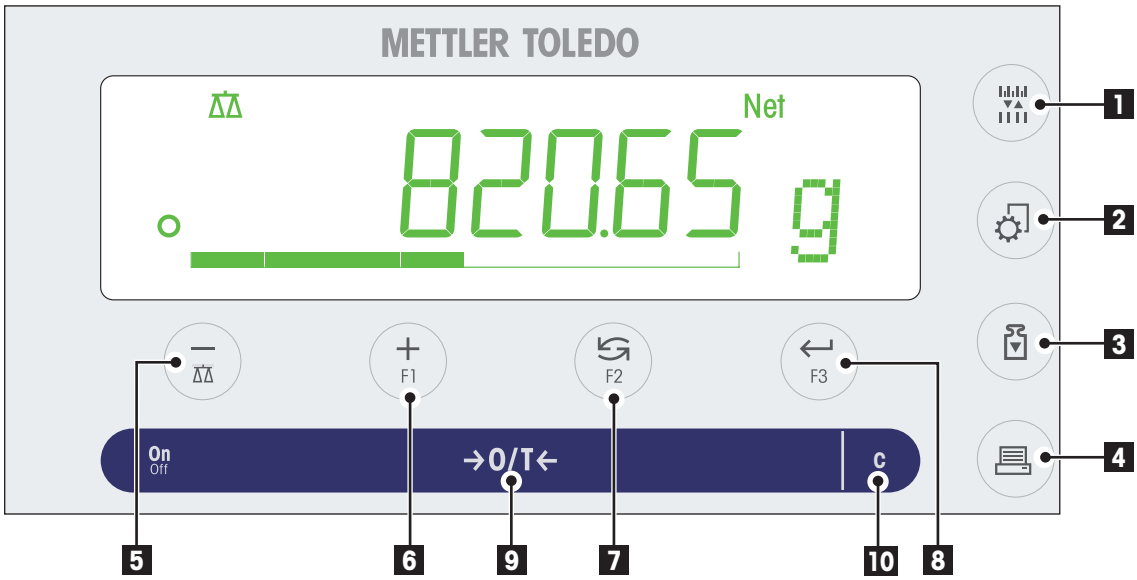

Funções das Teclas

Nº	Tecla	Pressione brevemente (menos de 1,5 s)	Pressione e mantenha pressionado (mais de 1,5 s)
1		• Para alterar a resolução da tela (função 1/10d) enquanto o aplicativo estiver em execução	sem função
2		• Entrar ou sair do menu (configurações de parâmetro)	sem função
3		• Executar procedimento de ajuste predefinido	sem função
4		• Impressão do valor da tela • Impressão das configurações de menu do usuário ativo • Transferir dados	sem função
5		• Para navegar de volta (rolar para cima) nos tópicos de menu ou nas seleções de menu • Diminuir os parâmetros (numéricos) no menu e nas aplicações	• Para selecionar a aplicação de pesagem • Diminuir os parâmetros (numéricos) com rapidez no menu e nas aplicações
6	F1	• Navegar para adiante (rolar para baixo) dentro dos tópicos de menu ou nas seleções de menu • Aumentar os parâmetros (numéricos) no menu e nas aplicações	• Para selecionar a aplicação F1 designada e inserir as configurações de parâmetro da aplicação. • Designação da aplicação F1 padrão: Contagem de peças • Aumentar os parâmetros (numéricos) com rapidez no menu e nas aplicações

Nº	Tecla	Pressione brevemente (menos de 1,5 s)	Pressione e mantenha pressionado (mais de 1,5 s)
7	F2	• Com entradas: rolar para baixo • Para navegar nos tópicos de menu ou nas seleções de menu • Alternar entre unidade 1, valor armazenado (se selecionado), unidade 2 (se diferente da unidade 1) e a unidade de aplicação (se houver)	• Para selecionar a aplicação F2 designada e inserir as configurações de parâmetro da aplicação. • Designação da aplicação F2 padrão: Pesagem percentual
8	F3	• Para entrar ou sair da seleção de menu (de/para tópico de menu) • Para inserir o parâmetro da aplicação ou alternar para o próximo parâmetro • Para armazenar parâmetro	• Para selecionar a aplicação F3 designada e inserir as configurações de parâmetro da aplicação. • Designação da aplicação F3 padrão: Formulação
9	→0/T←	• Ligar • Zero/Tara	• Desligar
10	C	• Cancelar e sair do menu sem salvar (uma etapa para trás no menu).	sem função

3.4 Painel da Tela

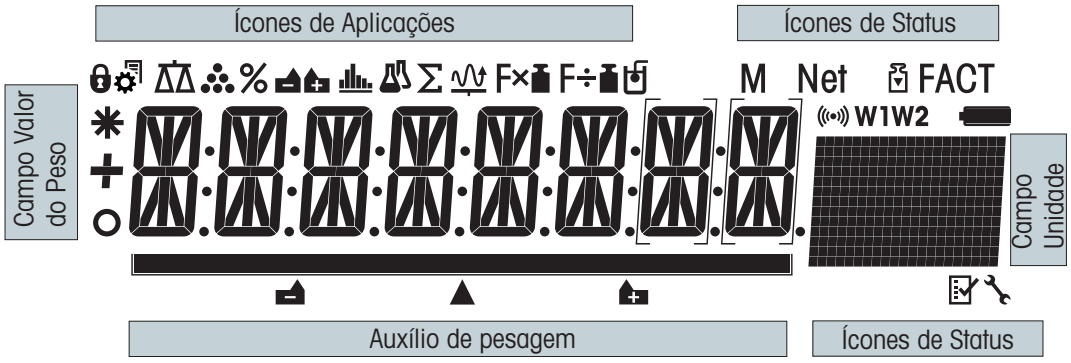

Ícones de Aplicações			
	Menu bloqueado		"Formulação / Total Líquido" da aplicação
	Configuração de menu ativada	Σ	Aplicação "Totalização"
	Aplicação "Pesagem"		Aplicação "Pesagem dinâmica"
	Aplicação "Contagem de peças"	F×	Aplicação "Fator de multiplicação"
%	Aplicação "Pesagem percentual"	F÷	Aplicação "Fator de divisão"
	Aplicação "Pesagem de verificação"		Aplicação "Densidade"
	Aplicação "Estatística"		

Ícones de Status			
M	Indica o valor armazenado (Memória)		Lembrete de serviço
Net	Indica valores de Peso líquido		Feedback acústico para teclas pressionadas ativadas

Ícones de Status			
	Ajustes iniciados	**W1**	Faixa de pesagem 1 (somente modelos de duas faixas)
FACT	FACT ativado	**W2**	Faixa de pesagem 2 (somente modelos de duas faixas)
	Aplicações "Diagnóstico" e "Verificação"		Troca de bateria: completa, 2/3, 1/3, descarregada (somente modelos operados por bateria)

Campo de Valor de Peso e Weighing-in Aid			
	Indica valores negativos		Colchetes para indicar dígitos não certificados (somente modelos aprovados)
	Indica valores instáveis		marcação do peso nominal ou desejado
	Indica valores calculados		Marcação do limite de tolerância T+
			Marcação do limite de tolerância T-

Campo de Unidade						
	g	grama	**ozt**	onça troy	**tls**	Taels de Cingapura
	kg	quilograma	**GN**	grão	**tlt**	Taels de Taiwan
	mg	miligrama	**dwt**	pennyweight	**tola**	tola
	ct	quilate	**mom**	momme	**baht**	baht
	lb	libra	**msg**	mesghal		
	oz	onça	**tlh**	Taels de Hong Kong		

4 Configurando a Balança

A balança deve ser desconectada da fonte de alimentação ao se executar todo o trabalho de montagem e configuração.

4.1 Desembalagem e Inspeção da Entrega

a) Abra a embalagem e remova todos os componentes com cuidado.

b) Verifique os itens entregues.

O escopo de entrega padrão contém os seguintes itens:

Componentes		**Plataforma S**				**Plataforma L**	
		0,1 mg	**1 mg**	**0,01 g**	**0,1 g**	**0,1g/1g**	**2 g/5 g**
Protetor de ventos	236 mm	✓	–	–	–	–	–
	168 mm	–	✓	–	–	–	–
Prato de pesagem	Ø 90 mm	✓	–	–	–	–	–
	127 x 127 mm	–	✓	–	–	–	–
	170 x 200 mm	–	–	✓	–	–	–
	190 x 226 mm	–	–	–	✓	–	–
	246 x 351 mm	–	–	–	–	✓	✓
Elemento do protetor de ventos		✓	–	✓	–	–	–
Suporte do prato		✓	✓	✓	✓	–	–
Placa inferior		✓	✓	–	–	–	–
Tampa de proteção		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Adaptador CA universal (específico do país)		✓	✓	✓	✓	–	–
Cabo de energia montado específico do país		–	–	–	–	✓	✓
Manual de Instruções (este documento)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Guia Rápido		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Declaração de conformidade da CE		✓	✓	✓	✓	✓	✓

4.2 Instalando os Componentes

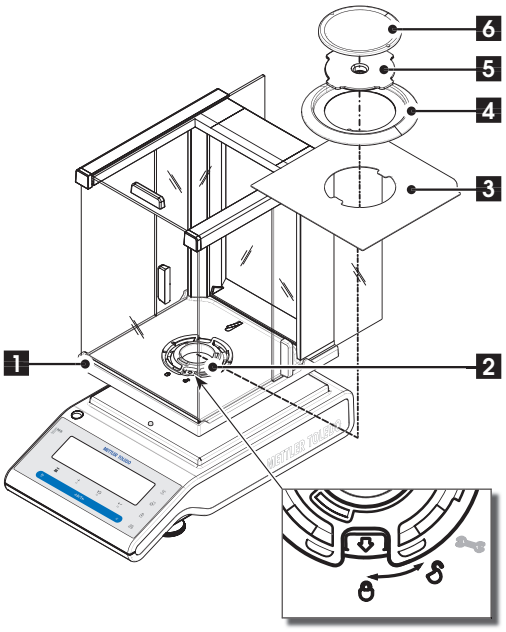

Balanças com capacidade de leitura de 0,1 mg, plataforma S com protetor de ventos (236 mm)

Coloque os seguintes componentes na balança na ordem especificada:

Nota: Empurre o vidro lateral para trás o máximo possível e segure o protetor de ventos (1) com as duas mãos nas barras na parte superior.

a) Gire o protetor de ventos (2) para a posição (destravar).

b) Coloque o protetor de ventos na balança.

c) Gire a trava do protetor de ventos para (travar) e coloque a placa inferior (3).

d) Coloque o elemento do protetor de ventos (4) e o prato de pesagem (6) com suporte do prato (5).

Nota: Limpando o protetor de ventos, consulte a seção "Manutenção e limpeza".

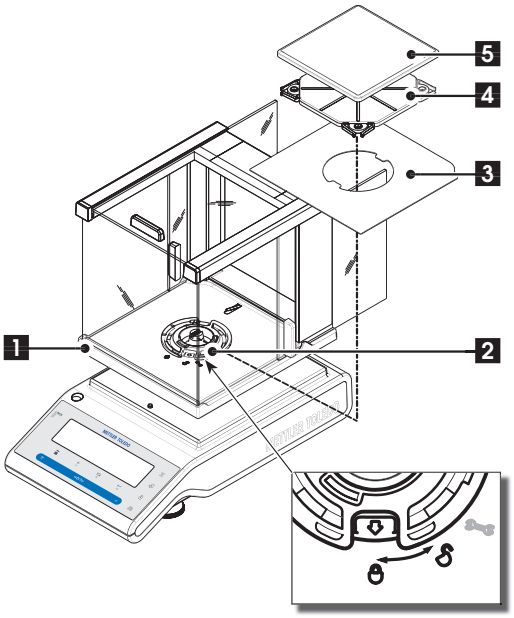

Balanças com capacidade de leitura de 1 mg, plataforma S com protetor de ventos (168 mm)

Coloque os seguintes componentes na balança na ordem especificada:

Nota: Empurre o vidro lateral para trás o máximo possível e segure o protetor de ventos (1) com as duas mãos nas barras na parte superior.

a) Gire a trava do protetor de ventos (2) para a posição (destravar).

b) Coloque o protetor de ventos na balança.

c) Gire a trava do protetor de ventos para (travar) e coloque a placa inferior (3).

d) Coloque o prato de pesagem (5) com o suporte do prato (4).

Nota: Limpando o protetor de ventos, consulte a seção "Manutenção e limpeza".

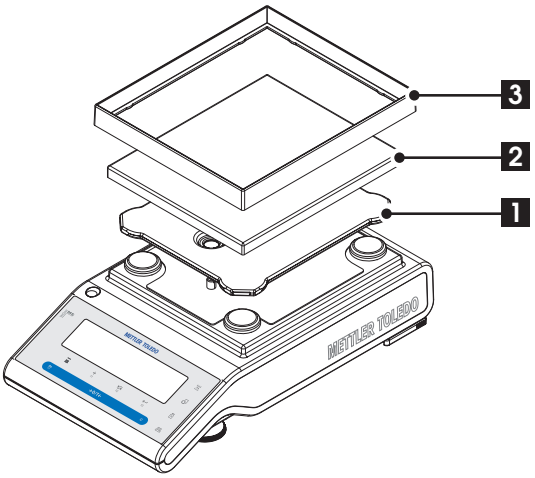

Balanças com capacidade de leitura de 10 mg, plataforma S

Coloque os seguintes componentes na balança na ordem especificada:

- Suporte do prato (1)
- Prato de pesagem (2)
- Elemento do protetor de ventos (3)

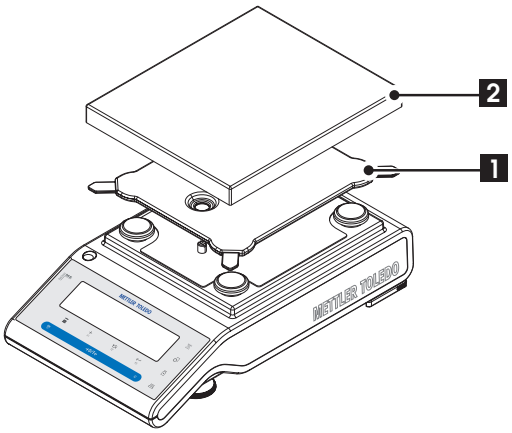

Balanças com capacidade de leitura de 0,1 mg, plataforma S

Coloque os seguintes componentes na balança na ordem especificada:

- Suporte do prato (1)
- Prato de pesagem (2)

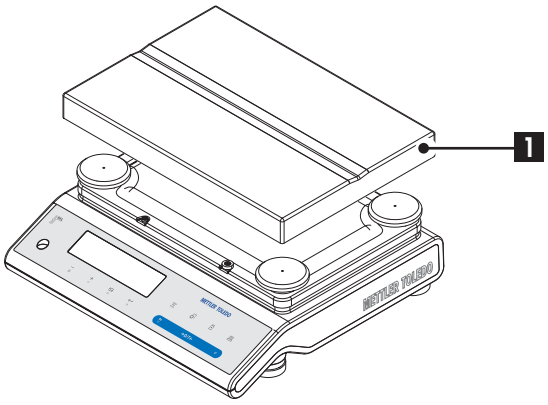

Balanças com capacidade de leitura de até 1 mg, plataforma L

Coloque o prato de pesagem (1) na balança.

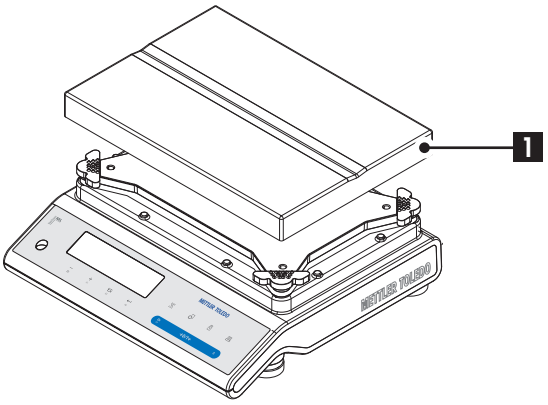

Balanças com capacidade de leitura a partir de 2 mg, plataforma L

Coloque o prato de pesagem (1) na balança.

4.3 Selecionando o Local e o Nível da Balança

A sua balança é um instrumento de precisão e agradecerá por um local ideal retribuindo com alta precisão e confiabilidade.

4.3.1 Selecionando o Local

Selecione uma posição estável e livre de vibrações, o mais horizontal possível. A superfície deve ser capaz de suportar com segurança o peso de uma balança totalmente carregada.

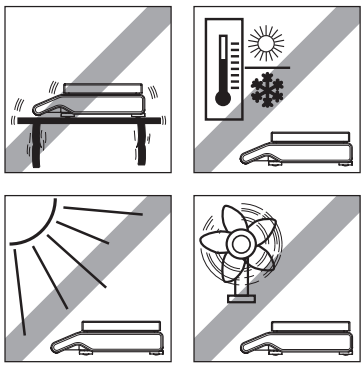

Observe as condições ambiente (consulte Dados Técnicos)

Evite o seguinte:

- Luz solar direta
- Correntes de ar fortes (por exemplo, de ventiladores ou ar condicionado)
- Flutuações de temperatura excessivas

4.3.2 Nivelando a Balança

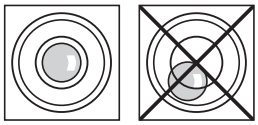

As balanças possuem um indicador de nível e dois (Plataforma S) ou quatro (Plataforma L) pés de nivelamento ajustáveis para compensar ligeiras irregularidades na superfície da bancada de pesagem. A balança está exatamente na horizontal quando a bolha de ar estiver no meio do vidro de nível.

Nota: A balança deverá ser nivelada e ajustada toda vez que mudar para um novo local.

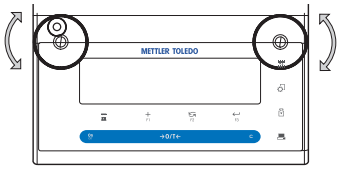

Balanças com plataforma S e capacidade de leitura de 0,1 mg e 1 mg

Ajuste os dois pés de nivelamento da maneira apropriada até a bolha de ar parar exatamente no meio do vidro:

Bolha de ar às	"12 horas"	Gire os dois pés no sentido horário
Bolha de ar às	"3 horas"	Gire o pé esquerdo no sentido horário e o pé direito no sentido do anti-horário
Bolha de ar às	"6 horas"	gire os dois pés no sentido anti-horário
Bolha de ar às	"9 horas"	gire o pé esquerdo no sentido anti-horário e o pé direito no sentido horário

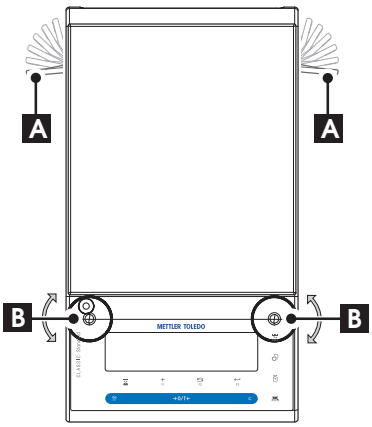

Balanças com plataforma S e capacidade de leitura de 10 mg e 0,1 g

a) Remova as braçadeiras (A) dos pés de segurança girando-as para fora.
Nota: Gire as braçadeiras (A) para fora o máximo possível (~ 90°) para os pés poderem ser movidos livremente.

b) Agora nivele a balança girando os dois parafusos de nivelamento (B) até a bolha de ar ficar no círculo interno do indicador de nível (consulte o procedimento acima).

c) Prenda os pés de segurança girando as braçadeiras (A) para dentro o máximo possível.

Balanças com plataforma J

Alinhe a balança horizontalmente girando os parafusos de nivelamento do alojamento da balança até a bolha de ar ficar no círculo interno do indicador de nível.

4.4 Fonte de Alimentação

A sua balança é fornecida com um adaptador CA específico do país ou com um cabo de energia específico do país. A fonte de alimentação é apropriada para todas as tensões na faixa: 100 - 240 V CA, 50/60 Hz (para saber as especificações exatas, consulte a seção "Dados Técnicos").

Primeiramente, verifique se a tensão de linha local está na faixa de 100 - 240 V CA, 50/60 e se o plugue de energia encaixa na conexão da fonte de alimentação local. **Se não for o caso, não conecte de modo algum a balança ou o adaptador CA na fonte de alimentação**, mas entre em contato com o revendedor METTLER TOLEDO responsável.

Importante:

- Antes de operá-lo, verifique todos os cabos para ver se há danos.
- Conduza os cabos de modo que não fiquem danificados e não interfiram com o processo de pesagem!
- Tome cuidado porque o adaptador CA não pode entrar em contato com líquidos!
- O plugue de energia deve estar sempre acessível.

Deixe a balança aquecer durante 30 minutos (60 minutos para os modelos de 0,1 mg) para se adaptar às condições ambientes.

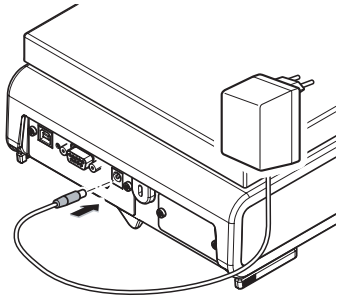

Conecte o adaptador CA no soquete de conexão na parte de trás da balança (consulte a figura) e na linha de energia.

4.5 Operação por Bateria

As balanças com bateria recarregável incorporada podem, em condições operacionais normais, trabalhar independentemente da linha de energia CA durante aproximadamente 8 horas. Imediatamente ao ser interrompida a fonte de alimentação CA, por exemplo, ao ser desconectado o plugue do cabo de energia ou se houver uma falha de energia, a balança automaticamente opera a operação por bateria. Quando a fonte de alimentação CA for restaurada, a balança reverte automaticamente para operação por energia CA.

totalmente carregada

2/3 carregado

1/3 carregado


descarregado

Quando a balança estiver operando com sua bateria, o símbolo de bateria acende na tela. O número de segmentos que são acesos indica a condição da bateria (3 = totalmente carregada, 0 = descarregada). Quando as baterias estiverem quase completamente descarregadas, o símbolo de bateria pisca.

O carregamento da bateria incorporada é indicado com o enchimento de todos os três níveis continuamente. Após o carregamento estar concluído, o símbolo de bateria apaga. A bateria está protegida contra sobrecarga, por isso a balança pode ficar conectada permanentemente na linha de energia CA.

Nota: A bateria recarregável incorporada não pode ser substituída pelo usuário. Entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente da METTLER TOLEDO.

4.6 Transportando a balança

Desligue a balança e remova o cabo de energia e qualquer cabo de interface da balança. Consulte as observações na Seção "Selecionando o local" com relação à escolha de um local ideal.

Transportando por Curtas Distâncias

Para balanças com protetor de ventos: Observe as seguintes instruções para transportar sua balança por uma curta distância para um novo local: **Nunca levante a balança pelo protetor de ventos. A protetor de ventos não está presa o suficiente na balança.**

Transportando por Longas Distâncias

Para transportar ou enviar sua balança por longas distâncias, **use a embalagem original completa**.

4.7 Pesagem por Baixo da Balança

As balanças são equipadas com um kit para realizar pesagens abaixo da superfície de trabalho (pesagem por baixo da balança).

Atenção:

- **Não coloque a balança sobre o parafuso de localização do suporte do prato** (modelos de 0,1 mg e 1 mg).
- Modelos com protetor de ventos: Levante o protetor de ventos da plataforma de pesagem com cuidado e coloque-a ao lado.



Nota:

- Para pesagem por baixo da balança com modelos de Plataforma L será necessário o gancho 11132565 da linha de acessórios.
- Pesagem por baixo da balança não é possível com modelos "MS-KL".

Plataforma S **Plataforma L**

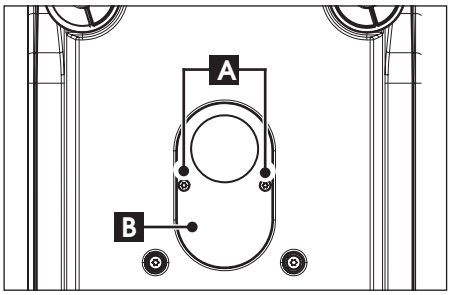

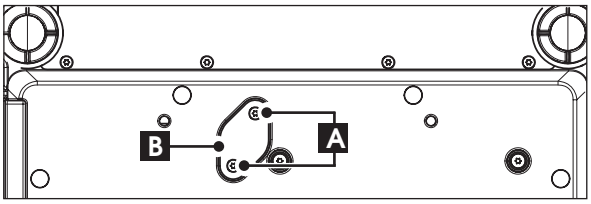

a) Desligue a balança e remova o cabo de energia e qualquer cabo de interface da balança.

b) Remova o elemento do protetor de ventos (modelos de 10 mg).

c) Remova o prato de pesagem e o suporte do prato.

d) Remova a placa inferior e destrave o protetor de ventos (modelos com protetor de ventos).

e) Remova os dois parafusos (A) e a placa da tampa (B). O kit para pesagens está agora acessível.

f) Vire a balança para a sua posição normal e reinstale todos os componentes na ordem inversa.

4.8 Ajuste

Para obter resultados de pesagem precisos,

- A balança deve ser ajustada para corresponder à aceleração gravitacional na sua localidade. É necessário fazer ajuste:
  - antes de usar a balança pela primeira vez.
  - em intervalos regulares durante o serviço de pesagem.
  - após uma mudança de local.
- a balança deve ser conectada à fonte de alimentação durante aproximadamente
  - 30 minutos para balanças com capacidade de leitura de 1 mg a 5 g
  - 60 minutos para balanças com capacidade de leitura de 0,01 a 0,1 mg

  para atingir a temperatura operacional antes de ajustar.

4.8.1 Ajuste FACT Totalmente Automático

Nota: Em modelos somente com FACT.

A **configuração de fábrica** é **FACT** (**F**ully **A**utomatic **C**alibration **T**echnology) com ajuste totalmente automático com o peso interno (consulte também a seção "O Menu"). Nessa configuração não é necessário preocupar-se em ajustar a balança.

A balança ajusta-se automaticamente:

- após a fase de aquecimento na conexão com a fonte de alimentação.
- Quando uma mudança nas condições ambiente, por exemplo, a temperatura, puder levar a um desvio observável da medição.
- em um tempo predefinido (consulte o tópico de menu "FACT")
- intervalo de tempo. (com modelos OIML aprovados com classe de precisão II)

4.8.2 Ajuste Manual com Peso Interno

Nota: Somente em modelos com peso interno (consulte os dados técnicos).

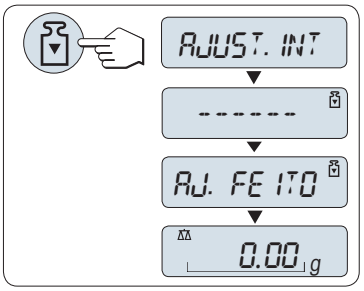

Requisito: Para executar essa operação, deve ser selecionada no tópico de menu "CAL" (Ajuste) do menu avançado "AJUST.INT".

a) Limpar o prato de pesagem

b) Pressione <<⍁>> para executar "Ajuste Interno".

A balança ajusta-se automaticamente. O ajuste estará concluído quando a mensagem "AJ. FEITO" for exibida brevemente na tela. A balança a retorna à última aplicação ativa e está pronta para operação.

Impressão do ajuste da amostra usando peso interno:

```
---- Ajuste Interno ----
21.Jan  2009       12:56

METTLER TOLEDO

Modelo da balança
                  MS4002S
N°. Série     1234567890

Temperatura       22.5 °C
Dif                  3 ppm

Ajuste concluído
-----------------------
```

4.8.3 Ajuste Manual com Peso Externo

Nota: Devido à legislação de certificação, os modelos aprovados não podem ser ajustados com um peso externo * (depende da legislação de certificação dos países selecionados).
* exceto modelos aprovados OIML com classe de precisão I.

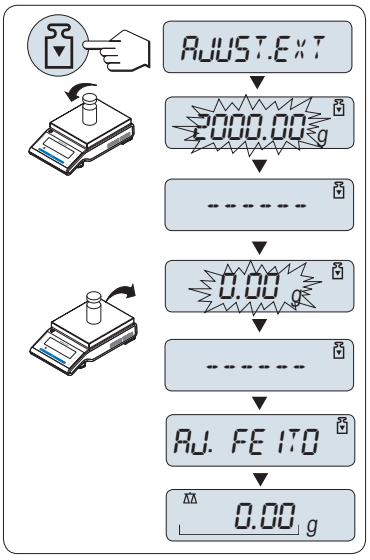

Requisito: Para executar essa operação, deve ser selecionada no tópico de menu "CAL" (Ajuste) do menu avançado "AJUST.EXT".

a) Tenha pronto o peso de ajuste necessário.

b) Limpar o prato de pesagem.

c) Pressione <<⍁>> brevemente para executar "Ajuste Externo". O valor do peso de ajuste (predefinido) necessário pisca na tela.

d) Coloque o peso de ajuste no centro do prato. A balança ajusta-se automaticamente.

e) Quando "0,00 g" piscar, remova o peso de ajuste.

O ajuste está concluído quando a mensagem "AJ. FEITO" for exibida brevemente na tela. A balança a retorna à última aplicação ativa e está pronta para operação.

Impressão do ajuste de amostra usando peso externo:

```
---- Ajuste Externo ----
21.Jan 2009        12:56

METTLER TOLEDO

Modelo da balança
                 MS4002S
N°. Série     1234567890

Temperatura     22.5 °C
Nominal      2000.00 g
Atual        1999.99 g
Dif                5 ppm

Ajuste concluído

Assinatura


.......................
-----------------------
```

5 Pesagem Simples

Esta seção mostra como realizar pesagens simples e como é possível acelerar o processo de pesagem.

5.1 Ligando e Desligando a Balança

Esta seção mostra como realizar pesagens simples e como é possível acelerar o processo de pesagem.

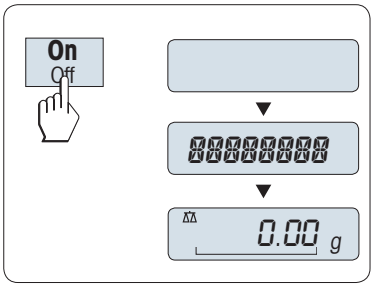

Ligando

a) Remova qualquer carga do prato de pesagem.

b) Pressione «**On**».

A balança executa um teste da tela (todos os segmentos da tela acendem brevemente), "B. VINDO", Versão do software, Carga máxima e Resolução são exibidos brevemente. (Somente modo de Partida "COMPLETO")

A balança está pronta para pesagem ou para operação com a última aplicação ativa.

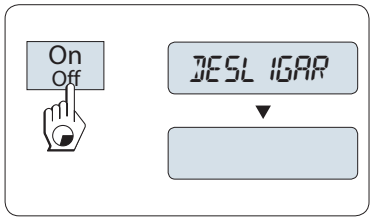

Desligando

Pressione e mantenha pressionada a tecla «**Off**» até "DESLIGAR" aparecer na tela. Solte a tecla.

Quando Quickstart for selecionado (menu Avançado, tópico "INICIDO" > "RAPIDO"): Quando a balança for desligada, ela fica em modo de espera. Nesse caso a balança não precisa de aquecimento no modo de espera e está pronta para pesagem imediata. Para realizar uma pesagem basta colocar a amostra no prato de pesagem e a balança exibe o resultado imediatamente. Não há necessidade de ligá-la com a tecla «**On/Off**».

- Se a balança for desligada após um tempo pré-selecionado, a tela fica com iluminação atenuada e mostra data, horário, carga máxima e resolução.
- Se a balança foi desligada manualmente, a tela estará desligada.

Nota:

- Quickstart não é possível com balanças aprovadas (disponível somente em países selecionados).
- O modo de espera está disponível somente em balanças ativadas on-line.

5.2 Executando uma Pesagem Simples

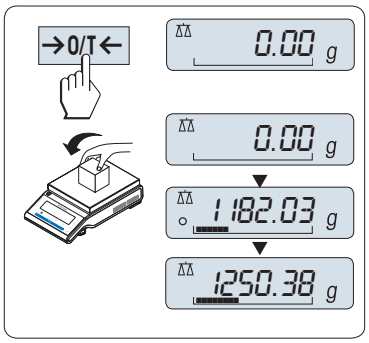

a) Pressione «→0/T←» para zerar a balança.
Nota: Se a balança não estiver no modo de pesagem, pressione e mantenha pressionada a tecla <<⚖>> até "PESAGEM" aparecer na tela. Solte a tecla. A balança está no modo de pesagem e configurada para zero.

b) Coloque a amostra de pesagem no prato de pesagem.

c) Aguarde até o detector de instabilidade **O** desaparecer e o bipe de estabilidade soar.

d) Leia o resultado.

5.3 Configuração Zero / Tara

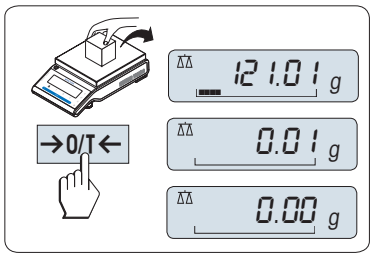

Configuração zero

a) Descarregue a balança.

b) Pressione →0/T← para configurar a balança para zero. Todos os valores de peso são medidos em relação a esse ponto zero (consulte o tópico de menu "ZERO RNG").

Nota: Use a tecla de ajuste zero →0/T← antes de começar uma pesagem.

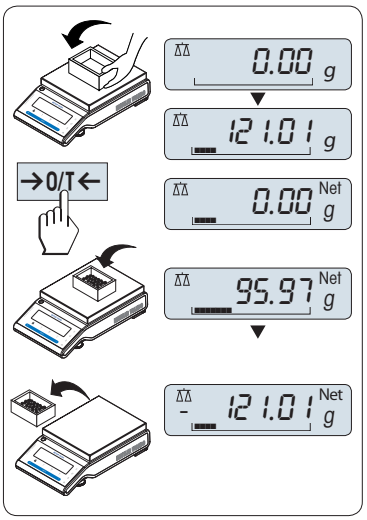

Tara
Se estiver trabalhando com um recipiente de pesagem, primeiro ajuste a balança para zero.

a) Coloque o recipiente vazio na balança. O peso é exibido.

b) Pressione «→0/T←» para determinar a tara da balança.

"0,00 g" e "**Líquido**" aparecem na tela. "**Líquido**" indica que todos os valores de peso exibidos são valores líquidos.

Nota:

- Se o recipiente for removido da balança, o peso da tara será mostrado como um valor negativo.
- O peso da tara permanece armazenado até a tecla «→0/T←» ser pressionada novamente ou a balança ser desligada.
- Com as balanças METTLER TOLEDO DeltaRange, a faixa fina com seus incrementos de tela 10 vezes menores (dependendo do modelo) está disponível novamente após cada operação de tara.

5.4 Balanças METTLER TOLEDO DeltaRange

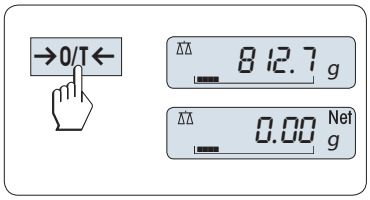

As balanças METTLER TOLEDO DeltaRange têm uma faixa fina móvel com incrementos de tela 10 vezes menores na sua faixa de pesagem inteira. Nessa faixa fina uma casa decimal adicional sempre aparece na tela.

A balança opera na faixa fina

- após ser ligada.
- após cada operação de tara.

Se a faixa fina for excedida, a tela da balança muda automaticamente para incrementos de tela mais grosseiros.

5.5 Mudando Unidades de Peso

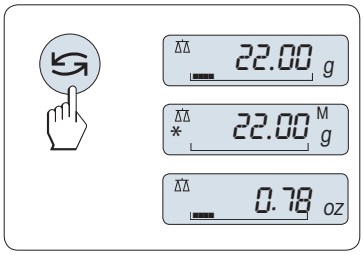

A tecla «⟲» pode ser usada a qualquer momento para alternar entre unidade de peso "UNID. 1", valor "RELEMB." (se selecionado) e unidade de peso "UNID. 2" (se diferente da unidade de peso 1) e a unidade da aplicação (se houver).

5.6 Consultar Peso Armazenado

A balança armazena pesos estáveis com um valor de tela absoluto maior que 10d.
Requisito: A função RELEMB. deve estar ativada no menu.

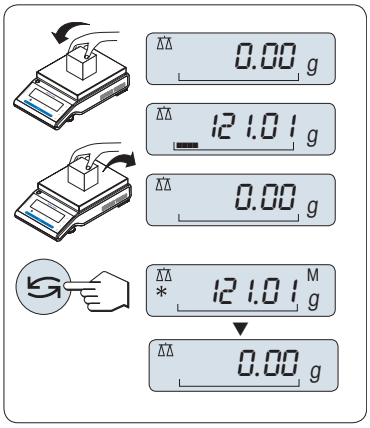

a) Carregue a amostra no prato de pesagem. A tela mostra o valor do peso e armazena o valor estável.

b) Remova a amostra de pesagem. Quando o peso for removido, a tela mostra zero.

c) Pressione «⟲». A tela mostra durante 5 segundos o último valor de peso estável armazenado junto com os símbolos de asterisco (*) e memória (M). Após 5 segundos a tela volta para zero. Isso pode ser repetido inúmeras vezes.

Exclua o último valor de peso

Assim que um novo valor de peso estável for exibido, o valor armazenado antigo é substituído pelo novo valor de peso. Ao pressionar • «→0/T←» o valor armazenado é configurado para 0.

Nota: Se a energia for desligada, o valor armazenado é perdido. O valor armazenado não pode ser impresso.

5.7 Pesagem com o Weighing-in Aid



O Weighing-in Aid é um indicador gráfico dinâmico que mostra a quantia usada da faixa de pesagem total. Assim, em uma visão rápida é possível reconhecer quando a carga na balança chega perto da carga máxima.

5.8 Imprimir / Transmitir Dados



Pressionar a tecla «» transmite os resultados da pesagem pela interface, por exemplo, para uma impressora ou um PC.

6 O Menu

6.1 O que há no Menu?

O Menu permite que a balança corresponda às suas necessidades específicas. No menu é possível alterar as configurações da balança e ativar funções. O menu principal tem 4 menus diferentes e esses contêm 45 **tópicos** diferentes, cada um permite diversas possibilidades de **seleção**. Para o Menu "PROTEG." consulte o capítulo "Descrição de tópicos de menu" seção Menu principal".

Nota: Consulte o Guia Rápido para obter a visão geral gráfica do menu (Mapa do Menu) com todas as possibilidades de configuração.

Menu "BASICO"

Tópico	Descrição
DATA	Configurando a data atual.
HORA	Configurando a hora atual.
UNID. 1	Especificação da 1ª unidade de peso na qual a balança deverá mostrar o resultado.
UNID. 2	Especificação da 2ª unidade de peso na qual a balança deverá mostrar o resultado.
BIPE. TCL.	Configurando o nível de bipe da tecla.
BIPE. EST	Configurando o nível de bipe de estabilidade.
REINIC.	Restabelecer as configurações de fábrica.

Menu "AVANCADO"

Tópico	Descrição
AMBIENT.	Fazendo a adequação da balança às condições ambiente.
CAL	Configurações para o tipo de ajuste .
FACT	Configurações para o ajuste totalmente automático da balança com base em um horário selecionado.
BIP FACT PRT.	Ligando ou desligando a impressão FACT automática.
FOR. DATA	Configurando o formato de data.
FOR. DATA	Pré-seleção do formato de horas.
RELEMB.	Ligando ou desligando a função "Consulta" de pesos estáveis armazenados.
INICIDO	Configurando o modo em que a balança liga ("COMPLETO" ou "RAPIDO").
DESLIGAR	Configurando o horário em que a balança deverá ser desligada automaticamente.
BCKLIGHT	Configurando o horário em que a iluminação de fundo da tela deverá ser desligada automaticamente.
TELA	Ajustando o brilho e o contraste da tela.
AUTOZERO	Ligando ou desligando a correção automática do zero (Autozero).
ESC. ZERO	Configurando o limite zero da tecla zero/tara.
IDIOMA	Configurando o Idioma preferencial.
ATRIB.:F1	Seleção da aplicação da tecla F1 designada e inserindo suas configurações de parâmetro.
ATRIB.:F2	Seleção da aplicação da tecla F2 designada e inserindo suas configurações de parâmetro.
ATRIB.:F3	Seleção da aplicação da tecla F3 designada e inserindo suas configurações de parâmetro.
DIAGNOS.	Iniciando uma aplicação de diagnóstico.
IC. SERV	Ligando e desligando o ícone de serviço (lembrete de serviço).
SRV.D.RST	Redefinir a data e as horas de serviço (lembrete de serviço).

Menu "INTERF."

Tópico	Descrição
RS232	Sincronizar a interface serial RS232C a uma unidade periférica.
CAB.	Configuração do cabeçalho para impressão de valores individuais.

Tópico	Descrição
UNICO	Configuração das informações para impressão de valores individuais.
L.ASSIN	Configuração do rodapé para impressão de valores individuais.
LINHA	Configurando a alimentação de linha para a impressão de valores individuais.
ZER. IMP.	Configuração da função de impressão automática para imprimir zero.
CONF.COM	Configuração do formato de comunicação de dados da interface serial RS232C.
TAXABAUD	Configuração da velocidade de transferência da interface serial RS232C.
BIT/PAR.	Configuração do formato de caracteres (Bit/Paridade) da interface serial RS232C.
STOP BIT	Configuração do formato de caracteres (stop bit) da interface serial RS232C.
HD. SHAKE	Configuração do protocolo de transferência (Handshake) da interface serial RS232C.
RS F.D.L.	Configuração do formato do fim de linha da interface serial RS232C.
CAR. RS	Configuração do conjunto de caracteres da interface serial RS232C.
USB	Correspondendo a interface USB a uma unidade de periférico. (Não disponível com modelos MSxxxKLIPE)
USB COM.S.	Configurando o formato de comunicação de dados da interface USB. (Não disponível com modelos MSxxxKLIPE)
USB F.D.L.	Configurando o formato de fim de linha da interface USB. (Não disponível com modelos MSxxxKLIPE)
CAR. USB	Configurando o conjunto de caracteres da interface USB. (Não disponível com modelos MSxxxKLIPE)
INTERV.	Seleção do intervalo de tempo para pressionar a tecla de impressão simulada.

6.2 Operação do Menu

Nesta seção você aprenderá como trabalhar com o menu.

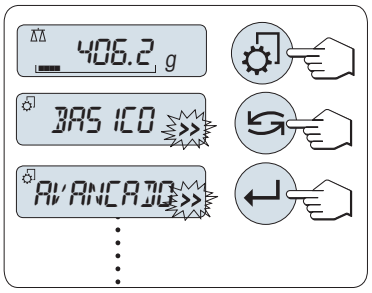

Selecione o Menu

a) Pressione «⚙» para ativar o menu principal. O primeiro menu "BASICO" é exibido (exceto se a proteção do menu estiver ativa).

b) Pressione «↻» repetidamente para mudar o menu (Rolando para cima/para baixo teclas «+» / «–»).

c) Pressione «↵» para confirmar a seleção.

Nota: A seleção de menu "BASICO", "AVANCADO" ou "INTERF." não pode ser salva. A seleção "PROTEG." deve ser salva.

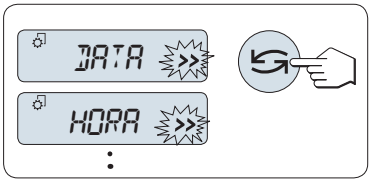

Selecione o Tópico de Menu

Pressione «↻». O tópico de menu seguinte aparece na tela. Cada vez que «↻» ou a tecla «**+**» for pressionada, a balança muda para o tópico de menu seguinte; a tecla «**–**» para o tópico de menu anterior.

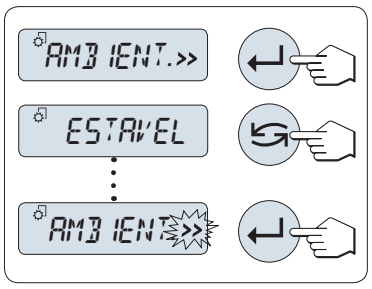

Alterar as Configurações em um Tópico de Menu Selecionado

O símbolo "**>>**" piscando na tela indica opções selecionáveis disponíveis.

a) Pressione «↵». A tela mostra a configuração atual no tópico de menu selecionado. Cada vez que «⟳» ou «**+**» for pressionado, a balança muda para a seleção seguinte; pressione «**–**» para a seleção anterior. Após a última seleção, a primeira é mostrada novamente.

b) Pressione «↵», a configuração selecionada é aceita, mas não executada ainda. A configuração é executada somente após SAL.:SIM ter sido confirmado.

Alterar as Configurações em uma Seleção de Submenu

O mesmo procedimento que para tópicos de menu.

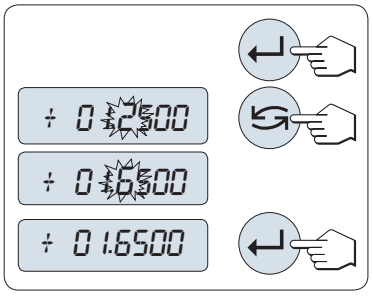

Princípio de Entrada de Valores Numéricos

a) Pressione «↵» para dar entrada de valores numéricos.

b) Pressione «⟳» para selecionar um dígito ou um valor (dependendo da aplicação). O dígito ou o valor selecionado está piscando.

c) Para alterar dígitos ou valores, pressione «**+**» para rolar para cima ou «**–**» para rolar para baixo.

d) Pressione «↵» para confirmar a entrada.

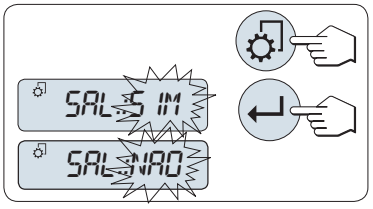

Salvando as Configurações e Fechando o Menu

a) Pressione «☼» brevemente para sair do tópico de menu.

b) Pressione «↵» para executar "SAL.:SIM". As alterações são salvas.

c) Pressione «↵» para executar "SAL.:NAO". As alterações não são salvas. Para alternar entre "SAL.:SIM" e "SAL.:NAO" pressione «⟳».



Cancelar

Para sair do tópico de menu ou da seleção de menu sem salvar, pressione «C» (uma etapa atrás no menu).

Nota: Se nenhuma entrada for feita dentro de 30 segundos, a balança reverte para o último modo de aplicação ativo. As alterações não são salvas. Se forem feitas alterações, a balança pergunta "SAL.:NAO".

6.3 Descrição dos Tópicos de Menu

nesta seção podem ser encontradas informações sobre os tópicos de menu individuais e as seleções disponíveis.

6.3.1 Menu Principal

Selecionando o menu.

"BASICO"	O menu "BASICO" pequeno para pesagem simples é exibido.

"AVANCADO"	O menu "AVANCADO" estendido para outras configurações de pesagem é exibido.
"INTERF."	É exibido o menu "INTERF." para todas as configurações de parâmetros de interface dos dispositivos periféricos, por exemplo, impressora.
"PROTEG."	Proteção do menu. Proteção das configurações da balança contra manipulação não intencional.
"DESLIG."	A proteção do menu está desligada. (**Configuração de fábrica**)
"LIGADO"	A proteção do menu está ligada. O menu BASICO, AVANCADO e INTERF. não são exibidos. Isso é indicado com "🔒" na tela.

Nota:

- A seleção de menu "BASICO", "AVANCADO" ou "INTERF." não pode ser salva.
- Para ativar "PROTEG." "LIGADO" ou "DESLIG.", essa seleção deve ser salva.

6.3.2 Menu Básico

"DATA" – Data

Configurando a data atual de acordo com o formato de data.

Nota: Uma reinicialização da balança não alterará essa configuração.

"HORA" – Hora

Configurando a hora atual de acordo com o formato de hora

"+1H"	Avance a hora atual em 1 hora (para ajustar ao horário de verão ou de inverno). **(Configuração de fábrica)**
"-1H"	Atrase a hora atual em 1 hora (para ajustar ao horário de verão ou de inverno).
"AJ. HORA"	Insira a hora atual.

Nota: Uma reinicialização da balança não alterará essa configuração.

"UNID. 1" - Unidade de Peso 1

Dependendo dos requisitos, a balança pode operar com as seguintes unidades (dependendo do modelo)

- Somente as unidades de peso permitidas pela legislação nacional apropriada são selecionáveis.
- Com balanças aprovadas, esse tópico de menu tem uma configuração fixada e não pode ser alterada.
- Tabela de conversão das unidades de peso, consulte o capítulo Apêndice.

Unidades:

g [1)]	Grama	**dwt**	Pennyweight
kg [2)]	Quilograma	**mom**	Momme
mg [3)]	Miligrama	**msg**	Mesghal
ct	Quilate	**tlh**	Tael de Hong Kong
lb	Libra	**tls** [4)]	Tael de Cingapura
oz	Onça (avdp)	**tlt**	Tael de Taiwan
ozt	Onça (troy)	**tola**	Tola
GN	Grão	**baht**	Baht

[1] configuração de fábrica
[2] não com balanças de 0,01 mg, 0,1 mg e 1 mg
[3] com balanças de 0,01 mg, 0,1 mg e 1 mg
[4] o tael da Malásia tem o mesmo valor

"UNID. 2" – Unidade de Peso 2

Se for necessário mostrar os resultados da pesagem em modo de pesagem em uma unidade adicional, a segunda unidade de peso desejada pode ser selecionada a neste tópico de menu (dependendo do modelo). Unidades, consulte UNID. 1. Selecione "NAO" se não desejar usar "UNID. 2".

Nota: Somente as unidades de peso permitidas pela legislação nacional apropriada são selecionáveis.

"BIPE. TCL." - Bipe da Tecla

Este tópico de menu permite selecionar o volume do bipe da tecla. O bipe da tecla correspondente é emitido durante a configuração.

"MEDIO"	Nível **Médio** (**configuração de fábrica**)
"ALTO"	Nível **Alto**
"DESLIG."	Bipe desligado
"BAIXO"	Nível **Baixo**

"BIPE. EST" - Bipe de Estabilidade

Se o símbolo instável desaparecer, o bipe de estabilidade fica ativo. Este tópico de menu permite pré-selecionar o volume do bipe de estabilidade.

"BAIXO"	Nível **Baixo** (**configuração de fábrica**)
"MEDIO"	Nível **Médio**
"ALTO"	Nível **Alto**
"DESLIG."	Bipe desligado

"REINIC." - Redefinir as Configurações da Balança

Este tópico de menu permite restabelecer as configurações de fábrica.

Para alterar entre "SIM?" e "NAO?" pressione «↻» (ou «**+**» ou «**–**»).

Nota: Uma reconfiguração da balança não alterará a configurações de "DATA", "HORA" e "ESC. ZERO".

6.3.3 Menu Avançado

"AMBIENT." – Configurações do Ambiente

Esta configuração pode ser usada para colocar a balança em correspondência com as condições ambiente.

"PADRAO"	Configuração para um ambiente de trabalho médio sujeito a variações moderadas nas condições ambiente. (**Configuração de fábrica**)
"INSTAVEL"	Configuração para um ambiente de trabalho em que as condições estão mudando continuamente.
"ESTAVEL"	Configurando para um ambiente de trabalho praticamente livre de correntes de ar e vibrações.

"CAL" – Ajuste

Neste tópico de menu é possível pré-selecionar a função da tecla «⊡». A balança pode ser ajustada com pesos internos ou externos pressionando a tecla «⊡». Se houver uma impressora conectada à balança, os dados do ajuste são impressos.

"Aj.DESL."	O ajuste está **desligado**. A tecla «⊡» não tem função.
"AJUST.INT"	Ajuste **interno**: o ajuste é realizado em um pressionamento de tecla com o peso integrado (dependendo do modelo, consulte o os dados técnicos).
"AJUST.EXT"	Ajuste **externo**: o ajuste é realizado em um pressionamento de tecla com um peso externo selecionável. **Nota:** Esta função não está disponível para balanças aprovadas * (depende da legislação de certificação dos países selecionados). * exceto modelos aprovados OIML com classe de precisão I.
"200,00 g"	**Definindo o peso de ajuste externo:** define o peso do peso de ajuste externo (em gramas). **Configuração de fábrica:** depende do modelo.

"FACT" – Ajuste Totalmente Automático

Ajuste interno totalmente automático **FACT** (**F**ully **A**utomatic **C**alibration **T**echnology) fornece ajuste totalmente automático da balança com base em critérios de temperatura e em horário pré-selecionado (dependendo do modelo, consulte os dados técnicos)

"HORA"	Execute FACT (com horário selecionado).
"12:00"	Especifique o horário para que ocorra um ajuste automático completo todo dia. **Configuração de fábrica:** 12:00 (de acordo com o formato de hora)
"DESLIG."	FACT está **desligado.**

"BIP FACT PRT." – Início Informe para Fact

Esta configuração especifica se um relatório de ajuste deve ser impresso automaticamente.
Nota: Este tópico de menu não afeta a impressão de ajustes com um peso de ajuste interno ou externo.

"DESLIG."	**Protocolo desligado**: Se a balança ajustar automaticamente (FACT), não é impresso um protocolo.
"LIGADO"	Protocolo ligado: um registro é impresso após cada ajuste automático da balança (FACT). **Nota:** O protocolo é impresso sem uma linha para assinaturas.

"FOR. DATA" – Formato de Data

Este tópico de menu permite pré-selecionar o formato de data.

Os seguintes formatos de data estão disponíveis:

	Exemplos de tela	**Exemplos de impressão**
"DD.MM.A"	01.02.2009	**01.02.2009**
"MM/DD/A"	02/01/09	**02/01/2009**
"A-MM-DD"	09-02-01	**2009-02-01**
"D.MMM A"	1.FEV.09	**1.FEV 2009**
"MMM D A"	FEV.1.09	**FEV 1 2009**

Configuração de fábrica: "DD.MM.A"

"FOR. DATA" – Formato de Hora

Este tópico de menu permite pré-selecionar o formato de hora.

Os seguintes formatos de data estão disponíveis:

	Exemplos de tela
"24:MM"	15:04
"12:MM"	15:04
"24.MM"	15.04
"12.MM"	15.04

Configuração de fábrica: "24:MM"

"RELEMB." – Consulta

Este tópico de menu permite ligar ou desligar a função "RELEMB.". Quando ativa a balança armazena o último peso estável se o valor absoluto de exibição for maior que 10d.

"DESLIG."	"RELEMB." desligada **(configuração de fábrica)**
"LIGADO"	"RELEMB." ligada

Nota: O valor armazenado é exibido com um asterisco e não pode ser impresso.

"INICIDO" – Tópico Inicialização

A balança pode ser configurada para iniciar imediatamente a partir do modo de espera quando se carrega um peso ou deve ser ligada com a tecla «ON/OFF», após o que executa um teste da tela.

Nota: Esse tópico não é visível em balanças aprovadas (disponível somente em países selecionados).

"RAPIDO"	**"Quickstart":** A balança pode ser iniciada diretamente a partir do modo de espera e está pronta para pesar imediatamente. O peso pode ser carregado no modo de espera e a balança mostra imediatamente o resultado da pesagem. Essa é a **Configuração de fábrica** **Nota:** O modo de espera está disponível somente em balanças ativadas on-line.
"COMPLETO"	**Comece com o teste da tela:** A balança deve ser ligada com a tecla «ON/OFF». Após ser ligada, executa um teste da tela de aprox. 2 segundos em que todos os elementos da tela acendem, mostra "BEM-VINDO", a versão do software, a carga máxima e resolução. A balança está pronta para pesagem.

DESLIGAR - Encerramento Automático

Se a função de encerramento automático estiver ativada, a balança desliga sozinha automaticamente após um tempo de inatividade pré-selecionado (ou seja, sem nenhuma tecla ser pressionada ou sem ocorrer alteração do peso e etc.) e alterna para o modo de espera.

"A.DES. 10" min	Encerramento automático após **10 minutos** de inatividade. (**Configuração de fábrica**)
"A.DES. –"	Encerramento automático **não** ativado.
"A.DES. 2" min	Encerramento automático após **2 minutos** de inatividade.
"A.DES. 5" min	Encerramento automático após **5 minutos** de inatividade.

"BCKLIGHT" – Iluminação de fundo

Neste tópico de menu, a iluminação de fundo da tela pode ser desligada automaticamente. Se o desligamento automático estiver ativado, a iluminação de fundo desligará automaticamente após decorrer o período de inatividade selecionado. A iluminação de fundo é reativada quando uma tecla é pressionada ou o peso é alterado.

"L.D. LIGADO"	A iluminação de fundo está sempre **ligada**. (**Configuração de fábrica**)
"L.D. 30" s	Desligamento automático após **30 segundos** de inatividade.
"L.D. 1" min	Desligamento automático após **1 segundo** de inatividade.
"L.D. 2" min	Desligamento automático após **2 segundos** de inatividade.
"L.D. 5" min	Desligamento automático após **5 segundos** de inatividade.

"TELA" – Configurações da Tela

Este tópico de menu permite ajustar o brilho e o contraste da tela.

"BRILH."	Para ajustar o brilho em etapas de 1%.
"50%"	**Configuração de fábrica** 50%
"CONTRAS."	Para ajustar o contraste em etapas de 1%.
"75%"	**Configuração de fábrica** 75%

"AUTOZERO" – Configuração de Zero Automático

Este tópico de menu permite ligar ou desligar a configuração de zero automática.

"LIGADO"	"AUTOZERO" **ligada (configuração de fábrica**). A configuração de zero automático corrige continuamente possíveis variações no ponto zero que poderão ser causadas por pequenas quantidades de contaminação no prato de pesagem.
"DESLIG."	"AUTOZERO" **desligada.** O ponto zero não é corrigido automaticamente. Esta configuração é conveniente para aplicações especiais (por exemplo, medições de evaporação).

Nota: Com balanças aprovadas, esta configuração não está disponível (disponível somente em países selecionados).

"ESC. ZERO" – Faixa Zero

Este tópico de menu permite configurar um limite zero para a tecla «→0/T←». Até e incluindo esse limite a tecla «→0/T←» executará um zero. Acima desse limite a tecla «→0/T←» executará uma tara.

"21g"	Para configurar o limite superior da faixa de configuração de zero como peso na unidade de definição da balança. (**Configuração de fábrica**: 0,5% da faixa de pesagem) **Nota:** Com balanças aprovadas, essa configuração não está disponível e fixada para 3e (disponível somente em países selecionados).

Nota: Uma reinicialização da balança não alterará essa configuração.

"IDIOMA" – Idioma

Configuração de fábrica Geralmente o idioma do país de destino (se disponível) ou inglês está configurado.

Os seguintes idiomas estão disponíveis (dependendo do pacote de idiomas instalado):

"ENGLISH"	Inglês	"POLSKI"	Polonês
"DEUTSCH"	Alemão	"CESKY"	Tcheco

"FRANCAIS"	Francês	"MAGYAR"	Húngaro
"ESPANOL"	Espanhol	"NEDERL."	Holandês
"ITALIANO"	Italiano	"BR.PORTUG."	Português do Brasil
"RUSSIAN"	Russo		

"ATRIB.:F1" – Designar Tecla de Aplicação F1

Neste tópico de menu é possível designar uma aplicação para a tecla «**F1**». Os seguintes aplicativos estão disponíveis (dependendo do modelo):

"CONTAGEM"	Contagem de peças (**Configuração de fábrica**)
"PORCENT."	Pesagem percentual
"VERIF."	Pesagem de verificação
"ESTAT."	Estatística
"FORMULA"	Formulação / Total Líquido
"TOTAL."	Totalização
"DINAMICA"	Pesagem dinâmica
"FATOR M"	Fator de multiplicação
"FATOR D"	Fator de divisão
"DENSID."	Densidade

"ATRIB.:F2" - Designar Tecla de Aplicação F2

Neste tópico de menu é possível designar uma aplicação para a tecla «**F2**». Os seguintes aplicativos estão disponíveis (dependendo do modelo):

"PORCENT."	Pesagem porcentual (**Configuração de fábrica**)
"VERIF."	Pesagem de verificação
"ESTAT."	Estatística
"FORMULA"	Formulação / Total Líquido
"TOTAL."	Totalização
"DINAMICA"	Pesagem dinâmica
"FATOR M"	Fator de multiplicação
"FATOR D"	Fator de divisão
"DENSID."	Densidade
"CONTAGEM"	Contagem de peças

"ATRIB.:F3" - Designar Tecla de Aplicação F3

Neste tópico de menu é possível designar uma aplicação para a tecla «**F3**». Os seguintes aplicativos estão disponíveis (dependendo do modelo):

"VERIF."	Pesagem de verificação (**Configuração de fábrica**)
"ESTAT."	Estatística
"FORMULA"	Formulação / Total Líquido
"TOTAL."	Totalização
"DINAMICA"	Pesagem dinâmica
"FATOR M"	Fator de multiplicação
"FATOR D"	Fator de divisão
"DENSID."	Densidade

"TESTE R."	Testes periódicos
"CONTAGEM"	Contagem de peças
"PORCENT."	Pesagem percentual

"DIAGNOS." – Aplicação Diagnóstico

Neste tópico de menu é possível iniciar uma aplicação de diagnóstico. Para obter mais informações, consulte o capítulo Aplicação "Diagnóstico".
Os seguintes diagnósticos estão disponíveis:

"T.REPETIB"	Teste de repetitividade (somente modelos com pesos internos)
"VISOR"	Teste de tela
"T TEC."	Teste de tecla
"CAL.MOT. T"	Teste de motor (somente modelos com pesos internos)
"HIST.BAL"	Histórico da balança
"CAL.HIST"	Histórico de Ajustes
"INFO.BAL"	Informações da balança
"FORNEC."	Informações do prestador de serviços

"IC. SERV" – Lembrete de Serviço

Este tópico de menu permite ligar ou desligar o lembrete de serviço "🔧".

"LIGADO"	Lembrete de serviço "🔧" **ligado** (configuração de fábrica). Você será informado após um tempo predefinido (por exemplo, um ano ou 8000 horas de operação) para chamar o serviço de re-calibração. Isso será indicado pelo ícone de serviço piscando: "🔧". (**Configuração de fábrica**)
"DESLIG."	Lembrete de serviço "🔧" **desligado**.

"SRV.D.RST" – Reconfigurar Data de Serviço

Este tópico de menu permite reconfigurar a data e as horas de serviço.
Nota: Este tópico de menu está disponível no somente se "IC. SERV" a configuração "LIGADO" foi selecionada.

Para alternar entre "SIM?" e "NAO?" pressione «⟲» (ou «+» ou «-»)

6.3.4 Menu de interface

"RS232" – Interface RS232C [1)]

Neste menu é possível selecionar o dispositivo periférico conectado à interface RS232C e especificar como os dados são transmitidos.

"IMPRESS."	Conexão a uma **impressora**. (**Configuração de fábrica**) **Nota:** Somente uma impressora possível.
"IMP.ESTAV"	Se a tecla «🖶» for pressionada, o próximo valor de peso estável será impresso. (**Configuração de fábrica**)
"IMP.AUTO"	Todo valor de peso estável será impresso, sem pressionar a tecla «🖶».
"IMP.TODOS"	Se a tecla «🖶» for pressionada, o valor do peso será impresso independente da estabilidade.
"PC-DIR."	Conexão a um **PC**: A balança pode enviar dados (como um teclado) ao PC usado para aplicações do PC, por exemplo, Excel. **Nota:** A balança envia ao PC o valor do peso sem a unidade.

"IMP.ESTAV" Se a tecla «🖶» for pressionada, o próximo valor de peso estável será enviado seguido por um Enter. (**Configuração de fábrica**)

"IMP.AUTO" Todo valor de peso estável será enviado seguido por um Enter, sem pressionar a tecla «🖶».

"IMP.TODOS" Se a tecla «🖶» for pressionada, o valor do peso será enviado seguido por um Enter independente da estabilidade.

"ANFIT." Conexão a um **PC**, leitura de código de barras etc.: a balança pode enviar dados ao PC e receber comandos ou dados do PC).

"ENV.DES." Modo Enviar desligado. (**Configuração de fábrica**)

"ENV.ESTAV" Se a tecla «🖶» for pressionada, o próximo valor de peso estável será enviado.

"ENV.CONT" Todas as atualizações de valor de peso serão enviadas independente da estabilidade, sem pressionar a tecla «🖶».

"ENV.AUTO" Todo valor de peso estável será enviado, sem pressionar a tecla «🖶».

"ENV.TODAS" Se a tecla «🖶» for pressionada, o valor do peso será enviado independente da estabilidade.

"2 TELA" Conexão de uma unidade de **tela auxiliar opcional**
Nota: Os parâmetros de transmissão não podem ser selecionados. As configurações são definidas automaticamente.

Atenção:

- Se selecionar 2ª Tela "2 TELA", primeiramente certifique-se de que não há nenhum outro dispositivo conectado em COM1 como 2ª tela. Outros dispositivos poderiam ser danificados devido à tensão no Pino 9 do conector. Necessário para alimentar a 2ª tela (consulte o capítulo "Especificação da Interface")

"CAB." – Opções para o Cabeçalho de Impressão de valores individuais

Este tópico de menu permite especificar as informações que são impressas na parte superior da impressão de cada resultado de pesagem individual (após pressionar «🖶»).
Nota: Este tópico de menu está disponível somente se a configuração "IMPRESS." foi selecionada.

"NAO" O cabeçalho não deve ser impresso (**Configuração de fábrica**)

"DAT/HORA" Data e hora são impressos

"D/H/BAL" Data, hora e informações da balança (tipo de balança, SNR, ID da balança) são impressos.

Nota: ID da balança somente se configurado.

"UNICO" – Opções de Impressão do Resultado de valores individuais

Este tópico de menu permite especificar as informações que devem ser impressas para cada resultado de pesagem individual (após pressionar «🖶»).
Nota: Este tópico de menu está disponível somente se a configuração "IMPRESS." foi selecionada.

"LIQUIDO" O valor do Peso Líquido da pesagem atual é impresso (**Configuração de fábrica**)

"G/T/N" Os valores do Peso Bruto, o Peso da Tara e o Peso Líquido são impressos

"L.ASSIN" – Opções do Rodapé de Impressão para a Linha de Assinatura dos valores individuais

Este tópico de menu permite configurar um rodapé para assinatura na parte inferior da impressão para cada resultado de pesagem individual (após pressionar «🖹»).
Nota: Este tópico de menu está disponível somente se a configuração "IMPRESS." foi selecionada.

"DESLIG."	O rodapé de assinatura não será impresso. (**Configuração de fábrica**)
"LIGADO"	O rodapé de assinatura é impresso

"LINHA" – Opções para Completar a Impressão de valores individuais

Este tópico de menu permite especificar o número de linhas em branco para completar a impressão (alimentação de linha) de cada resultado de pesagem individual (após pressionar «🖹»).
Nota: Este tópico de menu está disponível somente se a configuração "IMPRESS." foi selecionada.

"0"	Números possíveis de linhas em branco: 0 a 99 (**Configuração de fábrica = 0**)

"ZER. IMP." – Opções para "IMP.AUTO" [1)]

Este tópico de menu permite especificar a função de impressão automática "IMP.AUTO" para impressão zero "SIM" ou "NAO".

"DESLIG."	Zero não deve ser impresso (Zero +/- 3d) (**Configuração de fábrica**)
"LIGADO"	Zero é sempre impresso

Nota: Este tópico de menu está disponível somente se a função "IMP.AUTO" do "IMPRESS." ou "PC-DIR." foi selecionada.

"CONF.COM" – Opções para o Formato de Comunicação de Dados (RS232C)("ANFIT.") [1)]

Esse tópico de menu permite definir o formato dos dados de acordo com o dispositivo periférico conectado.
Nota: Esse tópico de menu estará disponível somente se a configuração "ANFIT." for selecionada.

"MT-SICS"	O formato de transferência de dados MT-SICS é usado. (**Configuração de fábrica**) Para obter mais informações, consulte a seção "Funções e Comandos de Interface MT-SICS".	
"MT-PM"	Os seguintes comandos de balança PM são suportados:	
	S	Enviar valor
	SI	Enviar valor imediato
	SIR	Enviar valor e repetir
	SR	Enviar valor seguinte e repetir
	SNR	Enviar valor imediato e repetir
	T	Tara
	TI	Tarar imediatamente
	B	Base (Os valores negativos são limitados aos valores de tara atuais)
	MI	Modificar a vibração ambiente
	MZ	Modificar Zero Automático
	M	Redefinição de configurações modificadas
	ID	Identificar

	CA	Calibrar
	D	Exibir (somente símbolos N e G disponíveis)
"SART"	Os seguintes comandos Sartorius são suportados:	
	K	Condições ambiente: muito estáveis
	L	Condições ambiente: estáveis
	M	Condições ambiente: instáveis
	N	Condições ambiente: muito instáveis
	O	Bloquear chaves
	P	Chave de impressão (impressão; auto impressão; ativar ou bloquear)
	Q	Aviso sonoro
	R	Desbloquear chaves
	S	Reiniciar/auto-teste
	T	Chave de taragem
	W	Calibração/ajuste (depende das definições do menu) *)
	Z	Calibração/ajuste interno**)
	f0_	Chave de função (F)
	f1_	Chave de função (CAL)
	s3_	Chave C
	x0_	Executar calibração interna**)
	x1_	Imprimir modelo da balança/escala
	x2_	Imprimir número de série da célula de pesagem
	x3_	Imprimir versão do software

*) pode não ser acessível em balanças/escalas verificadas

**) somente nos modelos com pesos de calibração embutidos motorizados

Mapeamento da funcionalidade

Programação "ANFIT."**:**	**Programação da impressora Sartorius**
"ENV.DES."	não se aplica
"ENV.ESTAV"	imprimir manualmente com estabilidade
"ENV.TODAS"	imprimir manualmente sem estabilidade
"ENV.CONT"	imprimir automaticamente sem estabilidade
"ENV.AUTO"	similar aplicável para imprimir automaticamente quando a carga é trocada

"TAXABAUD" – taxa de bauds da RS232C 1)

Este tópico de menu permite configurar a transmissão de dados para diferentes periféricos RS232C. A taxa de bauds (taxa de transferência de dados) determina a velocidade de transmissão através da interface serial. Para uma transmissão de dados livre de problemas, os dispositivos de envio e de recepção devem estar configurados para o mesmo valor.

As seguintes configurações estão disponíveis:
600 bd, 1200 bd, 2400 bd, 4800 bd, 9600 bd, 19200 e 38400 bd. (padrão: **9600 bd**)

Nota:

- Não visível para a 2ª tela.
- Cada dispositivo possui configurações separadas.

"BIT/PAR." – Bit/Paridade RS232C [1)]

Nesse tópico de menu é possível definir o formato de caracteres do dispositivo periférico serial RS232C conectado.

"8/NO"	8 bits de dados/nenhuma paridade (**Configuração de fábrica**)
"7/NO"	7 bits de dados/nenhuma paridade
"7/MARK"	7 bits de dados/marca de paridade
"7/SPACE"	7 bits de dados/espaço de paridade
"7/EVEN"	7 bits de dados/paridade par
"7/ODD"	7 bits de dados/paridade ímpar

Nota:

- Não visível para a 2ª tela.
- Cada dispositivo possui configurações separadas.

"STOP BIT" – Stop Bits RS232C [1)]

Nesse tópico de menu é possível definir os stop bits dos dados transmitidos a diferentes receptores seriais RS232C.

"1 BIT"	1 Stop bit (**Configuração de fábrica**)
"2 BITS"	2 Stop bits

Nota:

- Não visível para a 2ª tela.
- Cada dispositivo possui configurações separadas.

"HD. SHAKE" – Handshake RS232C [1)]

Este tópico de menu permite configurar a transmissão de dados a diferentes periféricos RS232C.

"XON/XOFF"	Handshake de software (XON/XOFF) (**Configuração de fábrica**)
"RTS/CTS"	Handshake de hardware (RTS/CTS)
"DESLIG."	Sem handshake

Nota:

- Não visível para a 2ª tela.
- Cada dispositivo possui configurações separadas.

"RS F.D.L." – Fim de Linha RS232C [1)]

Neste tópico de menu pode ser configurado o caractere "Fim de Linha" dos dados transmitidos para diferentes periféricos RS232C.

"(CR)(LF)"	<CR><LF> Retorno de Linha seguido por Alimentação de Linha (Códigos ASCII 013+010) (**Configuração de fábrica**)
"(CR)"	<CR> Retorno de Linha (Código ASCII 013)
"(LF)"	<LF> Alimentação de linha (Código ASCII 010)

Nota:

- Não visível para a 2ª tela.

- Cada dispositivo possui configurações separadas.

"CAR. RS" – Conj. Caract. RS232C [1)]

Nesse tópico de menu é possível definir o "Conjunto de Caracteres" dos dados transmitidos a periféricos RS232C diferentes.

"IBM/DOS"	Conj. Caract. **IBM/DOS** (**Configuração de fábrica**)
"ANSI/WIN"	Conj. Caract. **ANSI/WINDOWS**

Nota:

- Não visível para a 2ª tela.
- Cada dispositivo possui configurações separadas.

"USB" – Interface USB

Neste tópico de menu é possível selecionar o modo da interface "Dispositivo USB" e especificar a maneira como os dados são transmitidos.

"USB"	Selecione o modo da interface "Dispositivo USB"
"ENV.DES."	Modo de envio desligado (**Configuração de fábrica**)
"ENV.ESTAV"	Se a tecla «🖶» for pressionada, o valor do peso estável seguinte será enviado.
"ENV.CONT"	Todas as atualizações de valor de peso serão enviadas independente da estabilidade, sem pressionar a tecla «🖶».
"ENV.AUTO"	Todo valor do peso estável será enviado, sem pressionar a tecla «🖶».
"ENV.TODAS"	Se a tecla «🖶» for pressionada, o valor do peso será enviado independente da estabilidade.

Nota: Esta porta não é utilizável para impressoras ou telas.

Nota: Este tópico de menu não está disponível nos modelos MSxxxKLIPE.

"USB COM.S." – Opções para o Formato de Comunicação de Dados (USB)

Esse tópico de menu permite definir o formato dos dados de acordo com o dispositivo periférico conectado.

"MT-SICS"	O formato de transferência de dados MT-SICS é usado. (**Configuração de fábrica**) Para obter mais informações, consulte a seção "Funções e Comandos de Interface MT-SICS".	
"MT-PM"	Os seguintes comandos de balança PM são suportados:	
	S	Enviar valor
	SI	Enviar valor imediato
	SIR	Enviar valor e repetir
	SR	Enviar valor seguinte e repetir
	SNR	Enviar valor imediato e repetir
	T	Tara
	TI	Tarar imediatamente
	B	Base (Os valores negativos são limitados aos valores de tara atuais)
	MI	Modificar a vibração ambiente
	MZ	Modificar Zero Automático

M Redefinição de configurações modificadas

ID Identificar

CA Calibrar

D Exibir (somente símbolos N e G disponíveis)

"SART" Os seguintes comandos Sartorius são suportados:

K Condições ambiente: muito estáveis

L Condições ambiente: estáveis

M Condições ambiente: instáveis

N Condições ambiente: muito instáveis

O Bloquear chaves

P Chave de impressão (impressão; auto impressão; ativar ou bloquear)

Q Aviso sonoro

R Desbloquear chaves

S Reiniciar/auto-teste

T Chave de taragem

W Calibração/ajuste (depende das definições do menu) *)

Z Calibração/ajuste interno**)

f0_ Chave de função (F)

f1_ Chave de função (CAL)

s3_ Chave C

x0_ Executar calibração interna**)

x1_ Imprimir modelo da balança/escala

x2_ Imprimir número de série da célula de pesagem

x3_ Imprimir versão do software

*) pode não ser acessível em balanças/escalas verificadas

**) somente nos modelos com pesos de calibração embutidos motorizados

Mapeamento da funcionalidade

Programação "ANFIT."**:**	**Programação da impressora Sartorius**
"ENV.DES."	não se aplica
"ENV.ESTAV"	imprimir manualmente com estabilidade
"ENV.TODAS"	imprimir manualmente sem estabilidade
"ENV.CONT"	imprimir automaticamente sem estabilidade
"ENV.AUTO"	similar aplicável para imprimir automaticamente quando a carga é trocada

Nota: Este tópico de menu não está disponível nos modelos MSxxxKLIPE.

"USB F.D.L." – Fim de Linha USB

Neste tópico é possível configurar o caractere "Fim de Linha" dos dados transmitidos ao dispositivo USB.

"(CR)(LF)" <CR><LF> Retorno de Linha seguido por Alimentação de Linha (Códigos ASCII 013+010) **(Configuração de fábrica)**

"(CR)"	<CR> Retorno de Linha (Código ASCII 013)
"(LF)"	<LF> Alimentação de linha (Código ASCII 010)

Nota: Este tópico de menu não está disponível nos modelos MSxxxKLIPE.

"CAR. USB" – Conjunto de Caracteres USB

Neste tópico é possível configurar o "Conjunto de Caracteres" dos dados transmitidos ao dispositivo USB.

"ANSI/WIN"	Conjunto de Caracteres **ANSI/WINDOWS (Configuração de fábrica)**
"IBM/DOS"	Conjunto de Caracteres **IBM/DOS**

Nota: Este tópico de menu não está disponível nos modelos MSxxxKLIPE.

"INTERV." – Simulação da Tecla Imprimir

Neste tópico de menu é possível ativar uma simulação da tecla «». "INTERV." simula um pressionamento da tecla Imprimir a cada x segundos.

Faixa:	0 a 65535 segundos
0 s:	desativa a simulação da tecla Imprimir

Configuração de fábrica: 0 s

Nota: A ação é executada de acordo com a configuração da tecla Imprimir. (consulte a configuração da interface)

---

1) Nota para a 2ª Interface RS232C

- Se uma 2ª interface opcional for instalada, o tópico de menu é exibido para cada interface, por exemplo,
  "TAXABAUD.1" para interface padrão
  "TAXABAUD.2" para 2ª interface opcional
- Somente uma impressora pode ser configurada se existirem duas interfaces RS232.

---

7 Aplicação "Contagem de Peças"

A aplicação "**Contagem de Peças**" permite determinar o número de peças colocadas no prato de pesagem.
Requisito: A função "CONTAGEM" deve ser designada a uma tecla «**F**x» (consulte o tópico de menu avançado "ATRIB.:Fx", configuração de fábrica: F1).

Ative a função "CONTAGEM" pressionando e mantendo pressionada a tecla «Fx» designada apropriada (configuração de fábrica: F1).

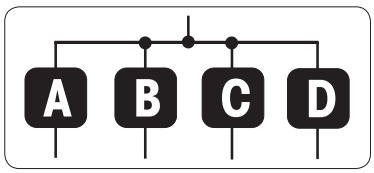

Contagem de Peças precisa primeiramente da configuração de um peso de referência; há quatro possibilidades:

A Configurando a referência **por múltiplas peças com valores de referência fixos**.
B Configurando a referência **por múltiplas peças com valores de referência variáveis**.
C Configurando a referência **para uma peça no modo de pesagem**.
D Configurando a referência **para uma peça em modo manual**.

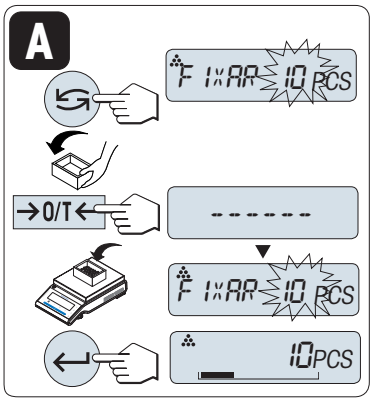

Configurando possibilidade

A **Configurando a referência por múltiplas peças com valores de referência fixos**

a) Selecione um número de peças de referência rolando com «↻». Os números possíveis * são 5, 10, 20 e 50.
* com balanças aprovadas em países selecionados: min 10

b) Pressione «→0/T←» para tarar. Se usar: Coloque primeiramente o recipiente vazio no prato de pesagem ou marque a tara novamente.

c) Adicione o número selecionado de peças de referência no recipiente.

d) Pressione «↵» para confirmar.

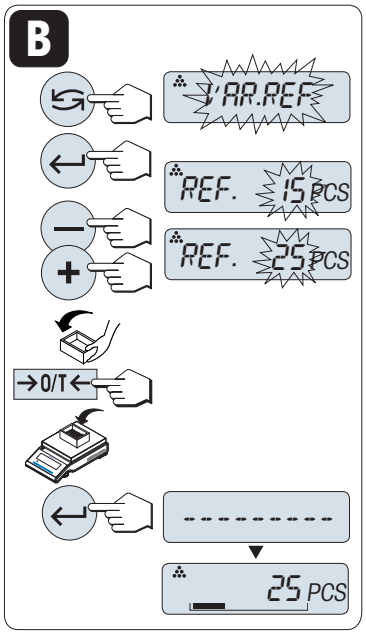

Configurando possibilidade

B **Configurando a referência por múltiplas peças com valores de referência variáveis**

a) Selecione "VAR.REF" rolando com «↻». Pressione «↵» para confirmar.

b) Selecione um número de peças de referência rolando para cima (tecla «+») ou para baixo (tecla «-»). Acelere pressionando e mantendo pressionada. Os números possíveis* são 1 a 999.
* com balanças aprovadas em países selecionados: min 10

c) Pressione «→0/T←» para tarar. Se usar: Coloque primeiramente o recipiente vazio no prato de pesagem ou marque a tara novamente.

d) Adicione o número selecionado de peças de referência no recipiente.

e) Pressione «↵» para confirmar.

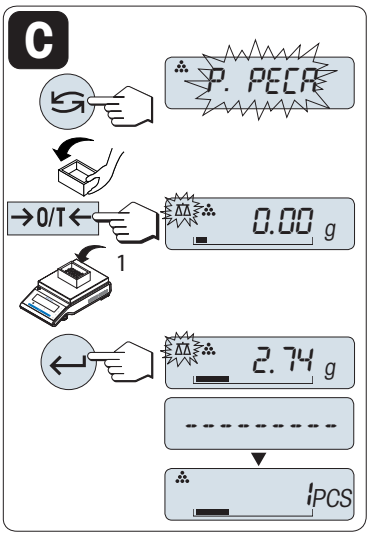

Configurando possibilidade

C **Configurando a referência para uma peça no modo de pesagem**

a) Selecione "P. PECA" pressionando «↻».

b) Pressione «→0/T←» para tarar. Se usar: Coloque primeiramente o recipiente vazio no prato de pesagem ou marque a tara novamente.

c) Adicione uma peça de referência ao recipiente. O peso de uma peça é exibido.

d) Pressione «↵» para confirmar.

Nota: Com balanças aprovadas, esta configuração não está disponível em países selecionados.

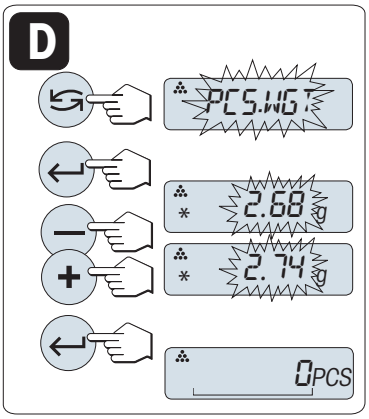

Configurando possibilidade

D **Configurando a referência para uma peça em modo manual**

a) Selecione "P. PECA" rolando com «↻».

b) Pressione «↵» para confirmar.

c) Insira o peso de uma peça de referência final rolando para cima (tecla «**+**») ou para baixo (tecla «**-**»). Acelere pressionando e mantendo pressionada.

d) Pressione «↵» para confirmar.

Nota: Com balanças aprovadas, esta configuração não está disponível em países selecionados.

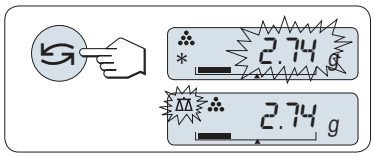

Alternando entre o modo manual e o modo de pesagem

Pressione «⟲» para alternar entre o modo manual e o modo de pesagem.

Nota: Ao mudar do modo de pesagem para o modo manual o valor do peso será transferido e pode ser alterado manualmente.

Nota: Se nenhuma tecla for pressionada dentro de 60 segundos, a balança retorna para a aplicação ativa anterior. Pressione «**C**» para cancelar e retornar à aplicação ativa anterior.

Ao ser concluído o procedimento de configuração, a balança está pronta para contagem de peças.

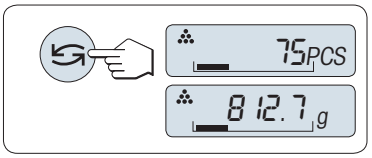

Alternando entre contagem de peças e exibição de peso.

A tecla «⟲» pode ser usada a qualquer momento para alternar a exibição entre exibição de peças, unidade de pesagem "UNID. 1", "RELEMB." valor (se ativado) e unidade de pesagem "UNID. 2" (se diferente de "UNID. 1").

Nota:

- O valor "RELEMB." é exibido com um asterisco (*) e o ícone "M" e não pode ser impresso.
- Leve em conta os valores mínimos: peso de referência mín. = 10d (10 dígitos), peso de peça mín.* = 1d (1 dígito)!
  * com balanças aprovadas em países selecionados: mín. 3e
- O peso de referência a atual permanece armazenado até a configuração de referência ser alterada.

8 Aplicação "Pesagem Porcentual"

A "**Pesagem Porcentual**" permite verificar um peso de amostra como porcentagem de um peso desejado de referência.
Requisito: A função "PORCENT." deve ser designada a uma tecla «**F**x» (consulte o tópico de menu avançado "ATRIB.:Fx", configuração de fábrica: F2).

Ative a função de pesagem porcentual "PORCENT." pressionando e mantendo pressionada a tecla «**F**x» designada apropriada (configuração de fábrica: F2).

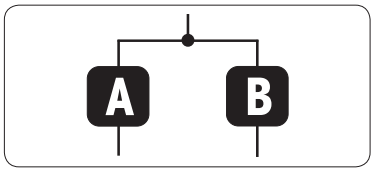

A Pesagem Porcentual precisa primeiramente da configuração de um peso de referência que deverá corresponder a 100%; há 2 possibilidades:

A Configurando a referência **em modo manual (inserir 100%)**.

B Configurando a referência **em modo de pesagem (peso 100%)**.

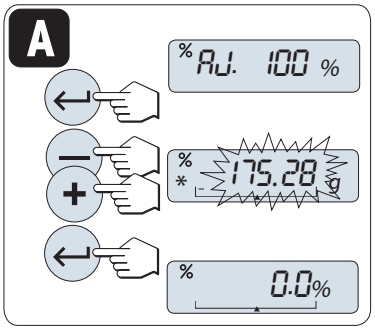

Configurando possibilidade

A **Configurando a referência pelo modo manual (inserir 100%)**

a) Pressione «↵» para ativar o modo manual.

b) Selecione o peso desejado de referência (100%) pressionando para cima (tecla «**+**») ou para baixo (tecla «**–**»). Acelere pressionando e mantendo pressionada.

c) Pressione «↵» para confirmar.

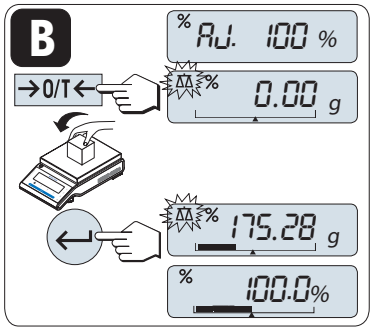

Configurando possibilidade

B **Configurando a referência pelo modo de pesagem (pesar 100%)**

a) Pressione «→0/T←» para tarar a balança e ativar o modo de pesagem. Se necessário: Coloque o recipiente vazio no prato de pesagem e marque a tara novamente.

b) Carregue o peso de referência (100%).
Nota: O peso de referência deve ser pelo menos +/- 10d.

c) Pressione «↵» para confirmar.

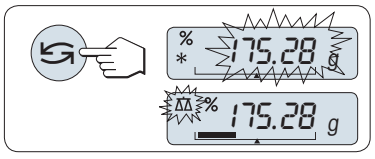

Alternando entre o modo manual e o modo de pesagem

Pressione «⟲» para alternar entre modo manual e de pesagem.

Nota: Ao mudar do modo de pesagem para o modo manual o valor do peso será transferido e pode ser alterado manualmente.

Nota: Se nenhuma tecla for pressionada dentro de 60 segundos, a balança retorna para a aplicação ativa anterior.

Ao ser concluído o procedimento de pesagem, a balança está pronta para pesagem porcentual.

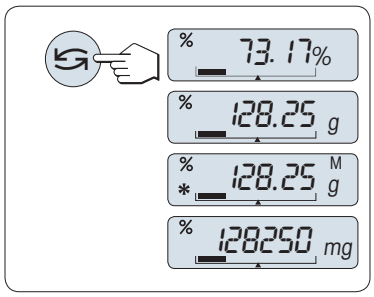

Alternando entre exibição porcentual de peso

A tecla «↻» pode ser usada a qualquer momento para alternar a exibição entre exibição porcentual, unidade de pesagem "UNID. 1", "RELEMB." valor (se ativado) e unidade de pesagem "UNID. 2" (se diferente de UNID. 1).

Nota:

- O valor armazenado é exibido com um asterisco (*) além de como ícone "M" e não pode ser impresso.
- O peso de ajuste atual permanece armazenado até ser determinado novamente.

9 Aplicação "Verificar Pesagem"

A aplicação "**Verificar pesagem**" permite verificar o desvio do peso de uma amostra dentro de um limite de tolerância para um peso desejado de referência.
Requisito: A função "VERIF." deve ser designada a uma tecla «**F**x» (consulte o tópico de menu avançado "ATRIB.:Fx", configuração de fábrica: F3).



Ative a função "VERIF." pressionando e mantendo pressionada a tecla «**F**x» designada apropriada (configuração de fábrica: F3).

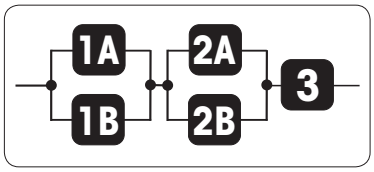

Etapa 1: Verificar Pesagem precisa primeiramente da configuração de um peso de referência que deverá corresponder ao peso nominal; há duas possibilidades:

1A Configurar a referência **no modo manual** (insira o peso nominal).

1B Configurar a referência **no modo de pesagem** (pesar o peso nominal).

Etapa 2: Verificar a pesagem necessita dos limites superior e inferior; há duas possibilidades:

2A Configurar os limites superior e inferior em porcentagem.

2B Configurar os limites superior e inferior por peso.

Etapa 3: Configurando o bipe de tolerância

3 Ativar ou desativar o **bipe de tolerância**.

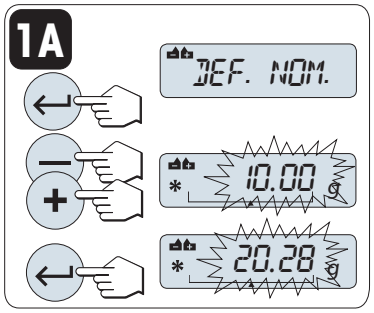

Etapa 1, configurando possibilidade:

1A Configurando a referência pelo modo manual (inserir peso nominal)

a) Pressione «↵» para ativar o modo manual.

b) Selecione o peso desejado de referência pressionando para cima (tecla «**+**») ou para baixo (tecla «**–**»). Acelere pressionando e mantendo pressionada.

c) Pressione «↵» para confirmar o peso nominal.

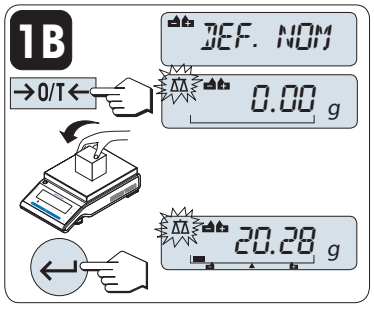

Etapa 1, configurando possibilidade:

1B Configurando a referência pelo modo de pesagem (pesar peso nominal)

a) Pressione «→0/T←» para marcar a tara da balança e ativar o modo de pesagem. Se usar: Coloque primeiramente o recipiente vazio no prato de pesagem ou marque a tara novamente.

b) Carregue o peso nominal.

c) Pressione «↵» para confirmar o peso nominal.

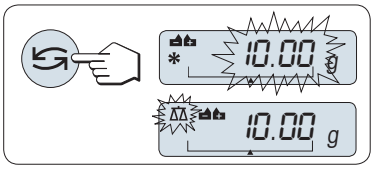

Alternando entre o modo manual e o modo de pesagem

Pressione «↻» para alternar entre modo manual e modo de pesagem.

Nota: Ao mudar do modo de pesagem para o modo manual o valor do peso será transferido e pode ser alterado manualmente.

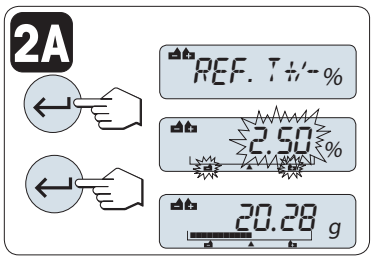

Etapa 2, configurando possibilidade:

2A Configurando os limites superior e inferior (em porcentagem):

a) Pressione «↵» para iniciar a configuração.

b) Pressione «↵» para confirmar o limite padrão de +/- 2,5% ou insira o valor do limite rolando para cima (tecla «**+**») ou para baixo (tecla «**–**»). Pressione «↵» para confirmar os limites.

Nota: Pressione «⟳» para alternar entre "UNID. 1" e a unidade "**%**".

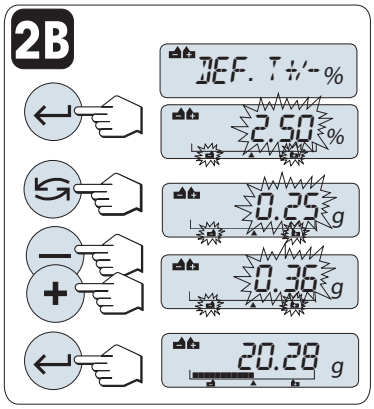

Etapa 2, configurando possibilidade:

2B Configurando os limites superior e inferior por peso:

a) Pressione «↵» para iniciar a configuração.

b) Pressione «⟳» para alternar para UNID. 1.

c) Pressione «↵» para confirmar o limite padrão ou insira o valor do limite rolando para cima (tecla «**+**») ou para baixo (tecla «**–**»). Pressione «↵» para confirmar os limites.

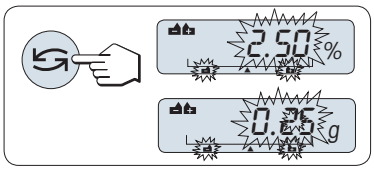

Alternando entre porcentagem e unidade de peso 1.

Pressione «⟳» para alternar entre configurar em porcentagem e configurar por peso.

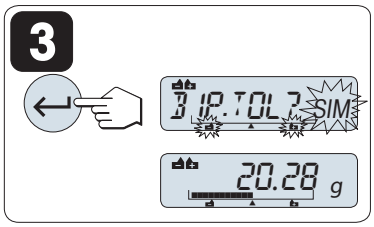

Etapa 3:

3 Configurando o bipe de tolerância:

O bipe de tolerância indica se a amostra de pesagem está dentro da tolerância soando três vezes.

Nota: O nível do bipe corresponde à configuração no tópico de menu "BIPE. EST" (menu Básico). Se "BIPE. EST" estiver configurado para "DESLIG.", o nível do bipe de tolerância é médio.

Para ativar o bipe de tolerância pressione «↵». Para desativar o bipe de tolerância pressione «⟳» para selecionar "NAO e pressione «↵».

Nota:

- Se nenhuma tecla for pressionada dentro de 60 segundos, a balança retorna para a aplicação ativa anterior. Pressione «**C**» para cancelar.
- O peso nominal deve ser pelo menos 10 dígitos.

Ao ser concluído o procedimento de configuração, a balança está pronta para a pesagem de verificação.

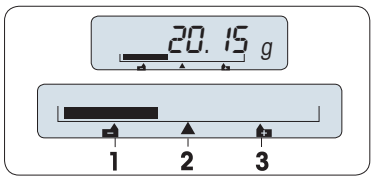

Weighing-in-Aid

O Weighing-in-Aid ajuda a determinar com rapidez a posição do peso da amostra com relação à tolerância.

1 Limite inferior
2 Peso desejado
3 Limite superior

10 Aplicação "Estatística"

A aplicação "**Estatística**" permite gerar estatística dos valores de pesagem. 1 a 999 valores são possíveis. **Requisito:** A função "ESTAT." deve ser designada a uma tecla «**F**x» (consulte o tópico de menu avançado "ATRIB.:Fx"). Conecte uma impressora o um PC, se houver.

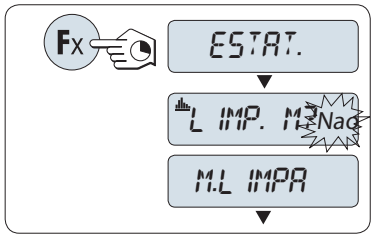

a) Ative a função "ESTAT." pressionando e mantendo pressionada a tecla «**F**x» designada apropriada.

b) Para continuar a última estatística, pressione «↵». Para fazer uma nova avaliação estatística, pressione «↻» para selecionar "Sim" e pressione «↵» para limpar a memória.

Nota: Se a memória já estiver limpa (o cantador de amostras indica 0), a pergunta para limpar a memória não será exibida.

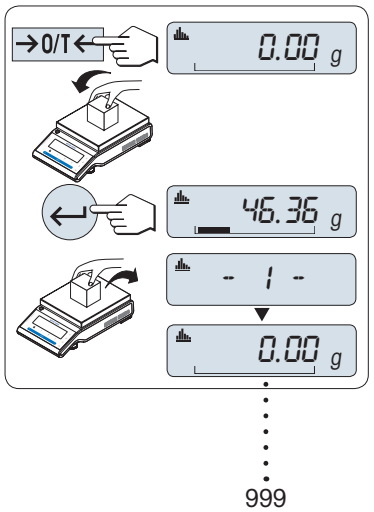

999

Pesando o primeiro peso de amostra:

a) Pressione «→0/T←» para zerar/tarar a balança, se necessário.

b) Carregue o primeiro peso de amostra.

c) Pressione «↵». A tela mostra a contagem de amostras "- 1 -" e o peso atual é armazenado como amostra e o peso é impresso. **Nota:** Quando o contador de amostras for exibido, é possível pressionar «**C**» para desfazer (descartar) essa amostra.

d) Descarregue o primeiro peso de amostra.

Pesando outros pesos de amostra:

O mesmo procedimento que para o primeiro peso de amostra.

- 1...999 amostras são possíveis.
- O valor seguinte será aceito se o peso de amostra estiver na faixa de 70%- 130% do valor médio atual. "FORA DA FAIXA" será exibido se a amostra não for aceita.

Resultados:

Se os números de amostra forem maiores ou iguais a 2, pressione «🖶»; os resultados são exibidos e impressos.

Resultados exibidos:

a) Pressione «↵» para mostrar o valor estatístico seguinte.

b) Pressione «**C**» para cancelar a exibição dos resultados e continuar pesando a amostra seguinte.

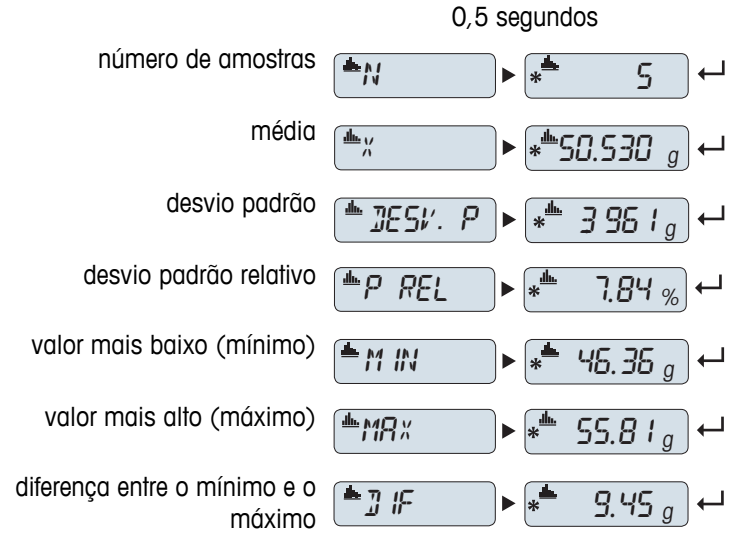

soma de todos os valores

Impressão:

```
----- Estatística ------
21.Jan 2009        12:56

METTLER TOLEDO

Modelo da balança
                  MS4002S
N°. Série     1234567890
------------------------
1                46.36 g
2                55.81 g
3                47.49 g
4                53.28 g
5                49.71 g
n                    5
x               50.530 g
desv. p          3.961 g
p rel             7.84 g
Min.             46.36 g
Max.             55.81 g
Dif               9.45 g
Res             252.65 g
------------------------
```

11 Aplicação "Formulação" (Formulação Total Líquida)

A aplicação "**Formulação**" (Total Líquido) permite

- pesar (adicionar e armazenar) até 999 pesos componentes individuais e exibe o total. Se houver uma impressora conectada, os pesos componentes são impressos individualmente e como um total.
- tara/pré-tara e armazena até 999 pesos de recipiente e exibe o total. Se houver uma impressora conectada, os pesos de tara são impressos individualmente e como um total.

Requisito: A função "FORMULA" deve ser designada a uma tecla «**F**x» (consulte o tópico de menu avançado "ATRIB.:Fx"). Conecte uma impressora o um PC, se houver.

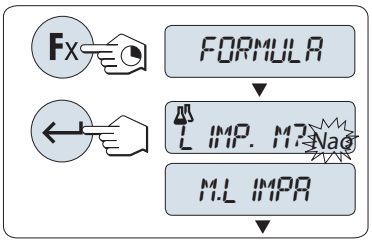

a) Ative a formulação de função "FORMULA" pressionando e mantendo pressionada a tecla «**F**x» designada apropriada.

b) Pressione «↵» para continuar a pesagem de formulação. Para obter uma nova formulação, pressione «↻» (ou «**+**» ou «**-**») para selecionar "Sim" e pressione «↵» para limpar a memória.
Nota: Se a memória já estiver limpa (o contador de amostras e tara/pré-tara está em zero), a pergunta para limpar a memória não será exibida.

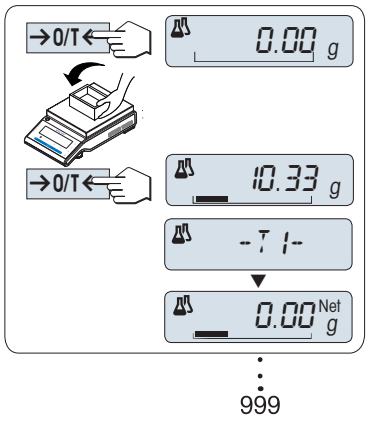

recipiente de tara (se usado):

a) Pressione «→0/T←» para zerar ou tarar a balança, se necessário.

b) Coloque o recipiente vazio no prato de pesagem.

c) Pressione «→0/T←». O recipiente está com tara e a contagem de tara "-T1-" é exibida e o peso da tara é impresso.

Nota:

- Se a pré-tara for marcada via MT-SICS (por exemplo, leitor de código de barras) "- PT1 -" é exibido.
- A configuração de faixa zero (tópico de menu "ESC. ZERO") não tem efeito. O limite zero é menor ou igual a 10d.

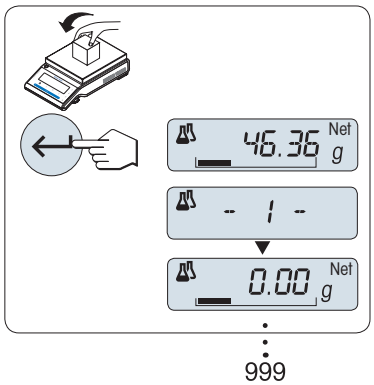

Pesando o primeiro peso componente:

a) Carregue o primeiro peso componente.

b) Pressione «↵». A tela exibe brevemente a contagem de componentes "- 1 -", o peso atual é armazenado como amostra e o peso do componente é impresso. A tela é configurada de volta para zero.

Pesando outros pesos componentes:

O mesmo procedimento que para o primeiro peso componente com o mesmo recipiente ou um novo).

- 1...999 valores de amostra são possíveis.
- o máx. de 999 valores de tara são possíveis.
- o máx. de 999 valores de pré-tara são possíveis.

Resultados:

Se os números de amostra forem maiores ou iguais a 2, pressione «🖶»; os resultados são exibidos e impressos.

Resultados exibidos:

a) Pressione «↵» para mostrar o valor estatístico seguinte.

b) Pressione «**C**» para cancelar a exibição dos resultados e continuar pesando o componente seguinte.

0,5 segundos

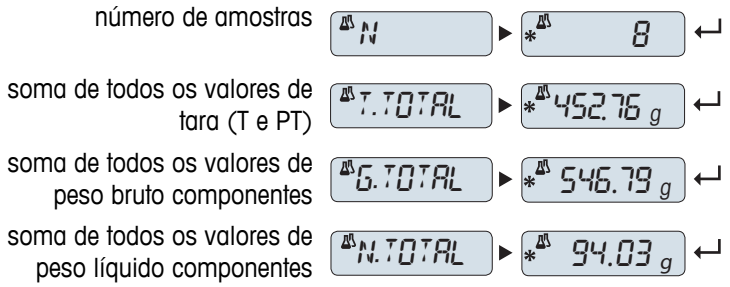

Impressão:

```
------- Fórmulas -------
21.Jan 2009        12:56

METTLER TOLEDO

Modelo da balança
                  MS4002S
N°. Série     1234567890
------------------------
1 T              10.33 g
1 L               8.85 g
2 L               9.23 g
2 T              10.84 g
3 L               7.43 g
.
.
n                    8
Total de T.     452.76 g
Total de B.     546.79 g

Total de L.      94.03 g
------------------------
```

12 Aplicação "Totalização"

A aplicação "**TOTALIZAÇÃO**" permite pesar diferentes amostras para adicionar seus valores de peso e totalizar. 1 a 999 amostras são possíveis.
Requisito: A função "TOTAL." deve ser designada a uma tecla «Fx» (consulte o tópico de menu avançado "ATRIB.:Fx").

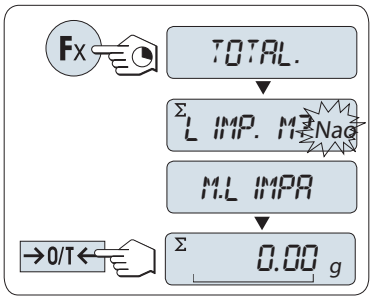

a) Ative a função "TOTAL." pressionando e mantendo pressionada a tecla «**F**x» designada apropriada.

b) Para obter uma nova avaliação de totalização, pressione «↻» (ou «**+**» ou «**–**») para inserir "Sim" e pressione «↵» para limpar a memória.
Nota: Se a memória já estiver limpa (o cantador de amostras indica 0), a pergunta para limpar a memória não será exibida.

c) Pressione «→0/T←» pata zerar ou tarar a balança.

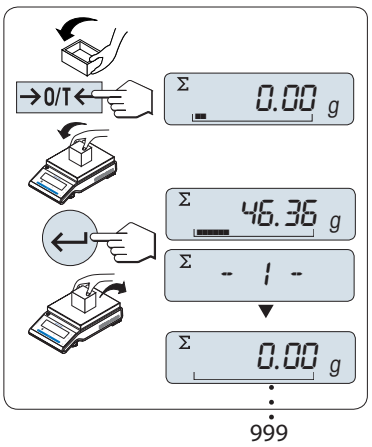

Pesando o peso de amostra:

a) Se usar um recipiente: Coloque o recipiente vazio no prato de pesagem e pressione «→0/T←» para zerar ou tarar a balança.

b) Carregue o primeiro peso de amostra.

c) Pressione «↵». A tela mostra a contagem de amostras "- 1 -" e o peso atual é armazenado.
Nota: Quando o contador de amostras for exibido, é possível pressionar «**C**» para desfazer (descartar) essa amostra.

d) Descarregue o primeiro peso de amostra. A tela exibe zero.

Pesando outros pesos de amostra:
O mesmo procedimento que para o primeiro peso de amostra.

- 1...999 amostras são possíveis.

Resultados:

Se os números de amostra forem maiores ou iguais a 2, pressione «🖶»; os resultados são exibidos e impressos.

Resultados exibidos:

a) Pressione «↵» brevemente para mostrar o valor totalizado.

b) Pressione «**C**» brevemente para cancelar.

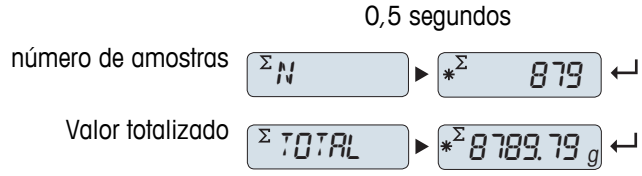

Impressão:

```
-------- Total. --------
21.Jan 2009        12:56

METTLER TOLEDO

Modelo da balança
                  MS1602S
N°. Série     1234567890
------------------------
1                46.36 g
2                55.81 g
3                47.49 g
4                53.28 g
5                49.71 g
6                53.93 g
.
.
.
n                    879
Total           8789.79 g
------------------------
```

13 Aplicação "Pesagem Dinâmica"

A aplicação "**Pesagem Dinâmica**" permite determinar os pesos de amostras instáveis ou determinar pesos em condições ambiente instáveis. A balança calcula o peso como a média de várias operações de pesagem em um tempo definido.
Requisito: A função "DINAMICA" deve ser designada a uma tecla «**F**x» (consulte o tópico de menu avançado "ATRIB.:Fx").
Nota: As funções "Alternando Unidades" e "RELEMB." não estão disponíveis nessa Aplicação.

A tive a função "DINAMICA" pressionando e mantendo pressionada a tecla «**F**x» designada apropriada.

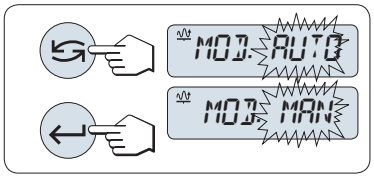

1 **Configurando "Início Automático" ou "Início Manual":**

a) Pressione «↻» para selecionar o modo:
– "**Início Automático**"MOD. AUTO" (valor padrão). A pesagem inicia automaticamente em estabilidade relativa. No entanto, a amostra de pesagem deve pesar pelo menos 5 gramas. Para pesar amostras com menos de 5 g, a pesagem deve ser iniciada manualmente.
– "**Início Manual**" "MOD. MAN"

b) Pressione «↵» para confirmar a seleção.

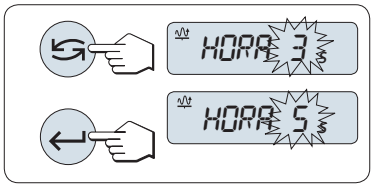

2 **Configurando o tempo de pesagem:**

a) Pressione «↻» para selecionar um dos intervalos de tempo disponíveis: 3 (valor padrão), 5, 10, 20, 60 e 120 segundos.

b) Pressione «↵» para confirmar o intervalo de tempo selecionado.

Nota: Se nenhuma tecla for pressionada dentro de 60 segundos, a balança retorna para a aplicação ativa anterior. Pressione «**C**» para cancelar e retornar à aplicação ativa anterior.

A balança agora está pronta para pesagem dinâmica:

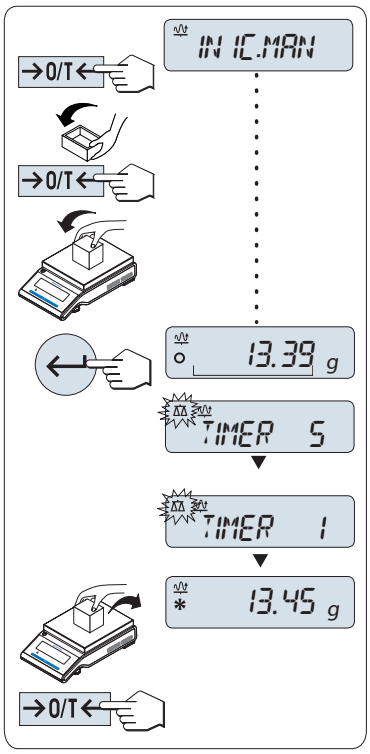

a) Pressione «→0/T←» para zerar, se necessário.

b) Se usar um recipiente: Coloque o recipiente vazio no prato de pesagem e pressione «→0/T←» para tarar a balança.

c) Carregue o peso de amostra.

d) – Se tiver selecionado a função "**Início Manual**" "MAN.STRT", pressione «↵» para iniciar a pesagem.
– Se tiver selecionado a função "**Início Automático**" "INIC.AUTO", a pesagem inicia automaticamente em estabilidade relativa. Para pesar amostras com menos de 5 g, a pesagem deve ser iniciada manualmente pressionando «↵».

e) Leitura do resultado. O resultado da pesagem dinâmica é exibido com um asterisco (* = valor calculado).

f) Descarregue o peso de amostra.

g) Somente "**Início Manual**", pressione «→0/T←» para zerar e voltar para "MAN.STRT".

Nota:

- O tempo de pesagem restante (em segundos) é exibido continuamente. A contagem regressiva pode ser cancelada pressionando «**C**».
- O valor do peso permanece na tela até o peso de amostra ser removido do prato de pesagem (somente "Início Automático") ou «→0/T←» ser pressionado.

14 Aplicação "Pesagem com Fator de Multiplicação"

A aplicação "**Pesagem com Fator de Multiplicação**" permite multiplicar o valor do peso (em gramas) por um fator pré-definido (resultado = fator * peso) e calculá-lo para um número predefinido de casas decimais.
Requisito: A função "FATOR M" deve ser designada a uma tecla «**F**x» (consulte o tópico de menu avançado "ATRIB.:Fx").

Ative a função "FATOR M" pressionando e mantendo pressionada a tecla «**F**x» designada apropriada.

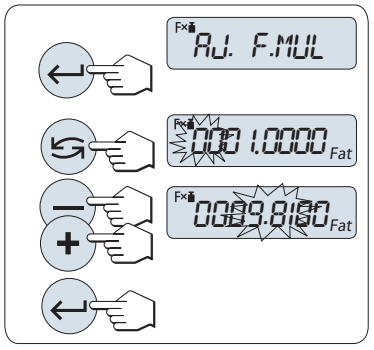

1 **Configurando o valor do fator:**

a) Pressione «↵» para executar "AJ. F.MUL.". O fator 1 aparece como o valor padrão ou o fator que foi salvo mais recentemente.

b) Pressione «↻» para selecionar um dígito. O dígito selecionado está piscando.

c) Para alterar os dígitos, pressione «**+**» para rolar para cima ou «**–**» para rolar para baixo.

d) Pressione «↵» para confirmar o fator selecionado (não há aceitação automática).

Nota: Zero como o valor do fator de multiplicação está fora da faixa permitida, a mensagem de erro "FATOR FORA DA FAIXA" será exibida.

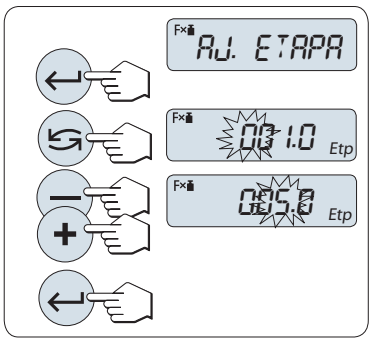

2 **Configurando o valor do incremento:**

"AJ. ETAPA" aparece na tela e o programa altera automaticamente para permitir que os incrementos de tela sejam inseridos. O menor incremento de tela possível aparece como o valor padrão ou o último valor que foi salvo.

a) Pressione «↵» para executar "AJ. ETAPA".

b) Pressione «↻» para selecionar um dígito. O dígito selecionado está piscando.

c) Para alterar os dígitos, pressione «**+**» para rolar para cima ou «**–**» para rolar para baixo.

d) Pressione «↵» para confirmar o incremento selecionado (não há aceitação automática).

Nota: A faixa permitida para o incremento depende do fator e da resolução da balança. Se estiver fora da faixa permitida, a mensagem de erro "ETAP FORA DA FAIXA" será exibida.

Nota: Se nenhuma tecla for pressionada dentro de 60 segundos, a balança retorna para a aplicação ativa anterior. Pressione «**C**» para cancelar.

Ao ser concluído o procedimento de configuração, a balança está pronta para pesagem com fator de multiplicação.

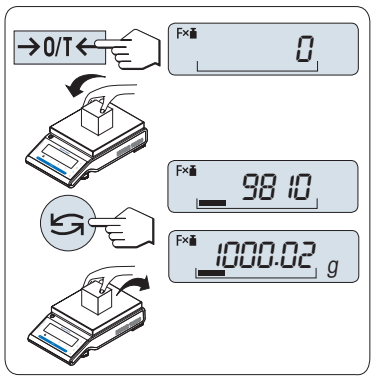

Procedimento de pesagem

a) Pressione «→0/T←» para zerar/tarar.

b) Carregue o peso de amostra no prato de pesagem.

c) Leia o resultado. O cálculo apropriado é feito usando o peso de amostra e o fator selecionado, o resultado sendo exibido com o incremento de tela selecionado.
Nota: Nenhuma unidade é exibida.

d) Descarregue o peso de amostra.

Alternar entre exibir o valor calculado e o peso medido:
A tecla «⇆» pode ser usada para alternar entre o Valor calculado, o valor de peso "UNID. 1", o valor "RELEMB." (se selecionado) e o valor de peso "UNID. 2" (se diferente de "UNID. 1").

15 Aplicação "Pesagem com Fator de Divisão"

A "**Pesagem com Fator de Divisão**" divide um fator predefinido pelo valor de peso (em gramas) (resultado = fator/peso) e arredonda o resultado para um número predefinido de casas decimais.

Requisito: A função "FATOR D" deve ser designada a uma tecla «**F**x» (consulte o tópico de menu avançado "ATRIB.:Fx".

Ative a função "FATOR D" pressionado e mantendo pressionada a tecla «**F**x».

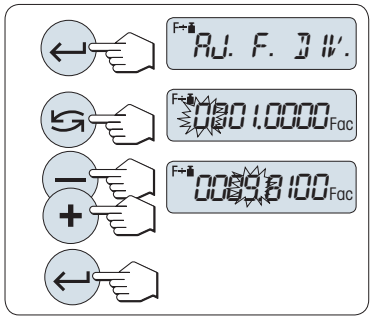

1 **Configurando o Valor do Fator:**

a) Pressione «↵» para executar "AJ F.DIV". O fator 1 aparece como o valor padrão ou o fator que foi salvo mais recentemente.

b) Pressione «↻» para selecionar um dígito. O dígito selecionado está piscando.

c) Para alterar dígitos, pressione a tecla «**+**» para rolar para cima ou «**–**» para rolar para baixo.

d) Pressione «↵» brevemente para confirmar o fator selecionado (não há aceitação automática).

Nota: Zero como o valor do fator de divisão está fora da faixa permitida a mensagem de erro "FATOR FORA DA FAIXA" será exibida.

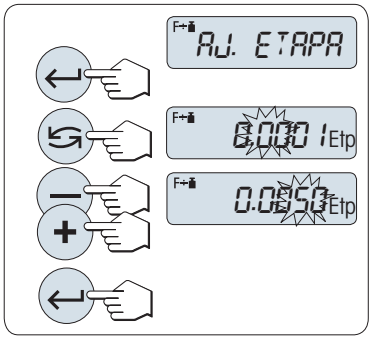

2 **Configurando o valor do incremento:**

"AJ. ETAPA" é exibido na tela e o programa muda automaticamente para permitir que os incrementos de tela sejam inseridos. O menor incremento de tela possível aparece como o valor padrão ou o último valor que foi salvo.

a) Pressione «↵» para executar "AJ. ETAPA".

b) Pressione «↻» para selecionar um dígito. O dígito selecionado está piscando.

c) Para alterar os dígitos, pressione «**+**» para rolar para cima ou «**–**» para rolar para baixo.

d) Pressione «↵» para confirmar o incremento selecionado (não há aceitação automática).

Nota: A faixa permitida para o incremento depende do fator e da resolução da balança. Se estiver fora da faixa permitida, a mensagem de erro "ETAP FORA DA FAIXA" será exibida.

Nota: Se nenhuma tecla for pressionada dentro de 60 segundos, a balança retorna para a aplicação ativa anterior. Pressione «**C**» para cancelar e retornar à aplicação ativa anterior.

Ao ser concluído o procedimento de configuração, a balança está pronta para pesagem com fator de divisão.

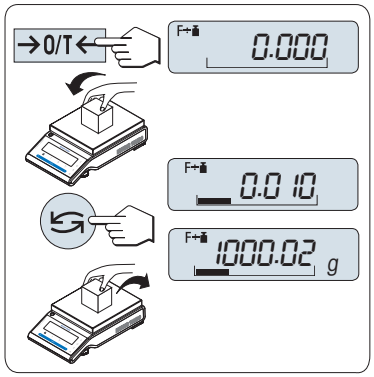

Procedimento de pesagem

a) Pressione «→0/T←» para zerar/tarar.

b) Carregue o peso de amostra no prato de pesagem.

c) Leia o resultado. O cálculo apropriado é feito usando o peso de amostra e o fator selecionado, o resultado sendo exibido com o incremento de tela selecionado.
Nota: Nenhuma unidade é exibida. Para evitar uma divisão por zero, a divisão de fator não é calculada em zero.

d) Descarregue o peso de amostra.

Alternar entre exibir o valor calculado e o peso medido:
A tecla «⟲» pode ser usada para alternar entre o valor calculado, valor de peso "UNID. 1", valor "RELEMB." (se selecionado) e valor de peso "UNID. 2" (se diferente de "UNID. 1").

16 Aplicação "Densidade"

A aplicação "**Densidade**" permite determinar a densidade de corpos sólidos e de líquidos. A determinação da densidade usa o **princípio de Arquimedes**, segundo o qual um corpo imerso em um fluido sofre uma perda de peso aparente que é igual ao peso do fluido que desloca.

Para determinar a densidade de corpos sólidos, é recomendável trabalhar com o kit de densidade opcional que contém todos os acessórios necessários para a determinação fácil e precisa da densidade. Para determinar a densidade de líquidos é necessário também um sinker que pode também ser obtido com o seu revendedor METTLER TOLEDO.

Observação para a execução de determinações de densidade:

- Também é possível usar o kit para pesagem por baixo da balança que pertence à sua balança.
- É recomendável consultar o manual de instruções que acompanha o kit de densidade.
- Se houver uma impressora METTLER TOLEDO conectada à balança, as configurações serão registradas automaticamente.

Requisito: A função "DENSID." deve ser designada a uma tecla «**F**x» (consulte o tópico de menu avançado "ATRIB.:Fx"). O kit de densidade está instalado.



Ative a função "DENSID." pressionando e mantendo pressionada a tecla «Fx» designada apropriada.

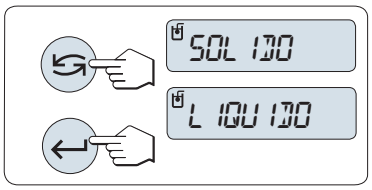

Configurando o método de determinação de densidade

a) Selecione:
"SOLIDO", a função para determinação da densidade de sólidos
ou
"LIQUIDO", a função para determinação da densidade de líquidos com um sinker.

b) Pressione «↵» para confirmar a seleção

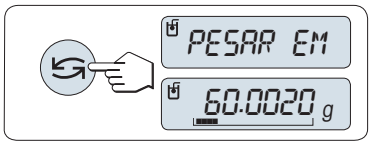

Alternando a tela entre orientação ao usuário e pesagem

Pressione «⟳» para alternar a tela entre orientação ao usuário e pesagem.

16.1 Determinação da Densidade de Sólidos

Requisito: O método "SOLIDO" está configurado.

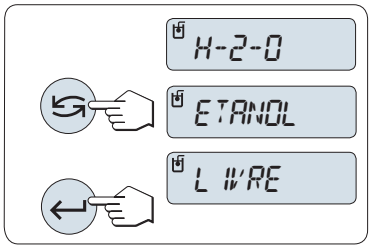

Configurando o parâmetro do líquido auxiliar

a) Selecione o líquido auxiliar rolando com «⟳» (ou «-» para cima / «+» para baixo):
"H-2-O" para água destilada, "ETANOL" ou "LIVRE" para um líquido auxiliar livremente definível.

b) Pressione «↵» para confirmar a seleção.

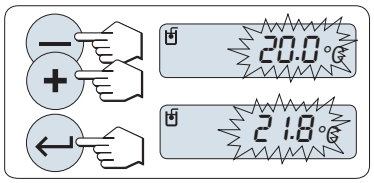

Se for selecionado água ou etanol como o líquido auxiliar:

a) Insira a temperatura atual do líquido auxiliar (leitura em termômetro). Altere o valor rolando para cima «+» ou para baixo «-». A temperatura varia de 10 °C a 30,9 °C.

b) Pressione «↵» para confirmar o valor.

Nota: As densidades da água destilada e do etanol na faixa de 10 °C a 30,9 °C estão armazenadas na balança.

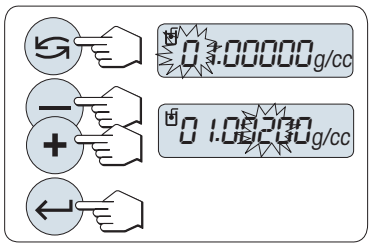

Se for selecionado outro tipo de líquido auxiliar:

Insira a densidade do líquido auxiliar na temperatura atual (leitura em termômetro).

a) Pressione «⟳» para selecionar um dígito. O dígito selecionado está piscando.

b) Para alterar dígitos, pressione «+» para rolar para cima ou «-» para rolar para baixo.

c) Pressione «↵» para confirmar o valor selecionado.

Nota: Se nenhuma tecla for pressionada dentro de 60 segundos ou pressionando «**C**», a balança retorna para a aplicação ativa anterior.

Ao serem concluídas as configurações, a balança está pronta para realizar a determinação da densidade de líquidos.

Nota: Marcar a tara da balança é possível a qualquer momento.

A balança avisa: "PRESSIONE ENTER PARA INICIAR".

Pressione «↵» para começar. Tara/Zero é executado.

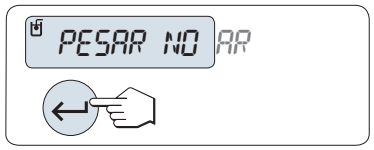

A balança avisa para pesar o sólido no ar "PESAR NO AR".

a) Carregue o sólido.

b) Pressione «↵» para iniciar a medição.

A balança avisa para pesar o sólido no líquido auxiliar "PESAR EM LIQUIDO".

a) Carregue o sólido.

b) Pressione «↵» para iniciar a medição.



A balança agora mostra a densidade determinada do sólido.

Nota:

- Esse resultado já foi corrigido para a flutuação de ar. A flutuação causada pelos dois fios imersos (Ø 0.6 mm) pode ser desprezada.
- Ao pressionar «**C**» a balança retorna para "PRESSIONE ENTER PARA INICIAR".

Resultado:

Pressione «🖶», o resultado será impresso.

Impressão de amostra:

```
--- Densidade Sólido ---
18.Mar 2010        20:14
Modelo da balança MS204S
N°. Série     1234567890
------------------------

Ident.     ..............

Liquido
H-2-O       0.99822 g/cm3
Temp           20.0 °C
Peso no ar
            60.0020 g
Peso em líquido
            49.9997 g
Volume de sólidos
              1.625 cm3

Densidade     5.988 g/cm3
              ===========

Assinatura

.........................
------------------------
```

16.2 Determinação da Densidade de Líquidos

Requisito: O método "LIQUIDO" está configurado.

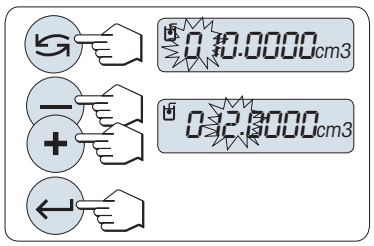

Configurando o volume de deslocamento do seu sinker

Pressione «↵» para confirmar o valor padrão de 10,0 cm^3 ou altere se necessário:

a) Pressione «⟳» para selecionar um dígito. O dígito selecionado está piscando.

b) Para alterar dígitos, pressione «+» para rolar para cima ou «-» para rolar para baixo

c) Pressione «↵» para confirmar o valor selecionado.

Nota: Se nenhuma tecla for pressionada dentro de 60 segundos ou pressionando «**C**», a balança retorna para a aplicação ativa anterior.

Ao serem concluídas as configurações, a balança está pronta para realizar a determinação da densidade de líquidos.

Nota: Marcar a tara da balança é possível a qualquer momento.

A balança avisa: "PRESSIONE ENTER PARA INICIAR".

Pressione «↵» para iniciar.

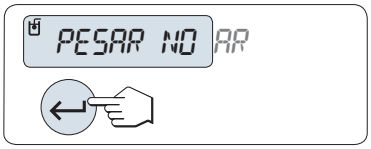

A balança avisa para pesar o sinker no ar "PESAR NO AR".

a) Posicione o sinker.

b) Pressione «↵» para iniciar a medição.

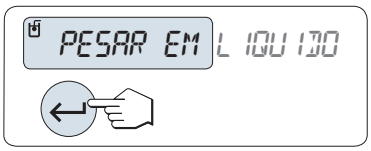

A balança avisar para pesar o sinker no líquido "PESAR EM LIQUIDO".

a) Derrame o líquido na proveta. Certifique-se de que o sinker está imerso pelo menos 1 cm no líquido e não há bolhas de ar no recipiente.

b) Pressione «↵» para iniciar a medição.



A balança agora mostra a densidade do líquido determinada na temperatura atual (leitura no termômetro).

Nota:

- Esse resultado já foi corrigido para a flutuação de ar. A flutuação causada pelo fio imerso (Ø 0,2 mm) do sinker pode ser desprezada.
- Pressionando«**C**» a balança retorna para "PRESSIONE ENTER PARA INICIAR".

Resultado:

Pressione «🖶», o resultado será impresso.

Impressão de amostra:

```
-- Densidade Liquido ---
18.Mar 2010        20:14
Modelo da balança MS204S
N°. Série     1234567890
------------------------

Ident.   ..............

Temp do líquido
            ............

Líquido deslocado
          10.0023 g

Densidade    1.000 g/cm3
             ===========

Assinatura

.........................
------------------------
```

16.3 Fórmulas Usadas para Calcular a Densidade

A Aplicação "DENSID." é baseada nas fórmulas indicadas a seguir.

Fórmulas para determinar a densidade de sólidos com compensação da densidade do ar

$$\rho = \frac{A}{A-B}(\rho_0 - \rho_L) + \rho_L$$

$$V = \alpha \frac{A - B}{\rho_0 - \rho_L}$$

ρ = Densidade da amostra

A = Peso da amostra no ar

B = Peso da amostra no líquido auxiliar

V = Volume da amostra

ρ_0 = Densidade do líquido auxiliar

ρ_L = Densidade do Ar (0,0012 g/cm^3)

α = Fator de correção de peso (0,99985), para levar em conta a flutuação atmosférica do peso de ajuste

Fórmula para determinar a densidade de líquidos com compensação da densidade do ar

$$\rho = \alpha \frac{P}{V} + \rho_L$$

ρ = Densidade do líquido

P = Peso do líquido deslocado

V = Volume do sinker

ρ_L = Densidade do ar (0,0012 g/cm^3)

α = Fator de correção de peso (0,99985), para levar em conta a flutuação atmosférica do peso de ajuste

Tabela de Densidade para Água Destilada

T/°C	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
10.	0.99973	0.99972	0.99971	0.99970	0.99969	0.99968	0.99967	0.99966	0.99965	0.99964
11.	0.99963	0.99962	0.99961	0.99960	0.99959	0.99958	0.99957	0.99956	0.99955	0.99954
12.	0.99953	0.99951	0.99950	0.99949	0.99948	0.99947	0.99946	0.99944	0.99943	0.99942
13.	0.99941	0.99939	0.99938	0.99937	0.99935	0.99934	0.99933	0.99931	0.99930	0.99929
14.	0.99927	0.99926	0.99924	0.99923	0.99922	0.99920	0.99919	0.99917	0.99916	0.99914
15.	0.99913	0.99911	0.99910	0.99908	0.99907	0.99905	0.99904	0.99902	0.99900	0.99899
16.	0.99897	0.99896	0.99894	0.99892	0.99891	0.99889	0.99887	0.99885	0.99884	0.99882
17.	0.99880	0.99879	0.99877	0.99875	0.99873	0.99871	0.99870	0.99868	0.99866	0.99864
18.	0.99862	0.99860	0.99859	0.99857	0.99855	0.99853	0.99851	0.99849	0.99847	0.99845
19.	0.99843	0.99841	0.99839	0.99837	0.99835	0.99833	0.99831	0.99829	0.99827	0.99825
20.	0.99823	0.99821	0.99819	0.99817	0.99815	0.99813	0.99811	0.99808	0.99806	0.99804
21.	0.99802	0.99800	0.99798	0.99795	0.99793	0.99791	0.99789	0.99786	0.99784	0.99782
22.	0.99780	0.99777	0.99775	0.99773	0.99771	0.99768	0.99766	0.99764	0.99761	0.99759
23.	0.99756	0.99754	0.99752	0.99749	0.99747	0.99744	0.99742	0.99740	0.99737	0.99735
24.	0.99732	0.99730	0.99727	0.99725	0.99722	0.99720	0.99717	0.99715	0.99712	0.99710
25.	0.99707	0.99704	0.99702	0.99699	0.99697	0.99694	0.99691	0.99689	0.99686	0.99684
26.	0.99681	0.99678	0.99676	0.99673	0.99670	0.99668	0.99665	0.99662	0.99659	0.99657
27.	0.99654	0.99651	0.99648	0.99646	0.99643	0.99640	0.99637	0.99634	0.99632	0.99629
28.	0.99626	0.99623	0.99620	0.99617	0.99614	0.99612	0.99609	0.99606	0.99603	0.99600
29.	0.99597	0.99594	0.99591	0.99588	0.99585	0.99582	0.99579	0.99576	0.99573	0.99570
30.	0.99567	0.99564	0.99561	0.99558	0.99555	0.99552	0.99549	0.99546	0.99543	0.99540

Tabela de Densidades para Etanol

T/°C	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
10.	0.79784	0.79775	0.79767	0.79758	0.79750	0.79741	0.79733	0.79725	0.79716	0.79708
11.	0.79699	0.79691	0.79682	0.79674	0.79665	0.79657	0.79648	0.79640	0.79631	0.79623
12.	0.79614	0.79606	0.79598	0.79589	0.79581	0.79572	0.79564	0.79555	0.79547	0.79538
13.	0.79530	0.79521	0.79513	0.79504	0.79496	0.79487	0.79479	0.79470	0.79462	0.79453
14.	0.79445	0.79436	0.79428	0.79419	0.79411	0.79402	0.79394	0.79385	0.79377	0.79368
15.	0.79360	0.79352	0.79343	0.79335	0.79326	0.79318	0.79309	0.79301	0.79292	0.79284
16.	0.79275	0.79267	0.79258	0.79250	0.79241	0.79232	0.79224	0.79215	0.79207	0.79198
17.	0.79190	0.79181	0.79173	0.79164	0.79156	0.79147	0.79139	0.79130	0.79122	0.79113
18.	0.79105	0.79096	0.79088	0.79079	0.79071	0.79062	0.79054	0.79045	0.79037	0.79028
19.	0.79020	0.79011	0.79002	0.78994	0.78985	0.78977	0.78968	0.78960	0.78951	0.78943
20.	0.78934	0.78926	0.78917	0.78909	0.78900	0.78892	0.78883	0.78874	0.78866	0.78857
21.	0.78849	0.78840	0.78832	0.78823	0.78815	0.78806	0.78797	0.78789	0.78780	0.78772
22.	0.78763	0.78755	0.78746	0.78738	0.78729	0.78720	0.78712	0.78703	0.78695	0.78686
23.	0.78678	0.78669	0.78660	0.78652	0.78643	0.78635	0.78626	0.78618	0.78609	0.78600
24.	0.78592	0.78583	0.78575	0.78566	0.78558	0.78549	0.78540	0.78532	0.78523	0.78515
25.	0.78506	0.78497	0.78489	0.78480	0.78472	0.78463	0.78454	0.78446	0.78437	0.78429
26.	0.78420	0.78411	0.78403	0.78394	0.78386	0.78377	0.78368	0.78360	0.78351	0.78343
27.	0.78334	0.78325	0.78317	0.78308	0.78299	0.78291	0.78282	0.78274	0.78265	0.78256
28.	0.78248	0.78239	0.78230	0.78222	0.78213	0.78205	0.78196	0.78187	0.78179	0.78170
29.	0.78161	0.78153	0.78144	0.78136	0.78127	0.78118	0.78110	0.78101	0.78092	0.78084
30.	0.78075	0.78066	0.78058	0.78049	0.78040	0.78032	0.78023	0.78014	0.78006	0.77997

Densidade do C_2H_5OH de acordo com o "American Institute of Physics Handbook".

17 Aplicação "Verificação"

A aplicação "Verificação" permite determinar a sensibilidade da balança. Para saber mais sobre testes de sensibilidade periódicos (testes de rotina), consulte: **GWP®** (Good Weighing Practice) em **www.mt.com/gwp**.
GWP dá uma recomendação objetiva para a verificação periódica:

- como devo testar minha balança?
- com que frequência?
- onde é possível reduzir esforços?

Para saber mais sobre pesos de teste, consulte **www.mt.com/weights**.

Requisito:

- A função "TESTE R." deve ser designada à tecla «**F3**» (consulte o tópico de menu avançado "ATRIB.:F3").
- Isso é recomendado para conectar uma impressora ou um PC à balança para mostrar os resultados.

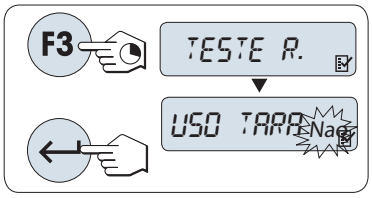

a) Ative a função "TESTE R." pressionando e mantendo pressionada a tecla «**F3**».

b) Selecione "Não" (nenhum peso de tara usado).
Se um peso de tara for usado durante o teste, selecione "Sim" (use um peso de tara). Para alternar entre "Sim" e "Não" use «⟳» (ou «**+**» ou «**–**»).

c) Pressione «↵» para confirmar a seleção.

Nota:

- É recomendável a testar a sensibilidade sem a carga de tara. (configuração de fábrica "Não").
- Se usar tara: Certifique-se de que o peso mais o peso de teste não excede a carga máxima.

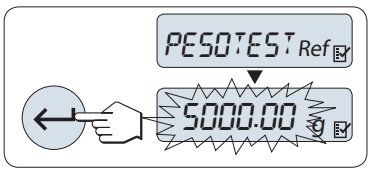

Configurando o valor do peso de teste de referência
O valor padrão do peso de teste: Peso OIML seguinte menor do que a carga máxima da balança de acordo com a recomendação GWP®.

a) Para alterar o valor, pressione «**+**» para rolar para cima ou «**–**» para rolar para baixo. Desenvolver a velocidade pressionando e mantendo pressionado.

b) Pressione «↵» para confirmar o valor.

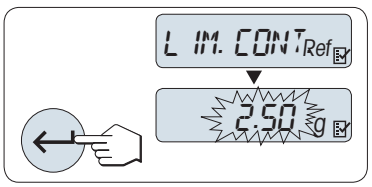

Configurando o Limite de Controle
O valor padrão do limite de controle:
Peso de teste x tolerância do processo de pesagem / 2
Exemplo: 5000 g x 0,1% / 2 = 2,50 g

a) Para alterar o valor, pressione «**+**» para rolar para cima ou «**–**» para rolar para baixo. Desenvolver a velocidade pressionando e mantendo pressionado.

b) Pressione «↵» para confirmar o valor.

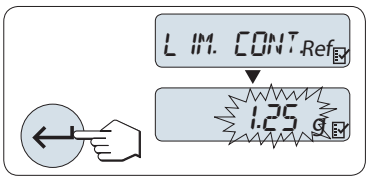

Configurando o Limite de Aviso

O valor padrão do limite de aviso:
Limite de aviso = limite de controle / fator de segurança
Exemplo: 2,5 g / 2 = 1,25 g

a) Para alterar o valor, pressione «**+**» para rolar para cima ou «**–**» para rolar para baixo. Desenvolver a velocidade pressionando e mantendo pressionado.

b) Pressione «↵» para confirmar o valor.

Nota: Os valores padrão do limite de controle e o limite de aviso são avaliados de acordo com a recomendação do GWP. Eles são baseados na suposição de que a tolerância do processo de pesagem é 0,1% e o fator de segurança é 2.

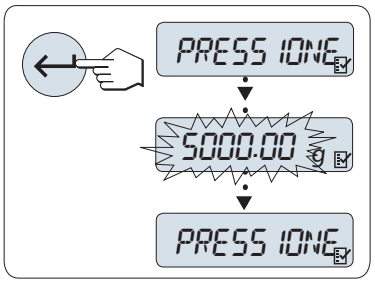

Ao ser concluído o processo procedimento de configuração, a balança está pronta para o procedimento de teste de rotina.

Nota: O peso de teste deve ser climatizado para a temperatura ambiente da balança.

a) Pressione «↵» para iniciar o teste.

b) Siga as instruções na tela. Se o valor do peso de teste estiver piscando: Carregue o peso de teste (valor exibido).

A impressão começa após o prato de pesagem ser descarregado.

Saia do procedimento de teste atual:

Pressione e mantenha pressionado «⚖», «F1», «F2» para executar uma nova aplicação.

Impressão:

```
- Verficação periódica -
21.Jan 2009        12:56

METTLER TOLEDO

Modelo da balança
              MS6002S/01
N°. Série     1234567890

Sensibilidade:
Peso de teste  5000.00 g
Valor          5000.11 g
L. de Aviso       1.25 g
L. de Controle    2.50 g
L. de Aviso           OK
L. de Controle        OK

Assinatura

.........................
-------------------------
```

E se o limite de aviso ou o limite de controle for "FALHOU"?

O "SOP para testes de sensibilidade periódicos (testes de rotina) fornece informações sobre medições quando os testes periódicos falham. Localize uma versão para download desses SOPs em **www.mt.com/gwp**, link "**GWP® The Program / Routine Operation**".

Conteúdo do SOP:

- Preparação
- Procedimento de teste
- Avaliação
- Desvio
  - Se Limite de Aviso "FALHOU"
  - Se Limite de Controle "FALHOU"

18 Aplicação "Diagnóstico"

A aplicação "**Diagnóstico**" permite executar testes de diagnóstico predefinidos e visualizar ou imprimir conjuntos predefinidos de informações da balança. Essa ferramenta de diagnóstico ajuda a localizar erros com mais rapidez e mais eficiência.
Requisito: Uma impressora ou um PC está conectado à balança para mostrar os resultados.

a) Ative o menu "AVANCADO". (Consulte a seção de operação de menu)

b) Ative a função "DIAGNOS." pressionando «↵».

c) Use «⟳» para selecionar os testes apropriados.

18.1 Teste de Repetitividade

O teste de repetitividade permite repetir testes com peso interno por um número de vezes determinado.
Nota: Somente em modelos com pesos internos.

a) Pressione «↵» para ativar o teste de repetitividade "T. REPET". "R. TST. 10" aparece na tela.

b) Insira o número de vezes (piscando) pressionando «+» ou «–». Os valores possíveis são 5, 10 (padrão), 20, 50, 100 vezes.

c) Pressione «↵» para iniciar o teste. A mensagem "TESTE REPET EM EXEC" é exibida até os testes estarem concluídos.

d) Pressione «🖶» para imprimir as informações de teste.

e) Pressione «↵» para rolar para adiante na lista exibida.

f) Pressione «C» para cancelar o procedimento de teste. A balança retornará ao tópico "DIAGNOS.".

Informações de Amostra Exibidas

Exibidas durante 0,5 s	Tela
"DESV: P"	* 0,004 g
"MAX. TEMP"	21,2 °C
"MIN. TEMP"	21,0 °C
"MEAN. TEMP"	21,1 °C
"TEM. TOT."	00:01:26

Impressão de Amostra:

```
Teste de Repetitividade
21.Jan 2009        11:34

METTLER TOLEDO

Modelo da balança
              MS6002S/01
N°. Série     1234567890
SW                 V1.00
Temperatura      21.3 °C
N° de testes          10
------------------------
1. Tijd         00:00:00
1. Temp          21.3 °C
2. Tijd         00:00:04
2. Temp          21.3 °C
.
.
.
------------------------
desv. p          0.004 g
Max Temp         21.2 °C
Min Temp         21.0 °C
Temp. Méd.       21.1 °C
Tem. Tot.       00:00:44
------------------------
```

Exemplos:

Teste de repetitividade e é uma ferramenta para realizar verificação funcional da balança. Pode ser executado:

- **Para verificar função da balança**
  - durante a instalação para armazenar impressão com documentos da instalação.
  - após manutenção preventiva para armazenara impressão com relatório de manutenção da instalação.
  - quando ocorrer diminuição marcante do desempenho de pesagem, assim é possível enviar a impressão por e-mail/fax ao prestador de suporte de serviços para fins de diagnóstico.
- **Para desenvolver as configurações ideais do ambiente** (consulte o tópico de menu "AMBIENT."). Meça o tempo necessário para executar teste de repetitividade com cada configuração "ESTAVEL", "PADRAO" e "INSTAVEL". A configuração com o tempo total mais rápido encaixa-se melhor nas condições ambientais existentes.

18.2 Teste de Tela

O teste de tela permite testar a tela da balança.

a) Pressione «↵» para iniciar "TELA".
Todos os segmentos e ícones possíveis iluminarão na tela.

b) Pressione «🖶» para imprimir as informações de teste.

c) Pressione «**C**» para cancelar o procedimento de teste. A balança retornará ao tópico "DIAGNOS.".

Impressão de Amostra:

```
--- Teste do display ---
21.Jan 2009        11:34

METTLER TOLEDO

Modelo da balança MS204S
N°. Série     1234567890
SW                 V1.00
Teste do display
                CONCLUÍDO
------------------------
```

18.3 Teste de Tecla

O teste de tecla permite testar as teclas da balança.

a) Pressione «↵» para iniciar "T. TECLAD".

b) A mensagem "TESTE DE TECLAS - PRESSIONE A TECLA QUE SERA TESTADA" é exibida rolando durante a duração do teste de tecla. Pressione cada tecla brevemente. ada pressionamento de uma tecla emite bipes e ecos com "OK" na tela.

c) Em seguida, pressione a tecla «**C**» para imprimir as informações de teste. O procedimento de teste será cancelado e a balança retornará ao tópico "DIAGNOS.". Se uma tecla não tiver sido testada antes da impressão, os resultados do teste serão indicados com uma linha "----".

Informações de Amostra Exibidas

Tecla	Tela
«▲»	1/10 D OK
«☼»	MENU OK
«⚖»	CAL OK
«🖶»	IMPR. OK
«–»	MENOS OK
«+»	MAIS OK
«↻»	ALTERN. OK
«↵»	ENTER OK
«**C**»	C OK
«→0/T←»	0/T OK

Impressão de Amostra:

```
--- Teste de Teclas ----
21.Jan 2009        11:34

METTLER TOLEDO

Modelo da balança MS204S
N°. Série     1234567890
SW                 V1.00
Tecla d 1/10          OK
Tecla Menu            OK
Tecla Cal             OK
Tecla Impress         OK
Tecla Menos           OK
Tecla Mais            OK
Tecla Alternância     OK
Tecla Enter           OK
Tecla Zerar/Tarar     OK
Tecla Cancelar        OK
------------------------
```

18.4 Teste do Motor

O teste do motor permite testar o motor de calibração da balança.
Nota: Somente em modelos com peso interno.

a) Pressione «↵» para iniciar "CAL.MOT. T".
"EM EXEC" é exibo durante o Teste do Motor. Um teste do motor é considerado bem-sucedido quando todas as posições do motor e tiverem sido testadas com sucesso. No final do teste, as informações do teste serão impressas.

b) Pressione «🖶» para imprimir.

c) Pressione «C» para cancelar o procedimento de teste. A balança retornará ao tópico "DIAGNOS.".

Impressão de Amostra:

```
---- Teste de Motor ----
21.Jan 2009        11:34

METTLER TOLEDO

Modelo da balanç  MS204S
N°. Série     1234567890
SW                 V1.50
Teste de Motor        OK
------------------------
```

18.5 Histórico da Balança

A função histórico da balança permite visualizar e imprimir o histórico da balança.

a) Pressione «↵» para iniciar "HIST.BAL".

b) Pressione «🖶» para imprimir.

c) Pressione «↵» para rolar para adiante na lista exibida de informações do histórico da balança.

d) Pressione «C» para cancelar o procedimento de teste. A balança retornará ao tópico "DIAGNOS.".

Informações de Amostra Exibidas

Informações	Tela
Tempo de Operação (ano:dia:hora)	00:018:04
Carga total kg	115,7191 kg
Número de pesagens	1255
Número de teclas pressionadas	4931
Número de movimentos do motor	1012
Tempo de iluminação por detrás (ano:dia:hora)	00:018:04
Próxima data de vencimento de serviço	01:01:2010

Impressão de Amostra:

```
 Informação Estatística
21.Jan 2009        11:34

METTLER TOLEDO

Modelo da balança
                 MS4002S
N°. Série     1234567890
SW                 V1.00
------------------------
Tempo de Operação
                  18d 4h
Peso total carregado
             115.7191 kg
Número de pesagens
                   1255
Número de teclas
                   4931
Movimentos do motor
                   1012
Tempo operação luz fundo
                  18d 4h
Próx. data de venc. serv.
               01.01.2010
------------------------
```

18.6 Histórico de Ajustes

A função "Histórico da Calibração" permite visualizar e imprimir informações dos últimos 30 (trinta) ajustes da balança. Os ajustes feitos por um técnico de serviço e um usuário normal são contados juntos.

a) Pressione «↵» para iniciar "CAL.HIST".

b) Pressione «🖶» para imprimir.

c) Pressione a tecla «↵» para rolar para adiante na lista exibida de informações do Histórico de ajustes.

d) Pressione «**C**» para cancelar o procedimento de teste. A balança retornará ao tópico "DIAGNOS.".

Informações de Amostra Exibidas:

Nota	Display	
S = Serviço ajustado externo	05:03:09S	01
	-3 PPM	
F = FACT	05:03:09F	02

Nota	Display	
F = FACT	2 PPM	02
	. . .	. . .
I = Ajustado interno	04:03:09I	28
	-1 PPM	
E = Usuário ajustado externo	03:03:09E	29
	4 PPM	
F = FACT	02:03:09F	30
	1 PPM	

Impressão de Amostra:

```
------ Calibração ------
05.Mar 2009        11:34

METTLER TOLEDO

Modelo da balança MS204S
N°. Série     1234567890
SW                  1.50
------------------------
01 05.Mar  2009    11:34
AJUST. SERVIÇO externo
                  23.5°C
Dif                -3ppm
------------------------
02 05.Mar  2009    09:00
FACT
                  22.4°C
Dif                 2ppm
------------------------
.
.
.
28 03.Mar  2009    10:59
AJUST. Interno
                  22.6°C
Dif                -1ppm
------------------------
29 02.Mar  2009    16:34
AJUST. USUÁRIO externo
                  24.6°C
Dif                 4ppm
------------------------
30 02.Mar  2009    18:36
FACT
                  22.4°C
Dif                 1ppm
------------------------
```

18.7 Informações da Balança

A função Informações da Balança permite visualizar e imprimir informações da balança.

a) Pressione «↵» para iniciar "INFO.BAL".

b) Pressione «🖶» para imprimir.

c) Pressione «↵» para rolar para adiante na lista exibida de Informações da balança.

d) Pressione «C» para cancelar o procedimento de teste. A balança retornará ao tópico "DIAGNOS.".

Informações de amostra exibidas

Informações	Tela
Tipo de balança	TIPO MS6002S
Carga máx.	MAX 6200 g
Plataforma de software	PLATAF. RAINBOW
Número de série	SNR 1234567890
Número de definição de tipo	TDNR 9.6.3.411
Versão de software	SOFTWARE V1.00
ID da célula	ID. CEL. 1172400044
Tipo de célula	TIPO CELULA MMAI6000G2
Número de revisão de tolerância	TOLERANCIA NO2
Idioma	IDIOMA INGLÊS

Impressão de Amostra:

```
 Informações da Balança
05.Mar 2009        11:34

METTLER TOLEDO

Modelo da balança
                  MS6002S
N°. Série     1234567890
SW                 V1.00
Max               6200 g
Plataforma       Rainbow
TDNR      9.6.3.411.2-03
Id. Cél.      1172400044
Tipo Célula   MMAI6000G2
N° de Rev. de Tolerância
                        2
Idioma        BR.Portug.
------------------------
```

18.8 Informações do Prestador de Serviços

A função Informações do prestador de serviços permite imprimir informações sobre o prestador de serviços.

a) Pressione «↵» para iniciar "FORNEC". As informações do prestador de serviços serão exibidas.

b) Pressione «🖶». As informações do prestador de serviços serão impressas e a balança retornará ao tópico "DIAGNOS.".

Impressão de Amostra:

```
 Fornecedor do Serviço
21.Jan 2009        11:34

METTLER TOLEDO
Im Langacher
CH-8606 Greifensee
Switzerland
(+41) 044 944 22 11
------------------------
```

19 Comunicação com Dispositivos Periféricos

19.1 Função PC-Direct

O valor numérico exibido na balança pode ser transferido para a posição do cursor em Aplicativos do Windows (p.ex., Excel, Word) digitando no teclado.

Nota: As unidades não serão transferidas.

Requisitos

- PC com sistema operacional Microsoft Windows® e interface serial RS232.
- Aplicativo Windows (p.ex., Excel).
- Conexão entre balança e PC com cabo RS232 (p.ex., Nº 11101051, consulte o capítulo de acessórios).
- Configuração de Interface da Balança (consulte Menu de Interface):
  - Tópico "RS232": configure "PC-DIR." e selecione a opção mais apropriada para o resultado de pesagem desejado.
  - Salve as alterações.

Configurações no PC

Nota: Os exemplos a seguir são baseados no Windows XP.

a) Clique em "Iniciar".

b) Clique em "Painel de Controle".

c) Clique em "Opções de acessibilidade" no Painel de Controle.

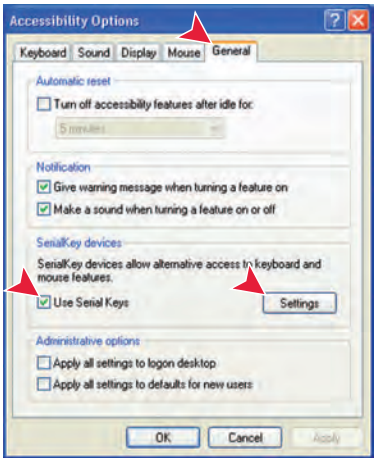

Opção de Acessibilidade

a) Clique na guia "Geral".

b) Insira uma marca de seleção em "Usar Teclas Seriais".

c) Clique em "Configurações".

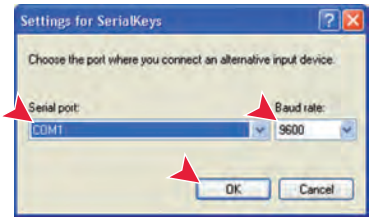

Configurações de Teclas Seriais

a) Selecione a porta serial a ser usada para conexão com a balança.

b) Configure a taxa de bauds para 9600

c) Clique em "OK".

Conclua as configurações

a) Clique em "Aplicar" quando ativo (aguarde até ficar ativo).

b) Clique em "OK".

Nota: Se a "tecla serial" estiver ativada, as aplicações que usarem a mesma porta poderão não funcionar corretamente. Remova a marca de seleção da caixa de seleção "Usar Teclas Seriais" para desativar a função de tecla serial.

Operação de Verificação

a) Inicie o Excel (ou outro aplicativo) no PC.

b) Ative uma célula no Excel.

De acordo com a sua opção "PC-DIR." selecionada, os valores exibidos aparecerão na coluna um após outro nas diferentes linhas.

19.2 Instalando a Interface do Dispositivo USB

Para executar a funcionalidade "ANFIT." com um PC equipado somente com uma interface USB, primeiramente é necessário designar um Driver USB apropriado no PC. O Instalador de USB de Balança NewClassic" pode ser encontrado no Web site da METTLER-TOLEDO no seguinte endereço:

www.mt.com/newclassic

Requisitos

- Balança com Interface de Dispositivo USB
- PC com sistema operacional Microsoft Windows® (Versão, XP SP2 ou Vista 32).
- Conexão com a Internet e navegador da Web (p.ex., MS Internet Explorer).
- Cabo de conexão do PC com a porta USB da balança.

Instalando o "Instalador de USB de Balança NewClassic" no PC.

a) Conecte com a Internet.

b) Acesse o Web site "**www.mt.com/newclassic**".

c) Clique na guia "Suporte" no Web site das Balanças NewClassic.

d) Clique em "Centro de Download"

e) Clique em "Driver USB"

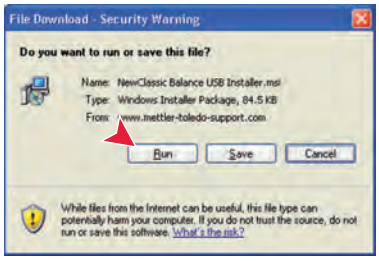
File Download - Security Warning
Do you want to run or save this file?
Name: NewClassic Balance USB Installer.msi
Type: Windows Installer Package, 84.5 KB
From: www.mettler-toledo-support.com
Run
Save
Cancel
While files from the Internet can be useful, this file type can potentially harm your computer. If you do not trust the source, do not run or save this software. What's the risk?

Instale "NewClassic Balance USB Installer.msi

a) Clique em "Executar" para instalar (recomendável) ou

b) Clique em "Salvar" para transferir por download.

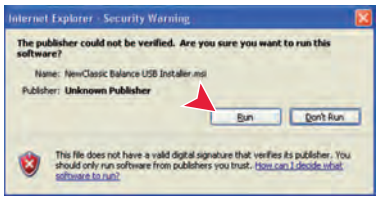
Internet Explorer - Security Warning
The publisher could not be verified. Are you sure you want to run this software?
Name: NewClassic Balance USB Installer.msi
Publisher: Unknown Publisher
Run
Don't Run
This file does not have a valid digital signature that verifies its publisher. You should only run software from publishers you trust. How can I decide what software to run?

Clique em ″Executar ″.

USB interface for your NewClassic balance
Welcome to the USB interface for your NewClassic balance Setup Wizard
The installer will guide you through the steps required to install your USB interface for your NewClassic balance on your computer.
WARNING: This computer program is protected by copyright law and international treaties. Unauthorized duplication or distribution of this program, or any portion of it, may result in severe civil or criminal penalties, and will be prosecuted to the maximum extent possible under the law.
Cancel
Next>

Clique em "Avançar" e siga as instruções do Instalador.

Found New Hardware Wizard
Welcome to the Found New Hardware Wizard
This wizard helps you install software for:
USB CDC serial port emulation
If your hardware came with an installation CD or floppy disk, insert it now.
What do you want the wizard to do?
Install the software automatically (Recommended)
Install from a list or specific location (Advanced)
Click Next to continue.
Next>
Cancel

Instale sua Balança

a) Desligue a balança.

b) Conecte a Balança à porta USB preferencial no PC.

c) Ligue a balança.

d) Siga as instruções no assistente e instale o Software automaticamente (recomendável)

Nota: O Assistente aparece novamente para cada porta USB, no PC ou se outra balança for conectada.

Aviso: Não clique em "Cancelar" para a porta USB conectada, poderá não ser possível executar mais o processo de instalação.

20 Atualizações de Firmware (Software)

A METTLER TOLEDO está continuamente aperfeiçoando o firmware (software) das suas balanças para benefício dos clientes. Para o cliente poder beneficiar-se com rapidez e facilidade de outros desenvolvimentos, a METTLER TOLEDO mantém as versões de firmware mais recentes disponíveis na Internet. O firmware disponibilizado na Internet foi desenvolvido e testado pela Mettler-Toledo AG usando processos que atendem as diretrizes da ISO 9001. A Mettler-Toledo AG, no entanto, não aceita responsabilidades por consequências que possam decorrer do uso do firmware.

20.1 Princípio Operacional

Todas as informações e atualizações relevantes para a sua balança serão encontradas no Web site da METTLER TOLEDO no seguinte endereço:

www.mettler-toledo-support.com

Um programa conhecido como "e-Loader II" é carregado junto com a atualização do firmware. Esse programa pode ser usado para transferir o firmware por download para a balança. O "e-Loader II" também pode salvar as configurações na balança antes de o novo firmware ser transferido por download. As configurações salvas podem ser recarregadas na balança manualmente ou automaticamente após o software ser transferido por download.

Se a atualização selecionada incluir um aplicativo que não estiver descrito nessas instruções (ou que tenha sido atualizado nesse meio tempo) é possível transferir por download as instruções correspondentes em formato Adobe Acrobat® PDF.

Requisitos

Os requisitos mínimos para obter aplicativos na Internet e transferi-los por download para a balança são os seguintes:

- PC com sistema operacional Microsoft Windows® (versão 98, 98SE, ME, NT4.0, 2000, XP ou Vista).
- Conexão com a Internet e navegador da Web (p.ex., MS Internet Explorer).
- Cabo de conexão entre PC e balança (p.ex., Nº 11101051, consulte o capítulo de acessórios).

20.2 Procedimento de Atualização

Instalando o software "e-Loader II" da Internet para o PC.

a) Conecte com a Internet.

b) Acesse o Web site "**www.mettler-toledo-support.com**".

c) Insira as informações necessárias para registro no Site de Suporte de Balanças METTLER TOLEDO.

d) Clique no link "Suporte ao Cliente" e efetue login.

e) Clique na Balança.

f) Clique na versão de firmware que precisar e instale-a.

Carregando o novo firmware na balança.Carregando o novo firmware na balança.

Inicie o "e-Loader II" e siga as instruções que irão conduzi-lo passo a passo pela instalação.

21 Mensagens de Erro e de Status

21.1 Mensagens de Erro

As mensagens de erro na tela chamam a atenção para operação incorreta ou indicam que a balança não pôde executar um procedimento corretamente.

Mensagem de Erro	Causa	Retificação
SEM ESTABILIDADE	Sem estabilidade.	Providencie condições ambiente mais estáveis. Se não for possível, verifique as configurações para o ambiente.
PESO DE AJUSTE ERRADO	Peso de ajuste incorreto no prato ou nenhum peso.	Coloque o peso de ajuste necessário no centro do prato.
REFERENCIA MUITO PEQUENA	Referência muito pequena para contagem de peças.	Aumente o peso de referência.
ERRO EEPROM - ENTRE EM CONTATO COM O ATENTIMENTO AO CLIENTE	Erro de EEPROM (memória).	Entre em contato com o atendimento ao cliente METTLER TOLEDO.
DADO DE CELULA ERRADO - ENTRE EM CONTATO COM O ATENTIMENTO AO CLIENTE	Dados de célula errados.	Entre em contato com o atendimento ao cliente METTLER TOLEDO.
SEM AJUSTE PADRAO - ENTRE EM CONTATO COM O ATENTIMENTO AO CLIENTE	Sem calibração padrão.	Entre em contato com o atendimento ao cliente METTLER TOLEDO.
DEFEITO NA MEMORIA DO PROGRAMA - ENTRE EM CONTATO COM O ATENTIMENTO AO CLIENTE	Defeito de memória do programa.	Entre em contato com o atendimento ao cliente METTLER TOLEDO.
DEFEITO NO SENSOR TEMP - ENTRE EM CONTATO COM O ATENTIMENTO AO CLIENTE	Defeito do sensor de temperatura.	Entre em contato com o atendimento ao cliente METTLER TOLEDO.
MARCA DA CELULA DE CARGA ERRADA - ENTRE EM CONTATO COM O ATENTIMENTO AO CLIENTE	Marca de célula de carga errada.	Entre em contato com o atendimento ao cliente METTLER TOLEDO.
TIPO DE DEFINICAO DE DADOS ERRADO - ENTRE EM CONTATO COM O ATENTIMENTO AO CLIENTE	Conjunto de dados de tipo errado.	Entre em contato com o atendimento ao cliente METTLER TOLEDO.
BACKUP BATERIA PERDIDO - VERIFIQUE AJUSTES DATA HORA	A bateria de reserva está descarregada. Essa bateria garante que a data e hora não serão perdidas quando a balança for desconectada da fonte de alimentação.	Conecte a balança à fonte de alimentação para carregar a bateria (p.ex., durante a noite) ou entre em contato com o atendimento ao cliente METTLER TOLEDO.
⌜-------⌝	Sobrecarga - O peso no prato excede a capacidade de pesagem da balança.	Reduza o peso no prato de pesagem.
⌞-------⌟	Carga insuficiente	Verifique se o prato de pesagem está posicionado corretamente.
ZERO INICIAL EXCEDIDO	Prato de pesagem incorreto, ou o prato não está vazio.	Monte o prato de pesagem correto ou descarregue o prato.
ABAIXO DO ZERO INICIAL	Prato de pesagem incorreto ou o prato não está colocado.	Monte o prato de pesagem correto.

Mensagem de Erro	Causa	Retificação
M. CHEIA	Memória cheia.	Limpe a memória e inicie uma nova avaliação.
FATOR FORA DA FAIXA	O fator está fora da faixa permitida.	Selecione um novo fator.
ETAP FORA DA FAIXA	O incremento está fora da faixa permitida.	Selecione um novo incremento.
FORA DA FAIXA	O peso de amostra está fora da faixa permitida.	Descarregue o prato e carregue um novo peso de amostra.

21.2 Mensagens de Status

As mensagens de status são exibidas por meio de ícones pequenos. Os ícones de status indicam o seguinte:

Ícone de status	Significado
	Lembrete de serviço Sua balança está com a manutenção vencida Entre em contato com o departamento de atendimento ao cliente do seu revendedor assim que possível para um técnico fazer a manutenção da sua balança. Consulte o tópico de menu "IC. SERV")

22 Limpeza e Serviço

De vez em quando limpe o prato de pesagem, o elemento do protetor de ventos, a placa inferior, o protetor de ventos (dependendo do modelo) e o alojamento da balança. A sua balança é feita com materiais duráveis de alta qualidade e por isso pode ser limpa com um pano úmido ou com um agente de limpeza padrão.

Para limpar inteiramente os painéis de vidro do protetor de ventos, remova o protetor de ventos da balança. Ao reinstalar o protetor de ventos, certifique-se de que está na posição correta.

Observe as seguintes notas:

- A balança deve estar desconectada da fonte de alimentação.
- Certifique-se de não haver contato de líquidos com a balança ou o adaptador CA.
- Nunca abra a balança ou o adaptador CA – eles não contêm componentes que podem ser limpos, reparados ou substituídos pelo usuário.

- Em nenhuma situação use agentes de limpeza que contenham ingredientes solventes ou abrasivos, pois poderão danificar o revestimento do painel operacional.

- Não limpe os modelos IP65 protegidos usando água em alta pressão ou alta temperatura.

Entre em contato com o seu revendedor METTLER TOLEDO para obter detalhes das opções de serviço disponíveis. Manutenção regular por um engenheiro de serviço autorizado assegura precisão constante nos próximos anos e prolonga a vida útil da sua balança.

22.1 Limpeza do Protetor de Ventos (modelos de 0,1 mg e 1 mg)

1 **Remova as seguintes peças:**

a) Remova o prato de pesagem, o elemento do protetor de ventos (modelos de 0,1 mg) e o suporte do prato.

b) Remova a placa inferior.

c) Destrave o protetor de ventos, tire-a de cima da balança e coloque-a em uma superfície limpa.

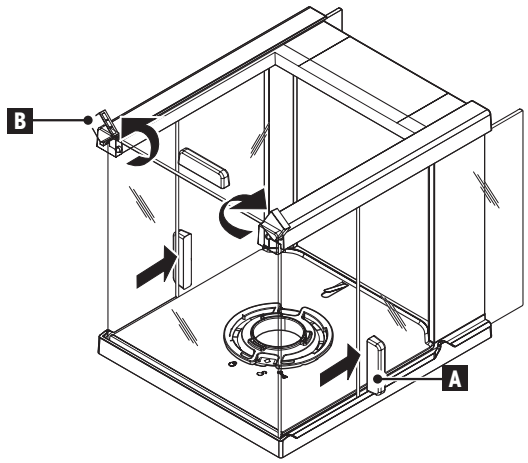

2

a) Empurre de volta as portas de vidro (**A**).

b) Vire o máximo possível as duas tampas de travamento (**B**) na parte da frente.

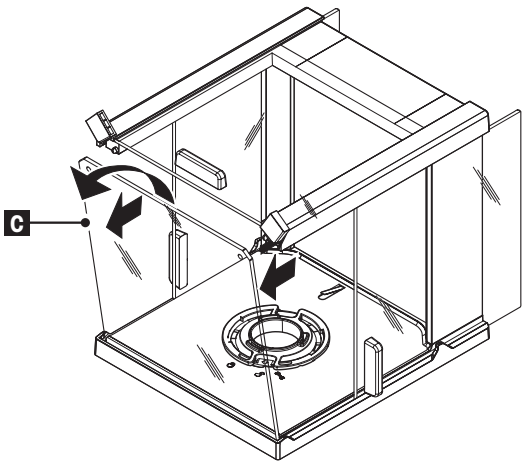

3

a) Incline o **vidro dianteiro** (**C**) para frente.

b) Remova o vidro dianteiro.

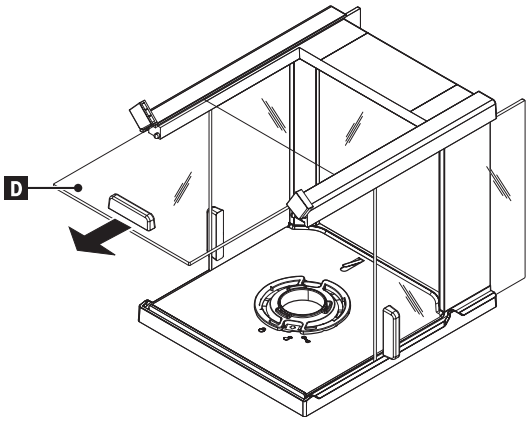

4

Puxe a **porta de vidro superior** (**D**) para fora pela frente.

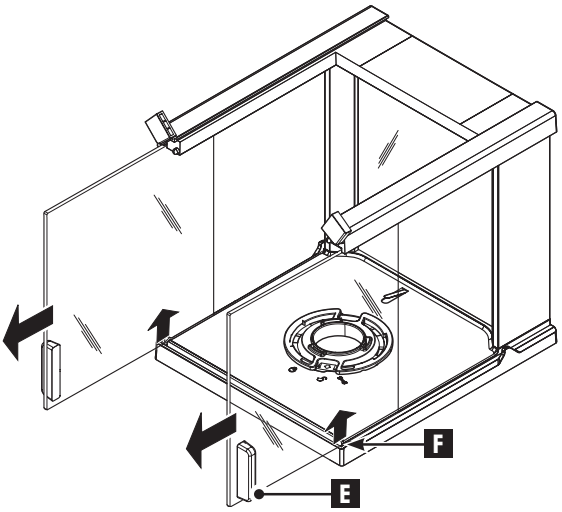

5

Levante as **portas de vidro laterais** (**E**) em (**F**) e puxe-as para fora pela frente.

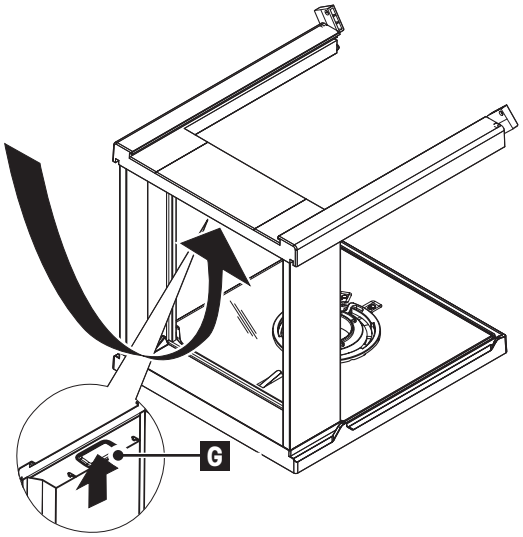

6

Pressione o botão de travamento (**G**) para soltar o **vidro traseiro**.

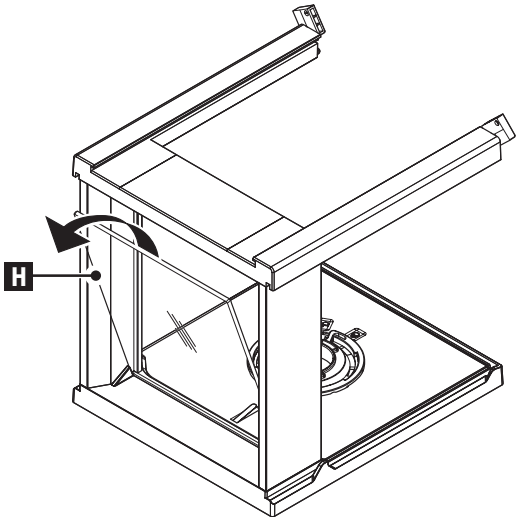

7

Remova o vidro traseiro (**H**).

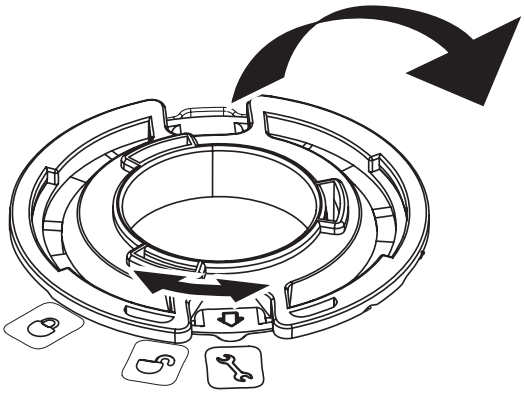

8

a) Gire a **trava do protetor de ventos** para a posição "🔧" (Serviço).

b) Remova a trava do protetor de ventos externa

9

Após a limpeza reinstale todos os componentes na ordem inversa. Para saber sobre a montagem da balança, consulte o capítulo "Configurando a Balança - Instalando os Componentes".

23 Especificação da Interface

23.1 Interface RS232C

Cada balança é equipada com uma Interface RS232C como padrão para a conexão de um dispositivo periférico (p.ex., impressora ou computador).

Esquemático	Item	Especificação
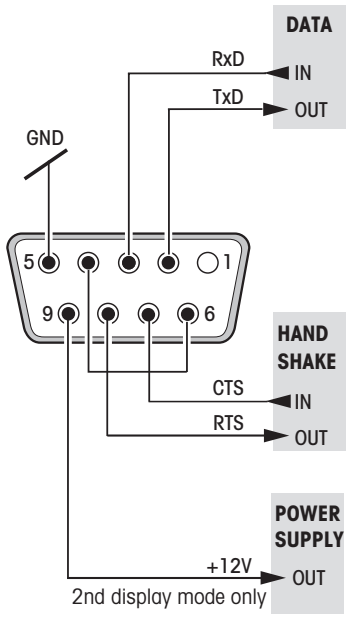	Tipo de interface	Interface de tensão de acordo com EIA RS-232C/DIN66020 CCITT V24/V.28)
	Comprimento máx. do cabo	15 m
	Nível de sinal	Saídas: +5 V … +15 V (RL = 3–7 kΩ) –5 V … –15 V (RL = 3–7 kΩ) Entradas: +3 V … +25 V –3 V … -25 V
	Conector	Sub-D, 9 polos, fêmea
	Modo operacional	Full duplex
	Modo de transmissão	Bit serial, assíncrono
	Código de transmissão	ASCII
	Taxas de baud	600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400 (selecionável pelo software)
	Bits/paridade	7 bits/nenhum, 7 bits/par, 7 bits/ímpar 8 bits/nenhum (selecionável pelo software)
	Bits de parada	1 bit de parada
	Handshake	Nenhum, XON/XOFF, RTS/CTS (selecionável pelo software)
	Fim de linha	<CR><LF>, <CR>, <LF> (selecionável pelo software)
	Fonte de alimentação para 2ª tela	+ 12 V, máx. 40 mA (selecionável pelo software, somente no modo 2ª tela)

23.2 Interface para dispositivo USB

Cada balança é equipada com uma Interface "Dispositivo USB" como padrão para a conexão de um dispositivo periférico (p.ex., computador).
Nota: Essa interface não é adequada para comunicar com uma impressora.

Esquemático	Item	Especificação
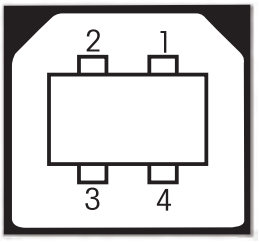 1 VBUS (+5 VDC) 2 D– (Data –) 3 D+ (Data +) 4 GND (Ground) Shield Shield	Padrão	Em conformidade com a Revisão de Especificação de USB 1.1
	Velocidade	Velocidade total de 12 Mbps (necessário cabo blindado)
	Função	Emulação de porta serial CDC (Communication Device Class)
	Uso de energia	Dispositivo suspenso: Máx. 10 mA
	Conector	Tipo B

23.3 Comandos e Funções da Interface MT-SICS

Muitas das balanças e escalas usadas devem ser capaz de integração em um sistema de aquisição de dados ou de computador complexo.

Para permitir a integração de balanças no sistema de maneira simples e utilizar as suas capacidades ao máximo, a maioria das funções da balança também está disponível como comandos apropriados por meio da interface de dados.

Todas as novas balanças METTLER TOLEDO lançadas no mercado suportam o conjunto de comandos padronizados denominado "METTLER TOLEDO Standard Interface Command Set" (MT-SICS). Os comandos disponíveis dependem da funcionalidade da balança.

Informações básicas sobre o intercâmbio de dados com a balança

A balança recebe comandos do sistema e reconhece o comando com uma resposta apropriada.

Formatos de comandos

Os comandos enviados à balança incluem um ou mais caracteres do conjunto de caracteres ASCII. Aqui, o seguinte deve ser observado:

- Insira comandos somente em maiúsculas.
- Os parâmetros possíveis do comando devem ser separados um do outro e do nome do comando por um espaço (ASCII 32 dec., nesta descrição representado como ␣).
- A entrada possível para "texto" é uma sequência de caracteres do conjunto de caracteres ASCII de 8 bits de 32 dec a 255 dec.
- Cada comando deve ser fechado por C_RL_F (ASCII 13 dec., 10 dec.). Os caracteres C_RL_F, que podem ser inseridos com a tecla Enter ou Retornar na maioria dos teclados, não estão relacionados nesta descrição, mas é essencial que sejam incluídos para comunicação com a balança.

Exemplo

S – Enviar valor de peso estável

Comando	`S`	Obter o valor de peso líquido estável atual.
Resposta	`S␣S␣Valor do Peso␣Unidade`	Valor de peso estável atual na unidade realmente configurada na unidade 1.
	`S␣I`	Comando não executável (a balança está executando outro comando simultaneamente, por exemplo, tara ou tempo de espera, enquanto a estabilidade não foi atingida).

	S␣+	Balança na faixa de sobrecarga.
	S␣–	Balança na faixa de carga insuficiente.

Exemplo

Comando	**S**	Consultar um valor de peso estável.
Resposta	**S␣S␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣100,00␣g**	O valor de peso estável atual é 100,00 g.

Os comandos MT-SICS disponíveis estão relacionados na tabela (dependendo do modelo). Para obter mais informações, consulte o Manual de Referência "MT-SICS 11780711" que pode ser transferido por download da Internet em
www.mt.com/sics-newclassic.

	Descrição		**Descrição**
@	Cancelar (Redefinir)	**M46**	Intervalo de impressão
C0	Consultar/definir configurações de ajuste	**PW**	Contagem de peças: Consultar/definir peso de peças
C1	Iniciar o ajuste de acordo com as configurações atuais	**PWR**	Ligar/desligar (PWR 0 significa desligar completamente, se a balança for alimentada por bateria)
C2	Iniciar ajuste com peso externo	**S**	Enviar valor de peso estável
C3	Iniciar ajuste com peso interno	**SI**	Enviar valor do peso imediatamente
D	Exibir texto enviado à balança	**SIR**	Enviar o valor do peso imediatamente e repetir
DAT	Consulta/definição de data	**SIRU**	Enviar o valor do peso com a unidade atualmente exibida imediatamente e repetir
DW	Exibir peso	**SIU**	Enviar o valor do peso com a unidade atualmente exibida imediatamente
I0	Comandos implementados	**SM0**	Pesagem dinâmica: cancelar todos os comandos SMx
I1	Nível de MT-SICS e versões de MT-SICS	**SM1**	Pesagem dinâmica: Iniciar imediatamente e enviar o resultado
I2	Dados do balanço	**SM2**	Pesagem dinâmica: iniciar após uma carga mínima ser excedida e enviar resultado
I3	Versão de software, número de definição de tipo	**SM3**	Pesagem dinâmica: iniciar após uma carga mínima ser excedida, enviar resultado e repetir
I4	Consultar número de série (SNR)	**SM4**	Pesagem dinâmica: consultar/definir intervalo de tempo
I5	Consultar número de identificação do software	**SNR**	Enviar valor de peso estável e repetir na alteração de peso
I10	Consultar/definir ID da balança	**SNRU**	Enviar valor de peso estável com unidade exibida atualmente e repetir na alteração de peso
I11	Consultar tipo de balança	**SR**	Enviar valor do peso na alteração de peso
I14	Consultar informações da balança	**SRU**	Enviar valor de peso estável com unidade atualmente exibida na alteração de peso
K	Teclas: definir configuração	**ST**	Enviar valor de peso estável ao pressionar tecla (de impressão)
M02	Consultar/definir ambiente	**SU**	Enviar valor de peso estável com a unidade atualmente exibida
M03	Consultar/definir AutoZero	**T**	Tara
M08	Brilho da tela	**TA**	Obter/definir o valor do peso da tara

	Descrição		Descrição
M09	Contraste da tela	**TAC**	Limpar o valor da tara
M11	Aviso sonoro: Consultar/definir volume	**TI**	Tarar imediatamente
M14	Relacionar idiomas disponíveis	**TIM**	Consultar/definir horas
M15	Consultar/definir idioma	**TST0**	Consultar/definir configurações da função de teste
M17	FACT: consultar/definir critério único de hora (sem possibilidade de definir "dia útil"	**TST1**	Iniciar a função de teste de acordo com as configurações atuais
M22	Definição de unidade personalizada Observações: sem possibilidade de definir "nome" da unidade	**TST2**	Iniciar função de teste com peso externo
M25	Obter lista de aplicações	**TST3**	Iniciar função de teste com peso interno
M26	Obter/definir aplicação atual	**UPD**	Consultar/definir taxa de atualização da interface do host
M27	Histórico de ajustes	**Z**	Zero
M30	+/- configurações com nominal e tolerância	**ZI**	Zero imediatamente

24 Dados Técnicos

24.1 Dados Gerais

Fonte de alimentação

• Plataforma S:	Adaptador CA/CC Primário: 100V–240 V, 50/60 Hz, 0,3 A Secundário: 12 VCC, 0,84 A (com proteção contra sobrecarga eletrônica) Fonte de alimentação para a balança: 11–20 VCC, 10 W ⚠ Use somente com um adaptador CA testado com corrente de saída SELV Verifique a polaridade correta ⊖—◉—⊕
• Plataforma L:	Fonte de alimentação 100 V–240 V, 50/60 Hz, 0,3 A Cabo de energia de 2 núcleos com plugue específico do país Modelos MS-KL: Bateria de NiMH (níquel-hidrido metálico) recarregável integrada

Proteção e Normas

• Categoria de sobretensão:	Classe II. III
• Grau de poluição:	2
• Grau de proteção:	Protegida contra poeira e água Modelos com Plataforma S + L: IP54 em uso com prato de pesagem Modelos MS-KLIP: IP65
• Normas de segurança e EMC:	Consulte a Declaração de Conformidade
• Faixa de aplicação:	Para uso somente em ambientes internos fechados

Condições ambientais

• Altitude acima do nível médio do mar:	até 4.000 m
• Intervalo da temperatura ambiente:	10 a 30 °C (Plataforma S) 5 a 40 °C (Plataforma L)
• Umidade relativa do ar:	10% a 80 % a 31 °C, diminuindo linearmente para 50 % a 40 °C, sem condensação

Materiais

• Alojamento:	Alumínio fundido em coquilha, laqueado
• Prato de pesagem:	Aço Inoxidável X2CrNiMo 17-12-2 (1.4404) 245 x 351 mm: Aço inox X5CrNiMo 18-10 (1.4301)
• Elemento da caixa protetora:	com modelos de 0,1 mg: Aço Inoxidável X2CrNiMo 17-12-2 (1.4404) com modelos de 10 mg: Plástico (PBT)
• Caixa protetora:	Plástico (PBT), vidro
• Tampa em uso:	Plástico (PET)

24.2 Dados Específicos do Modelo

24.2.1 Balanças com capacidade leitura de 0,1 mg, Plataforma S com protetor de ventos

Dados Técnicos

Modelo	MS104S	MS204S	MS304S
Carga máxima	120 g	220 g	320 g
Carga máxima, faixa fina	–	–	–
Resolução	0,1 mg	0,1 mg	0,1 mg
Resolução, faixa fina	–	–	–
Escala de tara	0...120 g	0...220 g	0...320 g
Repetitividade (sd)	0,1 mg	0,1 mg	0,1 mg
Repetitividade (sd), faixa fina	–	–	–
Linearidade	0,2 mg	0,2 mg	0,3 mg
Linearidade, faixa fina	–	–	–
Deslocamento da sensitividade pela temperatura (10...30°C)	1,5 ppm/ °C	1,5 ppm/ °C	1,5 ppm/ °C
Ajuste Interno	sim, FACT	sim, FACT	sim, FACT
Ajuste da escala com pesos externos	50...120 g	100...220 g	100...320 g
Pesos para testes periódicos Peso grande/Classe OIML/ASTM Peso pequeno/Classe OIML/ASTM	 100 g / F2/4 5 g / E2/2	 200 g / F2/4 10 g / F1/3	 200 g / F2/4 10 g / F1/3
Peso mínimo (de acordo com USP)	0,3 g	0,3 g	0,3 g
Peso mínimo (U=1%, k=2)	0,02 g	0,02 g	0,02 g
Peso mínimo (OIML)	0,01 g	0,01 g	0,01 g
Tempo de estabilização, típ.	2 s	2 s	3 s
Tecnologia de pesagem	MonoBloc o	MonoBloc o	MonoBloc o
Altura utilizável do protetor de ventos [mm]	236	236	236
Dimensões do prato de pesagem (LxP) [mm]	Ø 90	Ø 90	Ø 90
Dimensões da balança (LxPxA) [mm]	204x347x348	204x347x348	204x347x348
Peso líquido [kg]	6,5	6,5	6,5

24.2.2 Balanças com capacidade leitura de 1 mg, Plataforma S com protetor de ventos

Dados Técnicos

Modelo	MS303S	MS303SE	MS403S
Carga máxima	320 g	320 g	420 g
Carga máxima, faixa fina	–	–	–
Resolução	0,001 g	0,001 g	0,001 g
Resolução, faixa fina	–	–	–
Escala de tara	0...320 g	0...320 g	0...420 g
Repetitividade (sd)	0,001 g	0,001 g	0,001 g
Repetitividade (sd), faixa fina	–	–	–
Linearidade	0,002 g	0,002 g	0,002 g
Linearidade, faixa fina	–	–	–
Deslocamento da sensitividade pela temperatura (10...30°C)	3 ppm/ °C	3 ppm/ °C	3 ppm/ °C

Modelo	MS303S	MS303SE	MS403S
Ajuste Interno	sim, FACT	não, EXT ADJ	sim, FACT
Ajuste da escala com pesos externos	100...320 g	100...320 g	100...420 g
Pesos para testes periódicos Peso grande/Classe OIML/ASTM Peso pequeno/Classe OIML/ASTM	 200 g / F2/4 10 g / F1/3	 200 g / F2/4 10 g / F1/3	 200 g / F2/4 20 g / F1/3
Peso mínimo (de acordo com USP)	3 g	3 g	3 g
Peso mínimo (U=1%, k=2)	0,2 g	0,2 g	0,2 g
Peso mínimo (OIML)	0,02 g	0,02 g	0,02 g
Tempo de estabilização, típ.	1,5 s	1,5 s	1,5 s
Tecnologia de pesagem	MonoBloc o	MonoBloc o	MonoBloc o
Altura utilizável do protetor de ventos [mm]	168	168	168
Dimensões do prato de pesagem (LxP) [mm]	127x127	127x127	127x127
Dimensões da balança (LxPxA) [mm]	204x347x283	204x347x283	204x347x283
Peso líquido [kg]	6,2	6,2	6,2

Modelo	MS603S	MS1003S
Carga máxima	620 g	1020 g
Carga máxima, faixa fina	–	–
Resolução	0,001 g	0,001 g
Resolução, faixa fina	–	–
Escala de tara	0...620 g	0...1020 g
Repetitividade (sd)	0,001 g	0,001 g
Repetitividade (sd), faixa fina	–	–
Linearidade	0,002 g	0,002 g
Linearidade, faixa fina	–	–
Deslocamento da sensitividade pela temperatura (10...30°C)	3 ppm/ °C	3 ppm/ °C
Ajuste Interno	sim, FACT	sim, FACT
Ajuste da escala com pesos externos	100...620 g	500...1020 g
Pesos para testes periódicos Peso grande/Classe OIML/ASTM Peso pequeno/Classe OIML/ASTM	 500 g / F2/4 20 g / F1/3	 1000 g / F2/4 50 g / F2/4
Peso mínimo (de acordo com USP)	3 g	3 g
Peso mínimo (U=1%, k=2)	0,2 g	0,2 g
Peso mínimo (OIML)	0,02 g	0,1 g
Tempo de estabilização, típ.	1,5 s	1,5 s
Tecnologia de pesagem	MonoBloc o	MonoBloc o
Altura utilizável do protetor de ventos [mm]	168	168
Dimensões do prato de pesagem (LxP) [mm]	127x127	127x127
Dimensões da balança (LxPxA) [mm]	204x347x283	204x347x283
Peso líquido [kg]	6,2	6,9

24.2.3 Balanças com capacidade de leitura de 0,01 mg, plataforma S

Dados Técnicos

Modelo	MS802S*	MS1602S	MS1602SE
Carga máxima	820 g	1620 g	1620 g
Carga máxima, faixa fina	–	–	–
Resolução	0,01 g	0,01 g	0,01 g
Resolução, faixa fina	–	–	–
Escala de tara	0...820 g	0...1620 g	0...1620 g
Repetitividade (sd)	0,01 g	0,01 g	0,01 g
Repetitividade (sd), faixa fina	–	–	–
Linearidade	0,02 g	0,02 g	0,02 g
Linearidade, faixa fina	–	–	–
Deslocamento da sensitividade pela temperatura (10...30°C)	3 ppm/ °C	3 ppm/ °C	3 ppm/ °C
Ajuste Interno	sim, FACT	sim, FACT	não, EXT ADJ
Ajuste da escala com pesos externos	100...820 g	1000...1620 g	1000...1620 g
Pesos para testes periódicos Peso grande/Classe OIML/ASTM Peso pequeno/Classe OIML/ASTM	 500 g / F2/4 20 g / F2/4	 1000 g / F2/4 50 g / F2/4	 1000 g / F2/4 50 g / F2/4
Peso mínimo (de acordo com USP)	30 g	30 g	30 g
Peso mínimo (U=1%, k=2)	2 g	2 g	2 g
Peso mínimo (OIML)	0,5 g	0,5 g	0,5 g
Tempo de estabilização, típ.	1,5 s	1,5 s	1,5 s
Tecnologia de pesagem	MonoBloc o	MonoBloc o	MonoBloc o
Dimensões do prato de pesagem (LxP) [mm]	170x200	170x200	170x200
Dimensões da balança (LxPxA) [mm]	194x347x99	194x347x99	194x347x99
Peso líquido [kg]	5,5	5,5	5,5

* Disponível somente em países selecionados.

Modelo	MS3002S	MS3002SE	MS4002S
Carga máxima	3200 g	3200 g	4200 g
Carga máxima, faixa fina	–	–	–
Resolução	0,01 g	0,01 g	0,01 g
Resolução, faixa fina	–	–	–
Escala de tara	0...3200 g	0...3200 g	0...4200 g
Repetitividade (sd)	0,01 g	0,01 g	0,01 g
Repetitividade (sd), faixa fina	–	–	–
Linearidade	0,02 g	0,02 g	0,02 g
Linearidade, faixa fina	–	–	–
Deslocamento da sensitividade pela temperatura (10...30°C)	3 ppm/ °C	3 ppm/ °C	3 ppm/ °C
Ajuste Interno	sim, FACT	não, EXT ADJ	sim, FACT
Ajuste da escala com pesos externos	1000...3200 g	1000...3200 g	1000...4200 g
Pesos para testes periódicos Peso grande/Classe OIML/ASTM Peso pequeno/Classe OIML/ASTM	 2000 g / F2/4 100 g / F2/4	 2000 g / F2/4 100 g / F2/4	 2000 g / F2/4 200 g / F2/4
Peso mínimo (de acordo com USP)	30 g	30 g	30 g
Peso mínimo (U=1%, k=2)	2 g	2 g	2 g

Modelo	MS3002S	MS3002SE	MS4002S
Peso mínimo (OIML)	0,5 g	0,5 g	0,5 g
Tempo de estabilização, típ.	1,5 s	1,5 s	1,5 s
Tecnologia de pesagem	MonoBloc o	MonoBloc o	MonoBloc o
Dimensões do prato de pesagem (LxP) [mm]	170x200	170x200	170x200
Dimensões da balança (LxPxA) [mm]	194x347x99	194x347x99	194x347x99
Peso líquido [kg]	5,5	5,5	5,5

Modelo	MS4002SDR	MS6002S	MS6002SDR
Carga máxima	4200 g	6200 g	6200 g
Carga máxima, faixa fina	820 g	–	1220 g
Resolução	0,1 g	0,01 g	0,1 g
Resolução, faixa fina	0,01 g	–	0,01 g
Escala de tara	0...4200 g	0...6200 g	0...6200 g
Repetitividade (sd)	0,06 g	0,01 g	0,06 g
Repetitividade (sd), faixa fina	0,01	–	0,01 g
Linearidade	0,2 g	0,02 g	0,2 g
Linearidade, faixa fina	0,02 g	–	0,02 g
Deslocamento da sensitividade pela temperatura (10...30°C)	3 ppm/ °C	3 ppm/ °C	3 ppm/ °C
Ajuste Interno	sim, FACT	sim, FACT	sim, FACT
Ajuste da escala com pesos externos	1000...4200 g	2000...6200 g	2000...6200 g
Pesos para testes periódicos Peso grande/Classe OIML/ASTM Peso pequeno/Classe OIML/ASTM	 2000 g / F2/4 200 g / F2/4	 5000 g / F2/4 200 g / F2/4	 5000 g / F2/4 200 g / F2/4
Peso mínimo (de acordo com USP)	30 g	30 g	30 g
Peso mínimo (U=1%, k=2)	2 g	2 g	2 g
Peso mínimo (OIML)	0,5 g	0,5 g	0,5 g
Tempo de estabilização, típ.	1,5 s	1,2 s	1,2 s
Tecnologia de pesagem	MonoBloc o	MonoBloc o	MonoBloc o
Dimensões do prato de pesagem (LxP) [mm]	170x200	170x200	170x200
Dimensões da balança (LxPxA) [mm]	194x347x99	194x347x99	194x347x99
Peso líquido [kg]	5,5	5,3	5,3

24.2.4 Balanças com capacidade de leitura de 0,1 g a 1 g, Plataforma S

Dados Técnicos

Modelo	MS3001S*	MS6001S	MS8001S
Carga máxima	3200 g	6200 g	8200 g
Carga máxima, faixa fina	–	–	–
Resolução	0,1 g	0,1 g	0,1 g
Resolução, faixa fina	–	–	–
Escala de tara	0...3200 g	0...6200 g	0...8200 g
Repetitividade (sd)	0,1 g	0,1 g	0,1 g
Repetitividade (sd), faixa fina	–	–	–
Linearidade	0,2 g / 0,1 g[1)]	0,2 g	0,2 g
Linearidade, faixa fina	–	–	–

Modelo	MS3001S*	MS6001S	MS8001S
Deslocamento da sensitividade pela temperatura (10...30°C)	5 ppm/ °C	5 ppm/ °C	5 ppm/ °C
Ajuste Interno	sim, FACT	sim, FACT	sim, FACT
Ajuste da escala com pesos externos	1000...3200 g	2000...6200 g	2000...8200 g
Pesos para testes periódicos Peso grande/Classe OIML/ASTM Peso pequeno/Classe OIML/ASTM	 2000 g / F2/4 100 g / F2/4	 5000 g / F2/4 200 g / F2/4	 5000 g / F2/4 200 g / F2/4
Peso mínimo (de acordo com USP)	30 g	300 g	300 g
Peso mínimo (U=1%, k=2)	20 g	20 g	20 g
Peso mínimo (OIML)	5 g	5 g	5 g
Tempo de estabilização, típ.	1 s	1 s	1 s
Tecnologia de pesagem	MonoBloc o	MonoBloc o	MonoBloc o
Dimensões do prato de pesagem (LxP) [mm]	190x226	190x226	190x226
Dimensões da balança (LxPxA) [mm]	194x347x99	194x347x99	194x347x99
Peso líquido [kg]	5,6	5,6	5,6

* Disponível somente em países selecionados.

1) versão aprovada (OIML)

Modelo	MS8001SE	MS8000S	MS8000SE
Carga máxima	8200 g	8200 g	8200 g
Carga máxima, faixa fina	–	–	–
Resolução	0,1 g	1 g	1 g
Resolução, faixa fina	–	–	–
Escala de tara	0...8200 g	0...8200 g	0...8200 g
Repetitividade (sd)	0,1 g	1 g	1 g
Repetitividade (sd), faixa fina	–	–	–
Linearidade	0,2 g	2 g	2 g
Linearidade, faixa fina	–	–	–
Deslocamento da sensitividade pela temperatura (10...30°C)	15 ppm/ °C	15 ppm/ °C	15 ppm/ °C
Ajuste Interno	não, EXT ADJ	sim, FACT	não, EXT ADJ
Ajuste da escala com pesos externos	2000...8200 g	2000...8200 g	2000...8200 g
Pesos para testes periódicos Peso grande/Classe OIML/ASTM Peso pequeno/Classe OIML/ASTM	 5000 g / F2/4 200 g / F2/4	 5000 g / F2/4 200 g / F2/4	 5000 g / F2/4 200 g / F2/4
Peso mínimo (de acordo com USP)	300 g	3000 g	3000 g
Peso mínimo (U=1%, k=2)	20 g	200 g	200 g
Peso mínimo (OIML)	5 g	50 g	50 g
Tempo de estabilização, típ.	1 s	1 s	1 s
Tecnologia de pesagem	MonoBloc o	MonoBloc o	MonoBloc o
Dimensões do prato de pesagem (LxP) [mm]	190x226	190x226	190x226
Dimensões da balança (LxPxA) [mm]	194x347x99	194x347x99	194x347x99
Peso líquido [kg]	5,6	5,6	5,6

24.2.5 Balanças com capacidade de leitura de 0,1 g a 1 g, Plataforma L

Dados Técnicos

Modelo	MS12001L	MS16001L	MS16001LE
Carga máxima	12200 g	16200 g	16200 g
Carga máxima, faixa fina	–	–	–
Resolução	0,1 g	0,1 g	0,1 g
Resolução, faixa fina	–	–	–
Escala de tara	0...12200 g	0...16200 g	0...16200 g
Repetitividade (sd)	0,1 g	0,1 g	0,1 g
Repetitividade (sd), faixa fina	–	–	–
Linearidade	0,2 g	0,2 g	0,2 g
Linearidade, faixa fina	–	–	–
Deslocamento da sensitividade pela temperatura (10...30°C)	5 ppm/ °C	5 ppm/ °C	15 ppm/ °C
Ajuste Interno	sim, FACT	sim, FACT	não, EXT ADJ
Ajuste da escala com pesos externos	5000...12200 g	5000...16200 g	5000...16200 g
Pesos para testes periódicos Peso grande/Classe OIML/ASTM Peso pequeno/Classe OIML/ASTM	 10000 g / F2/4 500 g / F2/4	 10000 g / F2/4 500 g / F2/4	 10000 g / F2/4 500 g / F2/4
Peso mínimo (de acordo com USP)	300 g	300 g	300 g
Peso mínimo (U=1%, k=2)	20 g	20 g	20 g
Peso mínimo (OIML)	5 g	5 g	5 g
Tempo de estabilização, típ.	2 s	2 s	2 s
Tecnologia de pesagem	MonoBloc o	MonoBloc o	MonoBloc o
Bateria embutida	não	não	não
Pesagem por baixo da balança (com gancho opcional)	sim	sim	sim
Dimensões do prato de pesagem (LxP) [mm]	351x245	351x245	351x245
Dimensões da balança (LxPxA) [mm]	363x346x118	363x346x118	363x346x118
Peso líquido [kg]	10,7	10,7	10,7

Modelo	MS32001L	MS32001LE
Carga máxima	32200 g	32200 g
Carga máxima, faixa fina	–	–
Resolução	0,1 g	0,1 g
Resolução, faixa fina	–	–
Escala de tara	0...32200 g	0...32200 g
Repetitividade (sd)	0,1 g	0,1 g
Repetitividade (sd), faixa fina	–	–
Linearidade	0,3 g	0,3 g
Linearidade, faixa fina	–	–
Deslocamento da sensitividade pela temperatura (10...30°C)	5 ppm/ °C	15 ppm/ °C
Ajuste Interno	sim, FACT	não, EXT ADJ
Ajuste da escala com pesos externos	10000...32200 g	10000...32200 g
Pesos para testes periódicos Peso grande/Classe OIML/ASTM Peso pequeno/Classe OIML/ASTM	 20000 g / F2/4 1000 g / F2/4	 20000 g / F2/4 1000 g / F2/4
Peso mínimo (de acordo com USP)	300 g	300 g

Modelo	MS32001L	MS32001LE
Peso mínimo (U=1%, k=2)	20 g	20 g
Peso mínimo (OIML)	5 g	5 g
Tempo de estabilização, típ.	1,5 s	1,5 s
Tecnologia de pesagem	MonoBloc o	MonoBloc o
Bateria embutida	não	não
Pesagem por baixo da balança (com gancho opcional)	sim	sim
Dimensões do prato de pesagem (LxP) [mm]	351x245	351x245
Dimensões da balança (LxPxA) [mm]	363x346x118	363x346x118
Peso líquido [kg]	10,7	10,7

Modelo	MS32000L	MS32000LE
Carga máxima	32200 g	32200 g
Carga máxima, faixa fina	–	–
Resolução	1 g	1 g
Resolução, faixa fina	–	–
Escala de tara	0...32200 g	0...32200 g
Repetitividade (sd)	0,5 g	0,5 g
Repetitividade (sd), faixa fina	–	–
Linearidade	1 g	1 g
Linearidade, faixa fina	–	–
Deslocamento da sensitividade pela temperatura (10...30°C)	5 ppm/ °C	15 ppm/ °C
Ajuste Interno	sim, FACT	não, EXT ADJ
Ajuste da escala com pesos externos	10000...32200 g	10000...32200 g
Pesos para testes periódicos Peso grande/Classe OIML/ASTM Peso pequeno/Classe OIML/ASTM	 20000 g / F2/4 1000 g / F2/4	 20000 g / F2/4 1000 g / F2/4
Peso mínimo (de acordo com USP)	1500 g	1500 g
Peso mínimo (U=1%, k=2)	100 g	100 g
Peso mínimo (OIML)	50 g	50 g
Tempo de estabilização, típ.	1,5 s	1,5 s
Tecnologia de pesagem	MonoBloc o	MonoBloc o
Bateria embutida	não	não
Pesagem por baixo da balança (com gancho opcional)	sim	sim
Dimensões do prato de pesagem (LxP) [mm]	351x245	351x245
Dimensões da balança (LxPxA) [mm]	363x346x118	363x346x118
Peso líquido [kg]	10,7	10,6

24.2.6 Balanças com capacidade de leitura de 2 a 5 g, Plataforma L

Dados Técnicos

Modelo	MS15KLE	MS15KLIPE
Carga máxima	15 kg	15 kg
Resolução	2 g	2 g
Escala de pesagem (versão aprovada)	6 kg / 15 kg	6 kg / 15 kg
Resolução (versão aprovada)	2 g / 5 g	2 g / 5 g

Modelo	MS15KLE	MS15KLIPE
Escala de tara	0...15 kg	0...15 kg
Repetitividade (sd)	1 g	1 g
Linearidade	2 g	2 g
Ajuste Interno	não, EXT ADJT	não, EXT ADJ
Ajuste da escala com pesos externos	5...15 kg	5...15 kg
Pesos para testes periódicos Peso grande/Classe OIML/ASTM Peso pequeno/Classe OIML/ASTM	 10 kg / F2/4 500 g / F2/4	 10 kg / F2/4 500 g / F2/4
Tempo de estabilização, típ.	1 s	1 s
Tecnologia de pesagem	Medidor de Tensão	Medidor de Tensão
Dimensões do prato de pesagem (LxP) [mm]	351x245	351x245
Bateria embutida	sim	sim
Proteção IP	IP54 em uso	IP65
Pesagem por baixo da balança (com gancho opcional)	não	não
Dimensões da balança (LxPxA) [mm]	363x346x122	363x346x122
Peso líquido [kg]	9,9	9,9

Modelo	MS24KLIPE	MS30KLE
Carga máxima	24 kg	30 kg
Resolução	2 g	2 g
Escala de pesagem(versão aprovada)	15 kg / 24 kg	15 kg / 30 kg
Resolução(versão aprovada)	5 g / 10 g	5 g / 10 g
Escala de tara	0...24 kg	0...30 kg
Repetitividade (sd)	2 g	2 g
Linearidade	2 g	2 g
Ajuste Interno	não, EXT ADJT	não, EXT ADJ
Ajuste da escala com pesos externos	10...24 kg	10...30 kg
Pesos para testes periódicos Peso grande/Classe OIML/ASTM Peso pequeno/Classe OIML/ASTM	 20 kg / F2/4 1000 g / F2/4	 20 kg / F2/4 1000 g / F2/4
Tempo de estabilização, típ.	1 s	1 s
Tecnologia de pesagem	Medidor de Tensão	Medidor de Tensão
Dimensões do prato de pesagem (LxP) [mm]	351x245	351x245
Bateria embutida	sim	sim
Proteção IP	IP65	IP54 em uso
Pesagem por baixo da balança (com gancho opcional)	não	não
Dimensões da balança (LxPxA) [mm]	363x346x122	363x346x122
Peso líquido [kg]	9,9	9,9

24.3 Dimensões

24.3.1 Balanças com capacidade leitura de 0,1 mg, Plataforma S com protetor de ventos

Modelos:
MS104S
MS204S
MS304S

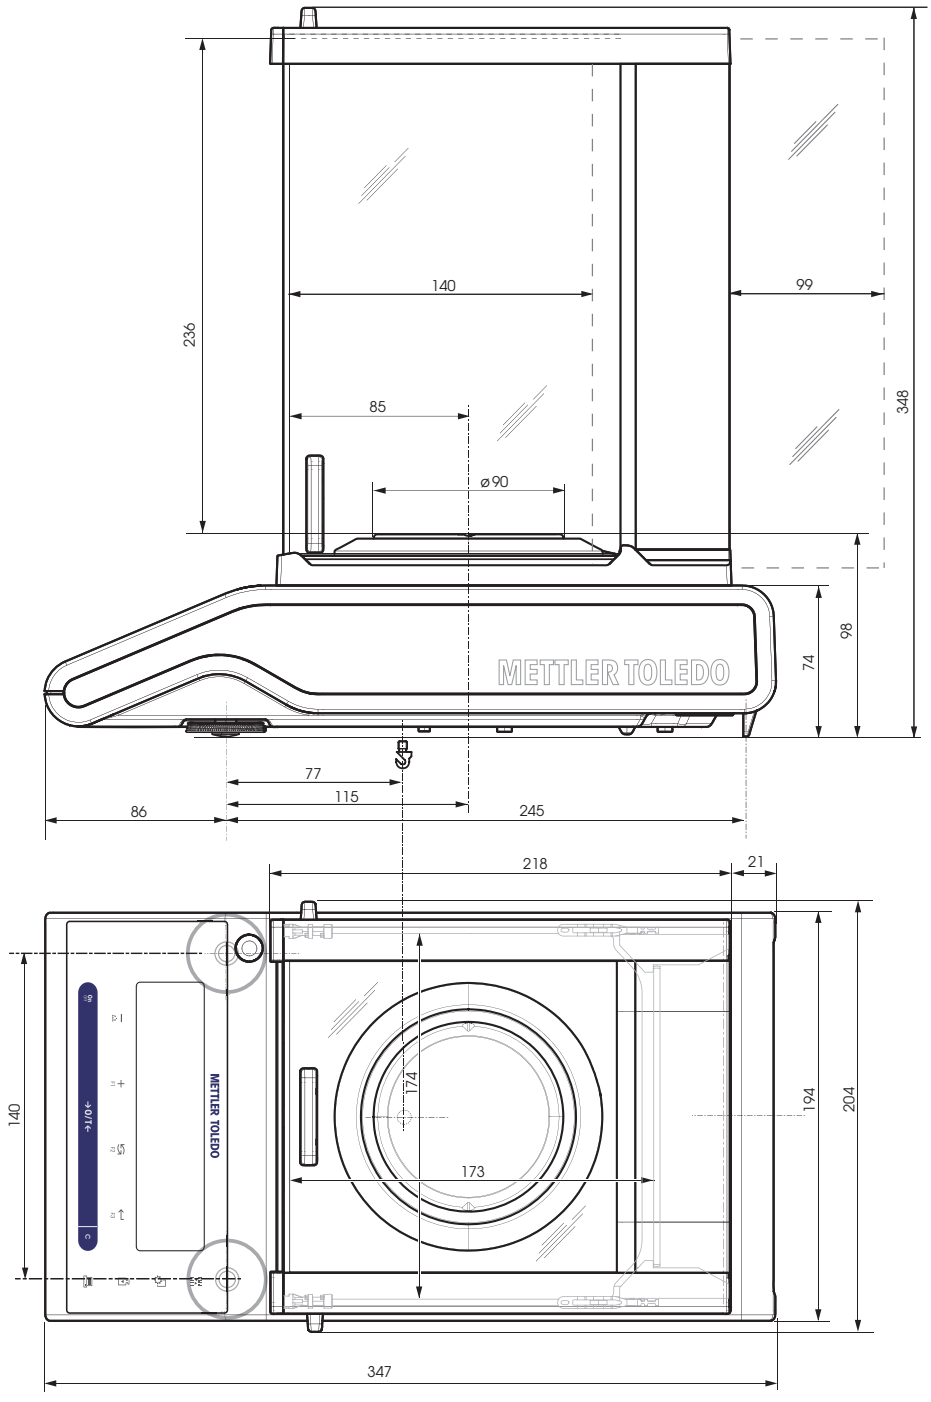

24.3.2 Balanças com capacidade leitura de 1 mg, Plataforma S com protetor de ventos

Modelos:
MS303S
MS303SE
MS403S
MS603S
MS1003S

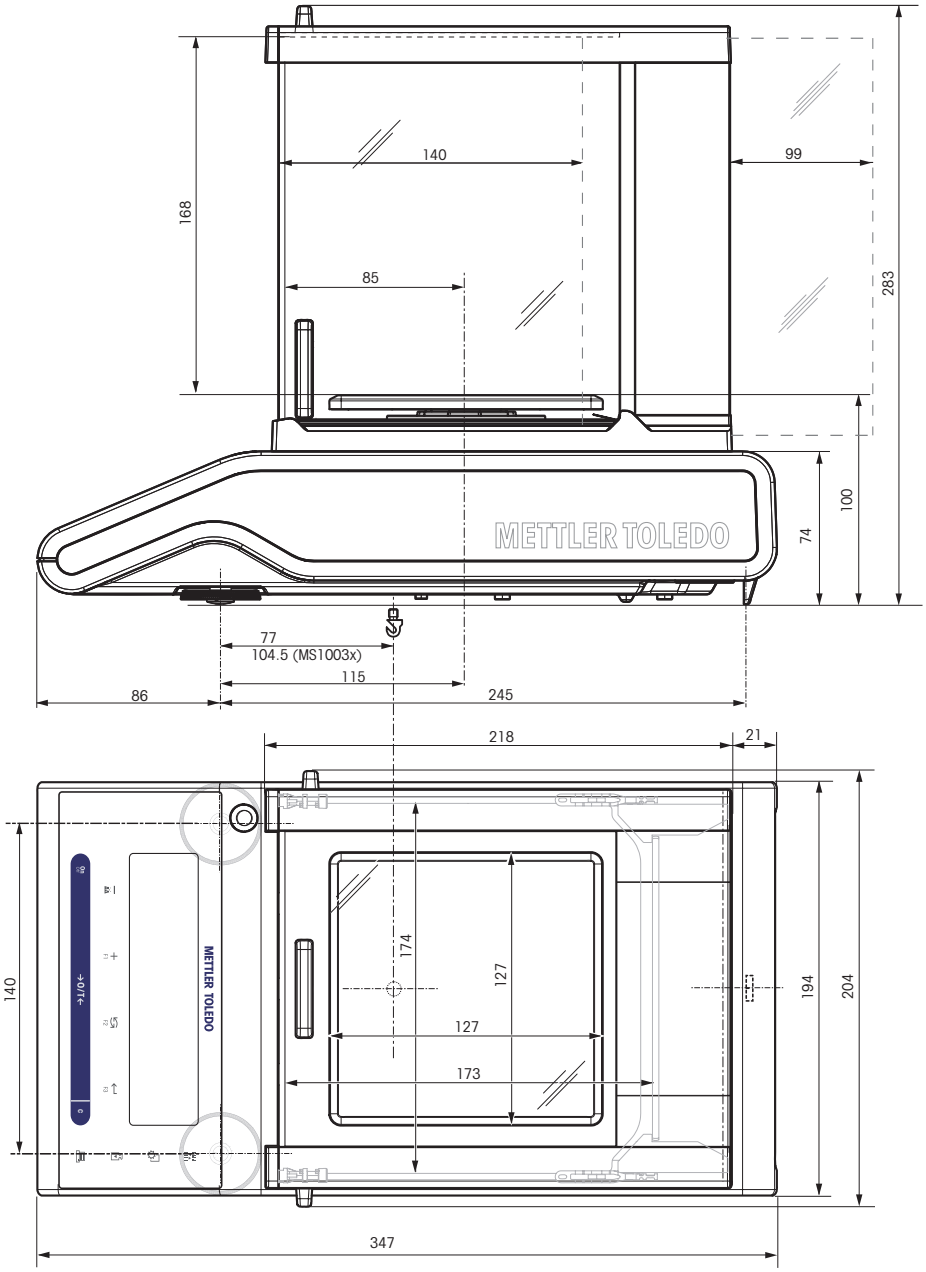

24.3.3 Balanças com capacidade de leitura de 0,01 mg, plataforma S

Modelos:
MS802S
MS1602S
MS1602SE
MS3002S
MS3002SE
MS4002S
MS4002SDR
MS6002S
MS6002SDR

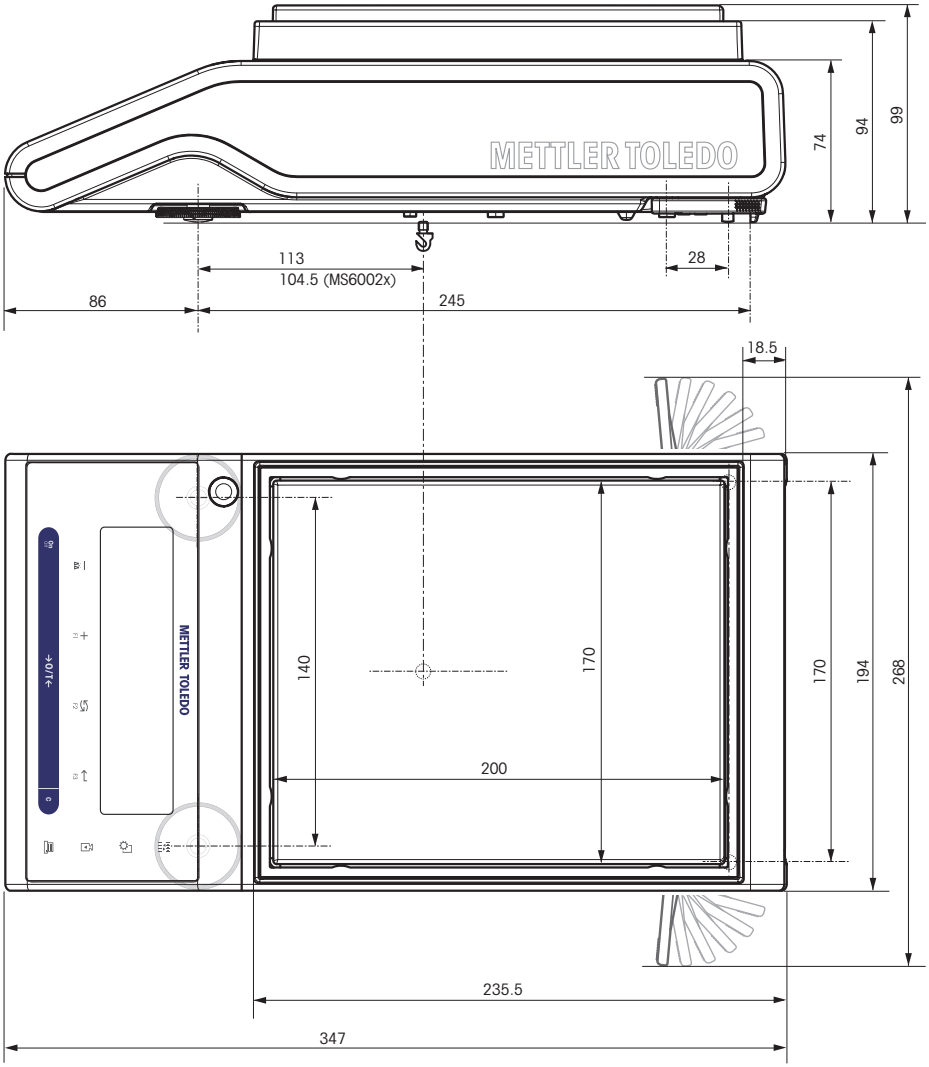

24.3.4 Balanças com capacidade de leitura de 0,1 g a 1 g, Plataforma S

Modelos:
MS3001S
MS6001S
MS8001S
MS8001SE
MS8000S
MS8000SE

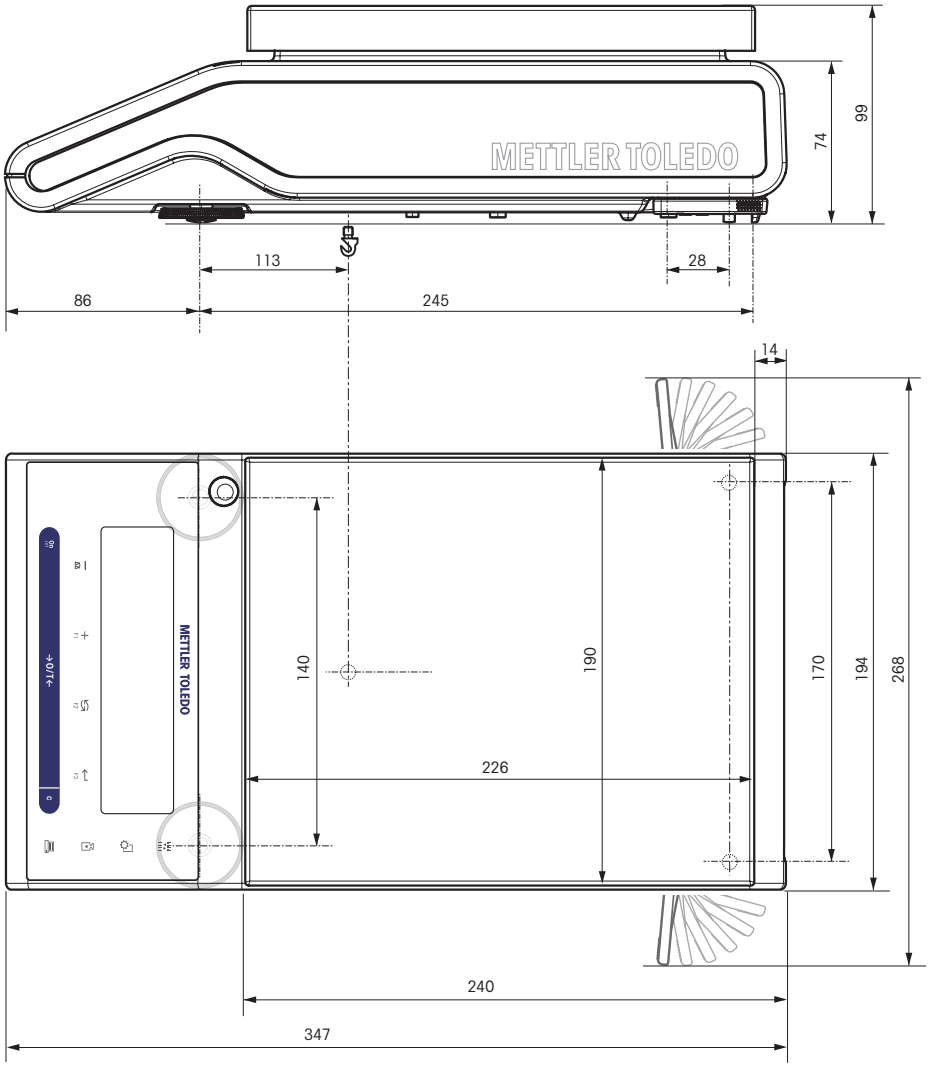

24.3.5 Balanças com capacidade de leitura de 0,1 a 5 g, Plataforma L

Modelos:
MS12001L
MS16001L
MS16001LE
MS32001L
MS32001LE
MS32000L
MS32000LE
MS15KLE
MS15KLIPE
MS24KLIPE
MS30KLE

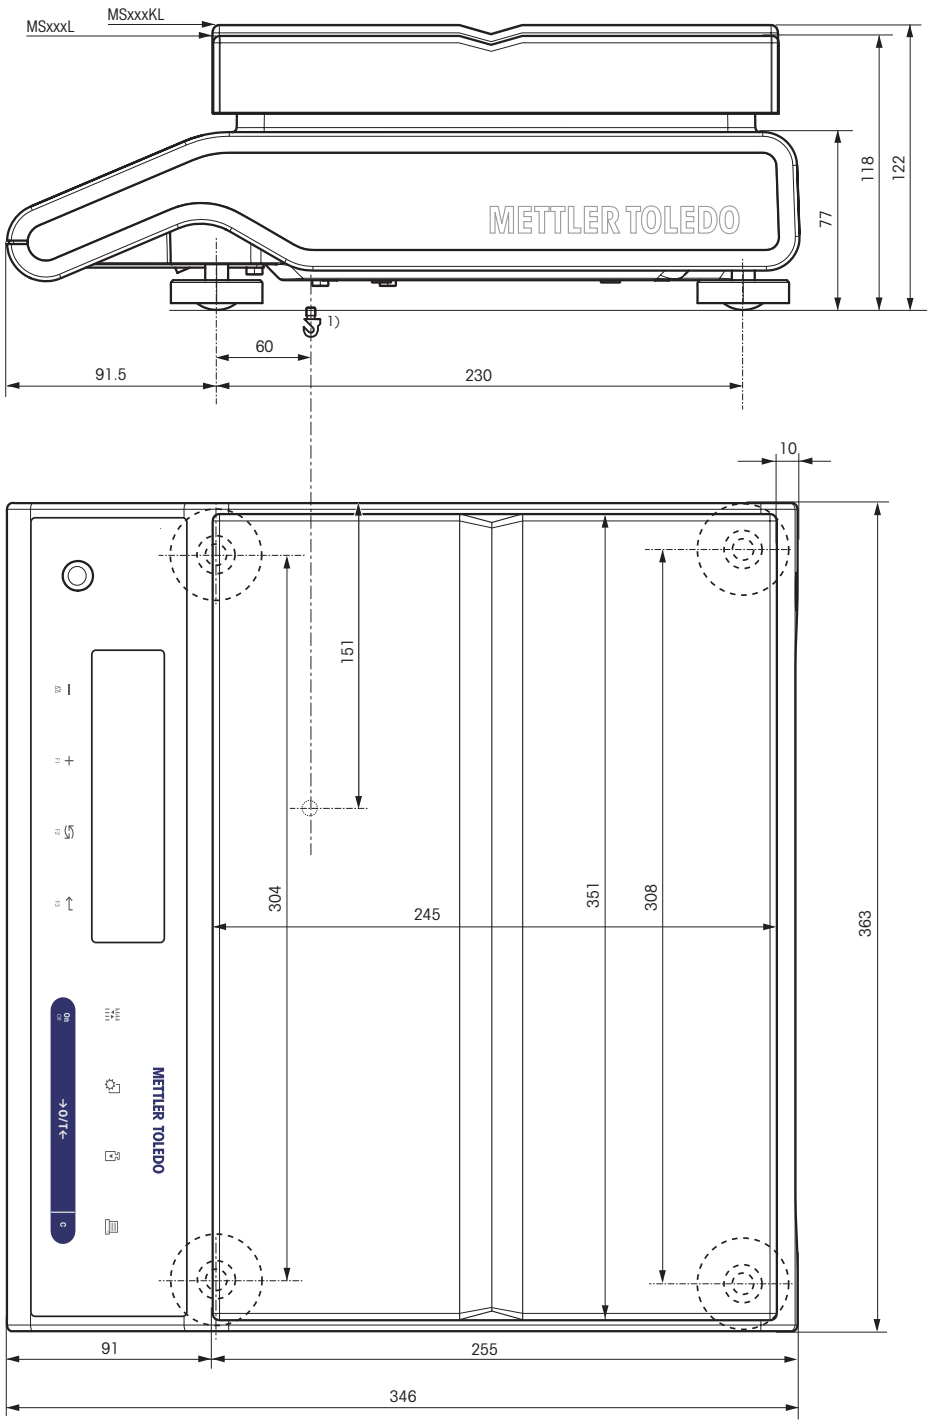

25 Acessórios e Peças de Reposição

25.1 Acessórios

	Descrição	Código nº
Determinação da densidade		
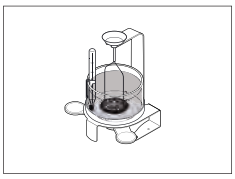	Kit de densidade MS-DNY-43 para Balanças NewClassic MS-S (d = 0,1 mg/1 mg)	11142143
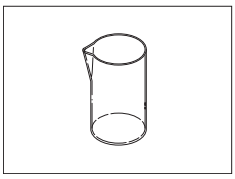	Proveta de vidro, altura 100 mm, Ø 60 mm	00238167
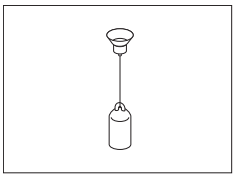	Sinker para densidade de líquidos em conjunção com Kit de Densidade	00210260
	Calibrado (sinker + certificado)	00210672
	Recalibrado (novo certificado)	00210674
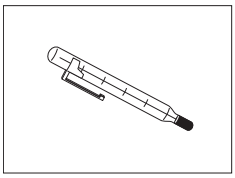	Termômetro com certificado de calibração	11132685
Pratos de pesagem		
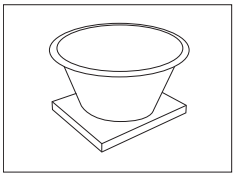	Prato de pesagem dinâmico MS-DWP-21 com vaso de 4 litros (para montagem em balanças MS-S com capacidade de leitura de 0,01 g e 0,1 g)	30006471
Protetoras de Ventos		
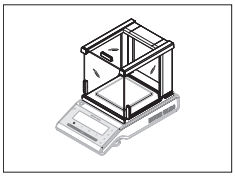	Caixa protetora com portas deslizantes "mg" (altura utilizável de 168 mm)	12122405
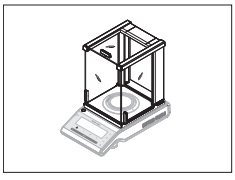	Caixa protetora com portas deslizantes "0,1 mg" (altura utilizável de 236 mm)	12122404

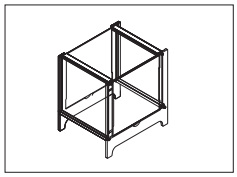

Caixa protetora MS-DS-21 para modelos com capacidade de leitura de 0,1 g até 0,01 g. 12121014

Impressoras

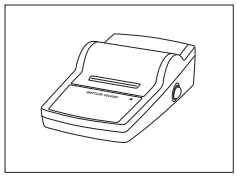

Impressora RS-P25 com conexão RS232C para a balança 11124300

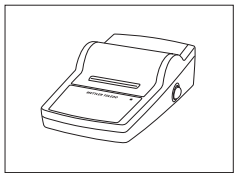

Impressora RS-P26 com conexão RS232C para a balança (com data e hora) 11124303

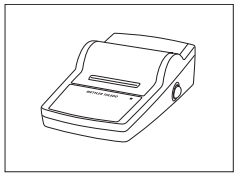

Impressora RS-P28 com conexão RS232C para a balança (com data, hora e aplicações 11124304

Cabos para Interface RS232C

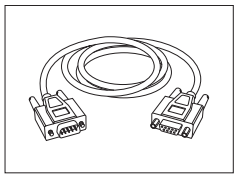

RS9 – RS9 (m/f): cabo de conexão para PC, comprimento = 1 m 11101051

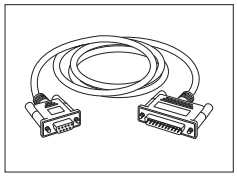

RS9 – RS25 (m/f): cabo de conexão para PC, comprimento = 1 m 11101052

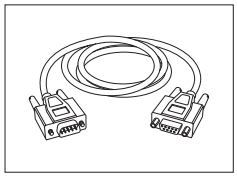

RS9 – RS9 (m/m): cabo de conexão para dispositivos com soquete DB9 (f), comprimento = 1 m 21250066

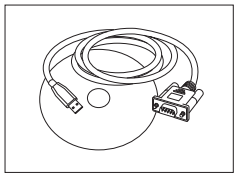

RS232 - conversor USB – módulo de expansão inteligente para conexão ao PC 11103691

Cabos para interface USB

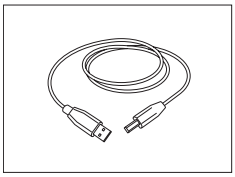

Cabo de conexão USB (A –B) para conexão ao PC, comprimento = 1 m — 12130716

Telas Auxiliares

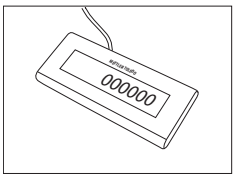

Display auxiliar RS232 AD-RS-M7 — 12122381

Fontes de alimentação

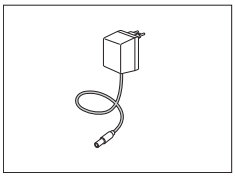

Adaptador universal CA/CC (UE, EUA, UA, RU) 100–240 VCA, 50/60 HZ, 0,3 A, 12 V CC 0,84 A — 11120270

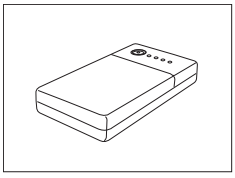

PowerPac-M-12V, para operação de balanças independente da rede de alimentação, 12 VCC/1 A — 12122363

Capa de proteção

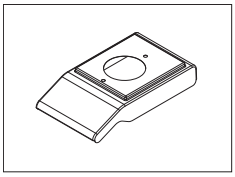

Capa de proteção para a plataforma S com protetor de ventos — 12121850

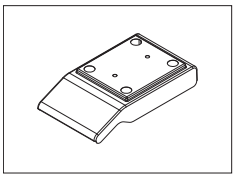

Capa de proteção para plataforma S sem protetor de ventos — 12121851

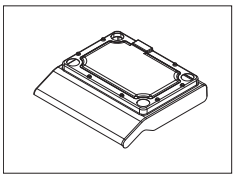

Capa de proteção para plataforma L até "1 g" — 12121852

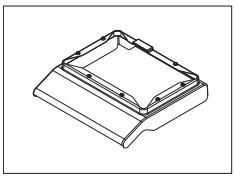

Capa de proteção para plataforma L "2-5 g" — 12121853

Dispositivos antifurto

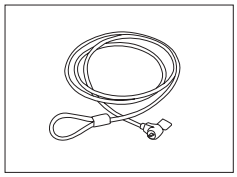

Cabo de aço 11600361

Software

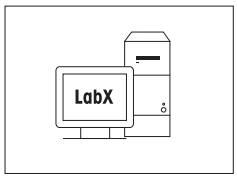

LabX balança direta (transferência de dados simples) 11120340

Pesagem por Baixo da Balança

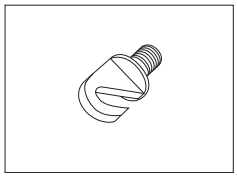

Gancho para Plataforma L 11132565

Caixas de transporte

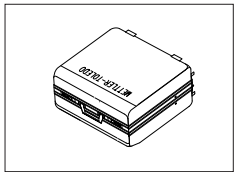

Caixa de transporte para balanças de plataforma S 11124245

Pesos de Ajuste

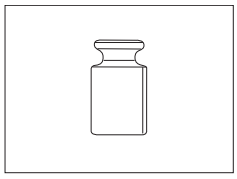

Pesos OIML / ASTM (com certificado de calibração) consulte **www.mt.com/weights**

25.2 Peças de Reposição

Caixa Protetora

Desenho	Pos	Descrição	Código nº
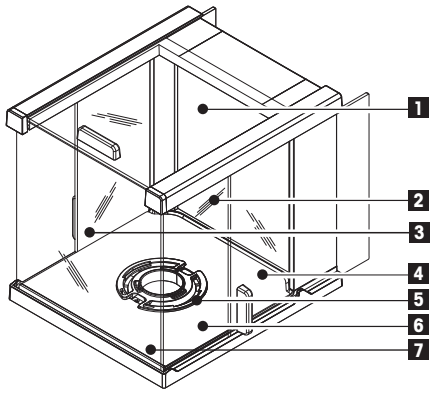	5	Trava da caixa protetora	12122013
	6	Placa inferior	12122019
	Caixa Protetora "168 mm"		
	1	Vidro superior com alça	12121884
	2	Vidro traseiro baixo	12122015
	3	Porta de vidro lateral esquerda baixa com alça	12121881
	4	Porta de vidro lateral direita baixa com alça	12121883
	7	Vidro dianteiro baixo	12122014
	Caixa Protetora "236 mm"		
	1	Vidro superior com alça	12121884
	2	Vidro traseiro alto	12122012
	3	Porta de vidro lateral esquerda alta com alça	12121880
	4	Porta de vidro lateral direita alta com alça	12121882
	7	Vidro dianteiro alto	12122011

Pratos de pesagem / Elementos do protetor de ventos / Suporte

Desenho	Pos	Descrição		Código nº
	Para plataforma S			
	1	0,1 mg	Prato de pesagem Ø 90 mm	12122010
	2	0,1 mg	Suporte do prato	11124249
	3	0,1 mg	Elemento do protetor de ventos	12122008
	4	1 mg	Prato de pesagem 127x127 mm	12122009
	5	1 mg	Suporte de prato para modelos de até 999 g	12122017
	5	1 mg	Suporte de prato para modelos a partir de 1000 g	12122016
	6	10 mg	Elemento do protetor de ventos	12122018
	7	10 mg	Prato de pesagem 170x200 mm	11124247
	7	0,1 g	Prato de pesagem 190x226 mm	11124248
	8	a partir de 10 mg	Tampas de suporte do prato	11131029
	9	Pé de nivelamento		11106323
	Para plataforma L			
	10	Prato de pesagem 245x351 mm		12122020
	11	a 1 g	Tampas de suporte do prato	00239104

Desenho	Pos	Descrição		Código nº
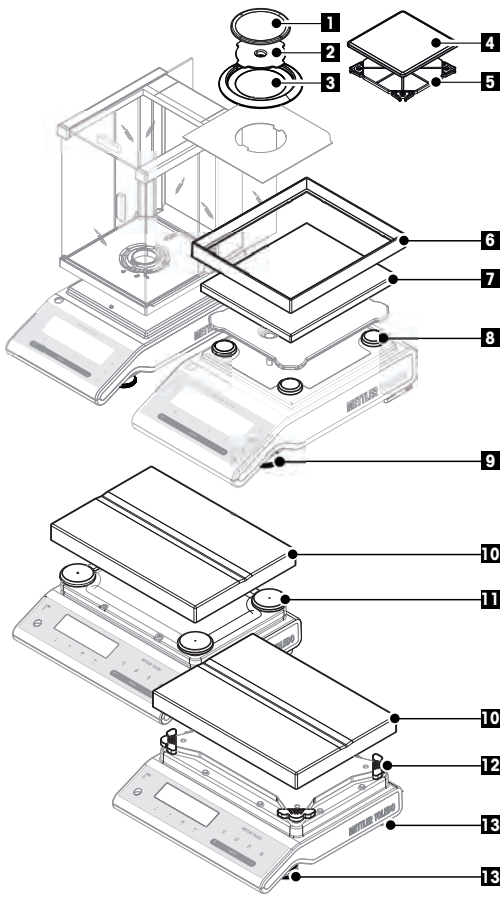	12	partir de 2 g	Tampas de suporte do prato	12122006
	13	Pé de nivelamento		00230236

26 Apêndice

26.1 Tabela de Conversão de Unidades de Peso

Quilograma	1 kg	=	1000,0	g	1 g	=	0,001	kg
Miligrama	1 mg	=	0,001	g	1 g	=	1000,0	mg
Micrograma	1 µg	=	0,000001	g	1 g	=	1000000,0	µg
Quilate	1 ct	=	0,2	g	1 g	=	5,0	ct
Libra	1 lb	=	453,59237	g	1 g	≈	0,00220462262184878	lb
Onça (avdp)	1 oz	=	28,349523125	g	1 g	≈	0,0352739619495804	oz
Onça (troy)	1 ozt	=	31,1034768	g	1 g	≈	0,0321507465686280	ozt
Grão	1 GN	=	0,06479891	g	1 g	≈	15,4323583529414	GN
Pennyweight	1 dwt	=	1,55517384	g	1 g	≈	0,643014931372560	dwt
Momme	1 mom	=	3,75	g	1 g	≈	0,266666666666667	mom
Mesghal	1 msg	≈	4,6083	g	1 g	≈	0,217	msg
Tael de Hong Kong	1 tlh	=	37,429	g	1 g	≈	0,0267172513291833	tlh
Tael de Cingapura (Malásia)	1 tls	≈	37,7993641666667	g	1 g	≈	0,0264554714621853	tls
Tael de Taiwan	1 tlt	=	37,5	g	1 g	≈	0,0266666666666667	tlt
Tola	1 tola	=	11,6638038	g	1 g	≈	0,0857353241830079	tola
Baht	1 baht	=	15,16	g	1 g	≈	0,0659630606860158	baht

27 Índice

"

"Pesagem com Fator de Multiplicação" 60
"Pesagem" da Aplicação 23

Á

Água Destilada 68

A

Acessórios 108
Ajuste 20, 20, 32, 32, 32
Ajuste automático 20
Ajuste manual com peso externo 21
Ajuste manual com peso interno 21
Ajuste totalmente automático 20, 32
Ajuste zero 34
Alimentação de linha 38
Alterar configurações 28, 29
Ambiente 31
Apêndice 114
Aplicação "Contagem de Peças" 44
Aplicação "Densidade" 64
Aplicação "Diagnóstico" 36, 73
Aplicação "Estatística" 52
Aplicação "Formulação" 54
Aplicação "Pesagem Dinâmica" 58
Aplicação "Pesagem Porcentual" 47
Aplicação "Totalização" 56
Aplicação "Verificação" 70
Aplicação "Verificar Pesagem" 49
Aplicação de diagnóstico 36
Atualização de firmware 84
Atualização de software 84

B

Balanças DeltaRange 25
Bipe 31, 31
Bipe da tecla 31
Bipe de estabilidade 31
Bit/Paridade 40

C

Cabeçalho 37
Caixa Protetora 112
Cancelar 29
Comandos e funções da interface MT-SICS 91, 91
Condições ambiente 17
Configuração de zero automático 34
Configuração zero 24

Configurando a balança 14
Conj. Caract. 41, 43
Consulta 25, 33
Contagem de Peças 44
Convenções e símbolos 7

D

Dados técnicos - Dimensões 103
Dados técnicos específicos do modelo 95
Dados técnicos gerais 94
Data 30
Densidade 64
Descarte 8
Desembalagem 14
Designação de teclas 35, 35, 35
Designar Aplicação 35, 35, 35
Diagnóstico 36, 73
Dimensões 103
Dispositivo de Interface USB 41, 90
Driver USB 82

E

Encerramento 23, 33
Encerramento automático 33
Estatística 52
etanol 69
Executando uma pesagem simples 24

F

FACT 20, 32, 32
Faixa zero 34
Fechando o menu 29
Fim de Linha 40, 42
Fonte de alimentação 18
Formato da comunicação de dados 38, 41
Formato de data 32
Formato de hora 33
Formulação 54
Função PC-Direct 81
Funções das teclas 11

G

Good Weighing Practice 70
GWP 70, 71

H

Handshake 40
Histórico da balança 76
Histórico de calibração 77
Hora 30

Í

Ícone do serviço 36
Ícones 12
Ícones de aplicações 12
Ícones de status 12

I

Idioma 34
Iluminação de fundo 34
Impressão automática 38
Impressão zero 38
Imprimir 26
Informações da balança 78
Informações do prestador de serviços 79
Início informe 32
Inspeção da entrega 14
Instalando a Interface do Dispositivo USB 82
Instalando os componentes 15
Interface de Menu 36
Interface RS232C 36, 36, 90, 90
Interface USB do dispositivo 41, 90
Intervalo 43
Introdução 7

K

Kit de densidade 64

L

Lembrete de serviço 36
Ligando e desligando a balança 23
Limite de A 71
Limite de Controle 71
Limpeza 87, 87
Linha de assinatura 38
Líquido 24, 64
Líquidos 66
Local 17

M

Mensagens de erro 85
Mensagens de status 86
Menu 27, 29
Menu Avançado 27, 27, 31, 31
Menu básico 27, 30
Menu Básico 27, 30
Menu de interface 36
Menu de Interface 27, 27
Menu operação 28
Menu Principal 29
Mudando unidades de peso 25

N

Nivelando a balança 17

O

Operação por bateria 19

P

Painel da tela 12
Partida 23, 33
PC-Direct 81
Peças de reposição 112
Pesagem com Fator 60
Pesagem com Fator de Multiplicação 60
Pesagem Dinâmica 58
Pesagem por Baixo da Balança 19
Pesagem Porcentual 47
Pesagem simples 23
Peso externo 21
Peso interno 21
Precauções de segurança 8
Princípio de entrada 29
Proteção do menu 30
Proteger 30
Protetor de ventos 15, 87

Q

Quickstart 23, 33

R

Reconfiguração 31
Reconfigurar data de serviço 36

S

Salvando as configurações 29
Selecionando o local 17
Selecione o menu 28
Selecione o tópico de menu 28
Serviço 36, 36, 87
Símbolos e convenções 7
Sinker 64, 66
Sólidos 64
SOP 71
Stop bit 40
Submenu 29

T

Tabela de conversão de unidades de peso 114
Tabela de densidade para água destilada 68
Tabela de Densidades para Etanol 69
Tara 24
Taxa de bauds 39

Teclas de operação 11
Tela 34
Teste de repetitividade 73
Teste de tecla 75
Teste de tela 74
Teste do motor 76
Testes periódicos 70
Tópico 28, 28, 29
Tópico de menu 28, 28, 29
Totalização 56
Transmitir dados 26
Transportando a Balança 19

Ú

Único 37

U

Unidade 30, 31
Unidade de peso 25, 30, 31, 114

V

Valores numéricos 29
Verificar Pesagem 49
Visão geral 9
Visão geral da plataforma L 10
Visão geral da plataforma S 9

W

Weighing-in aid 25

Z

Zero Automático 34

GWP® – Good Weighing Practice™

O Guia Global de Pesagem GWP® reduz os riscos associados ao seu processo de pesgame e ajuda a:

- escolher a balança apropriada
- reduzir custos através da otimização de procedimento de testes
- estar de acordo com os requerimentos regulatórios mais comuns

▶ www.mt.com/GWP

www.mt.com/newclassic

Informações prossecutivas

Mettler-Toledo AG, Laboratory & Weighing Technologies
CH-8606 Greifensee, Switzerland
Tel. +41 (0)44 944 22 11
Fax +41 (0)44 944 30 60
Internet: www.mt.com

Reservado o direito a alterações técnicas.
© Mettler-Toledo AG 11/2010
11781365 2.17

11781365